





BOSCH




DNM 60 L DNM 120 L PROFESSIONAL

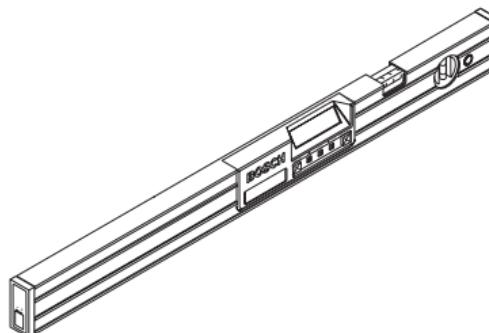

**Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Návod na používanie
Használati utasítás
Руководство по
эксплуатации
Інструкція з експлуатації
Instrucțiuni de folosire
Ръководство за
експлоатация
Uputstvo za opsluživanje
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība
Naudojimo instrukcija**

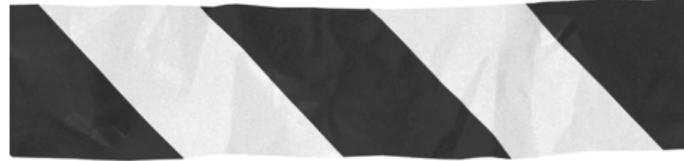

Polski.....	Strona 7
Česky.....	Strana 17
Slovensky	Strana 25
Magyar.....	Oldal 34
Русский.....	Страница 43
Українська	Сторінка 53
Română	Pagina 63
Български.....	Страница 72
Srpski.....	Strana 82
Slovensko	Stran 90
Hrvatski	Stranica 99
Eesti	Lehekülg 108
Latviešu.....	Lappuse 117
Lietuviškai	Puslapis 127

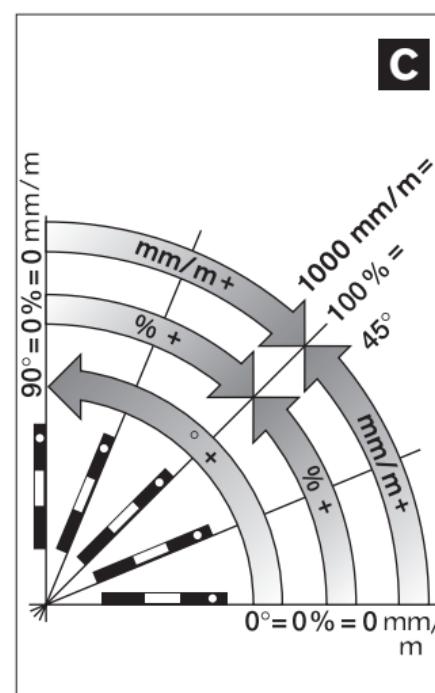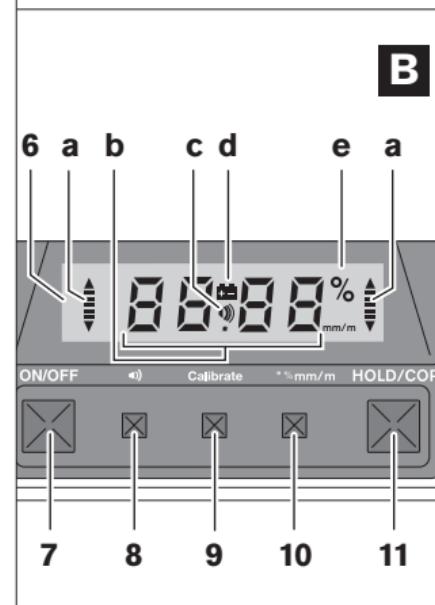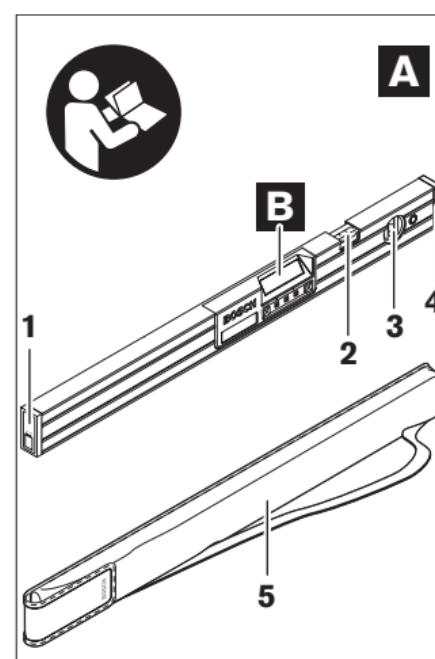


**D**

ON




10 s

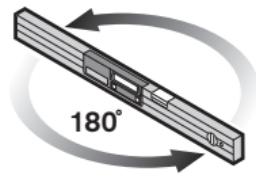


180°

 $\Delta \leq 0,1^\circ$ ✓(Δ > 0,1° → **E**)


Δ

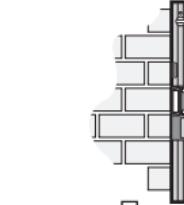

10 s

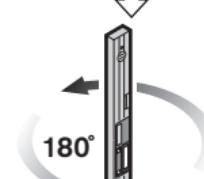


180°

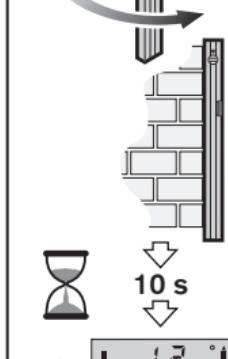 $\Delta \leq 0,1^\circ$ ✓(Δ > 0,1° → **F**)

Δ



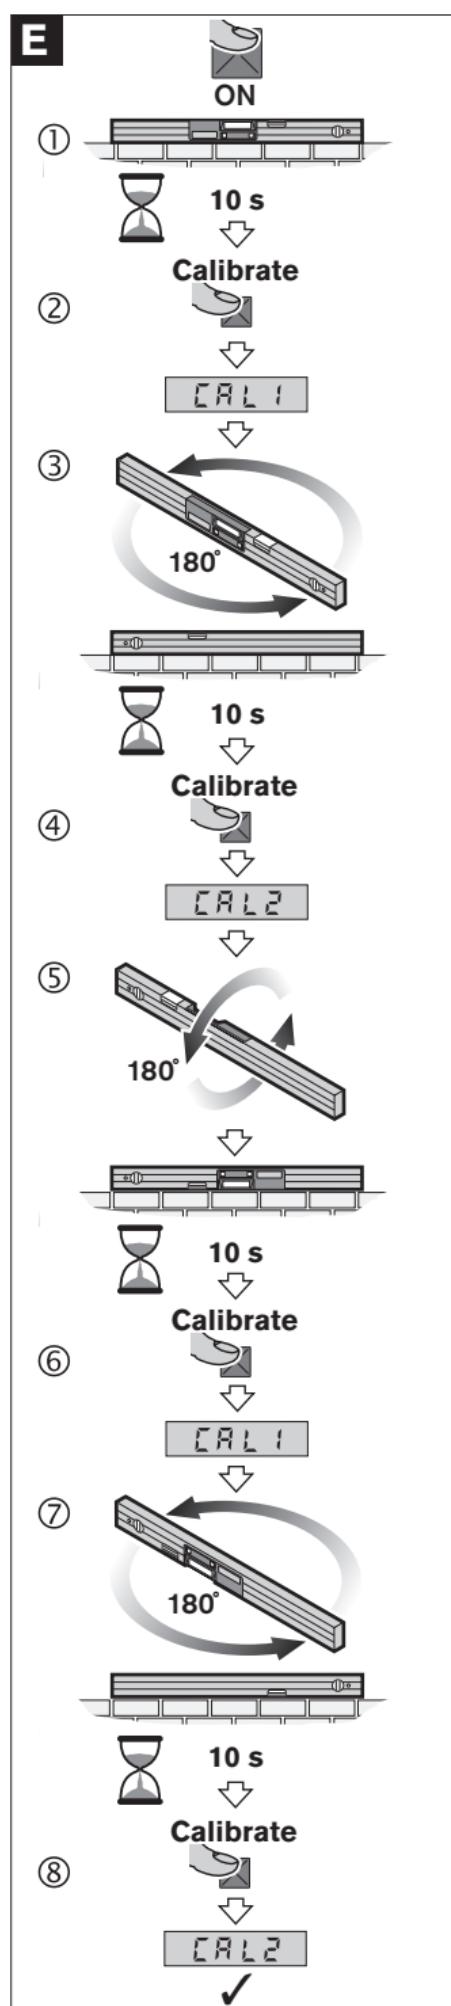

F

①



ON

②

Calibrate

CAL 1



③


180°



④

Calibrate

CAL 2

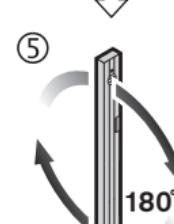

⑥

Calibrate

⑦



⑧

Calibrate

CAL 2



Opis funkcjonowania



Aby efektywnie i optymalnie pracować z urządzeniem pomiarowym, należy przeczytać w całości instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące pracy z urządzeniem oraz ich dokładnie przestrzegać. PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI.

Proszę rozłożyć stronę z graficznym przedstawieniem urządzenia pomiarowego i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Narzędzie pomiarowe przeznaczone jest do przeprowadzania szybkich i precyzyjnych pomiarów skosów i kątów.

Przedstawione graficzne komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.

- 1 Pokrywa wnęki na baterie
- 2 Poziomica ustawienia poziomego
- 3 Poziomica ustawienia pionowego
- 4 Zamknięcie nasadzane
- 5 Futerał
- 6 Wyświetlacz
- 7 Włącznik/wyłącznik „ON/OFF“
- 8 Przycisk sygnału akustycznego (bip)
- 9 Przycisk kalibrowania „Calibrate“
- 10 Przycisk zmiany jednostek pomiaru „° % mm/m“
- 11 Przycisk „HOLD/COPY“

Elementy wskaźników

- a Wskaźniki położenia kątowego
- b Wartość pomiarowa
- c Sygnał akustyczny
- d Wskaźnik naładowania baterii
- e Jednostki pomiaru: °; %; mm/m

Dane techniczne

**Cyfrowy mierz-
nik nachylenia
kąta** **DNM 60 L
PROFESSIONAL**

Numer katalogowy	3 601 K14 000
Długość	600 mm
Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedury 01/2003	0,7 kg

**Cyfrowy mierz-
nik nachylenia
kąta** **DNM 120 L
PROFESSIONAL**

Numer katalogowy	3 601 K14 100
Długość	1200 mm
Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedury 01/2003	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Zakres pomiaru 0–360° (4 x 90°)

Dokładność

pomiaru

– 0°/90° ±0,05°

– 1–89° ±0,2°

Dokładność

niwelacji pozio-

micy ±0,057°

(±1 mm/m)

Temperatura

pracy –5 °C ... +50 °C

Temperatura

przechowy-
wania –20 °C ... +85 °C

Bateria 1 x 9 V 6LR 61

Czas pracy ok. 200 h

Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej Państwa narzędzia pomiarowego, poszczególne nazwy handlowe pojedynczych narzędzi pomiarowych mogą się różnić.

Montaż

Wkładanie/wymiana baterii

Należy używać wyłącznie baterii alkaliczno-manganowych.

Gdy na wyświetlaczu **6** ukaże się symbol , należy wymienić baterię.

Ostrożnie wyjąć z urządzenia pomiarowego pokrywkę wnęki na baterie **1**

wraz z zamocowaniem baterii. Należy uważać przy tym, aby nie uszkodzić ani kabla podłączenia baterii ani pokrywki wnęki na baterie. Poważniejsze uszkodzenia powierzchni stykowych pokrywy wnęki na baterie **1** mogą doprowadzić do błędnych pomiarów.

Wymienić baterię. Włożyć pokrywę wnęki na baterię z umocowaniem baterii do urządzenia pomiarowego tak, by nie przycisnąć kabla podłączającego.

- ▶ **Jeżeli urządzenie jest przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego baterie.** Mogą one, przy dłuższej przerwie w używaniu, ulec korozji lub się rozładować.

Praca urządzenia

Włączenie

- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym.**
- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniem temperatury.**

Włączanie/wyłączanie

W celu włączenia lub wyłączania narzędzia pomiarowego nacisnąć włącznik/wyłącznik „ON/OFF“ **7**.

Jeżeli przez ok. 6 min. nie zostanie przeprowadzony żaden pomiar, urządzenie wyłączy się samoczynnie (oszczędzanie baterii).

Kontrola dokładności pomiarów (zob. rys. D)

Dokładność pomiaru narzędzia pomiarowego należy każdorazowo kontrolować: przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, gdy urządzenie zostało poddane silnym wahaniom temperatury lub silnym uderzeniom.

Przed pomiarem kątów $<45^\circ$ powinna nastąpić kontrola na równej, poziomej powierzchni, przed pomiarem kątów $>45^\circ$ na równej, pionowej powierzchni.

Włączyć narzędzie pomiarowe i położyć na poziomej lub pionowej powierzchni.

Wybrać jednostkę miary „°“ (zob. „Zmiana jednostki miary“).

Odczekać 10 s i zanotować wartość pomiaru.

Przekrącić narzędzie pomiarowe (tak jak pokazane na szkicu D) o 180° dookoła osi pionowej. Ponownie odczekać 10 s i zanotować drugą wartość pomiaru.

► Urządzenie pomiarowe należy kalibrować tylko wtedy, gdy różnica Δ obydwu wartości pomiaru jest większa niż 0,1°.

Urządzenie pomiarowe należy kalibrować w takiej pozycji (pionowej lub poziomej), w której stwierdzona została różnica między wartościami pomiarowymi.

Kalibrowanie poziomych powierzchni przyłożenia (zob. rys. E)

Powierzchnia, do której przykłada się urządzenie pomiarowe, **nie może odbiegać więcej niż 5°** od poziomu. Jeżeli odchylenie jest większe, kalibrowanie zostanie przerwane, a na wyświetlaczu ukaże się symbol: „---“.

- ① Włączyć urządzenie pomiarowe i położyć na poziomej powierzchni, wyświetlaczem **6** w stronę osoby obsługującej, a poziomicą **2** do góry. Odczekać 10 sekund.
- ② Nacisnąć przycisk kalibrowania „**Calibrate**“ **9** tak długo, aż na wyświetlaczu rozbląśnie na krótki okres czasu napis „**CAL1**“. Następnie na wyświetlaczu zacznie migać wartość pomiarowa.
- ③ Obrócić urządzenie pomiarowe o 180° dookoła osi pionowej – tak, by poziomica w dalszym ciągu wskazywała do góry, a wyświetlacz **6** znalazł się po stronie przeciwej. Odczekać 10 sekund.
- ④ Ponownie nacisnąć przycisk kalibrowania „**Calibrate**“ **9**. Na wyświetlaczu ukaże się na krótko napis „**CAL2**“. Następnie na wyświetlaczu ukaże się wartość pomiarowa (tym razem nie migająca). Urządzenie pomiarowe jest teraz na nowo skalibrowane dla tej powierzchni przyłożenia.

⑤ Następnym krokiem jest kalibrowanie urządzenia pomiarowego dla powierzchni leżącej po przeciwej stronie. W tym celu należy obrócić urządzenie pomiarowe dookoła osi poziomej – tak, by poziomica **2** wskazywała do dołu, a wyświetlacz **6** skierowany był w stronę osoby obsługującej. Położyć urządzenie pomiarowe na powierzchni poziomej. Odczekać 10 sekund.

⑥ Naciskać przycisk kalibrowania „**Calibrate**“ **9** tak dugo, aż na wyświetlaczu rozbląśnie na krótki okres czasu napis „**CAL1**“. Następnie na wyświetlaczu zacznie migać wartość pomiarowa.

⑦ Obrócić urządzenie pomiarowe o 180° dookoła osi pionowej – tak, by poziomica w dalszym ciągu wskazywała do dołu, a wyświetlacz **6** znalazł się po stronie przeciwej. Odczekać 10 sekund.

⑧ Ponownie przycisnąć przycisk kalibracji „**Calibrate**“ **9**. Na wyświetlaczu ukaże się na krótko napis „**CAL2**“. Następnie na wyświetlaczu ukaże się wartość pomiarowa (tym razem nie migająca). Urządzenie pomiarowe jest teraz na nowo skalibrowane.

Wskazówka: Jeżeli urządzenie pomiarowe nie zostanie zgodnie z punktami ③ i ⑦ obrócone dookoła ukazanej na rysunku osi, kalibrowanie **nie może zostać zakończone** („**CAL2**“ nie ukazuje się na wyświetlaczu).

Kalibrowanie pionowych powierzchni przyłożenia (patrz szkic F)

Powierzchnia, do której przykłada się urządzenie pomiarowe, **nie może odbiegać więcej niż 5°** od pionu. Jeżeli odchylenie jest większe, kalibrowanie zostanie przerwane, a na wyświetlaczu ukaże się symbol:

“---”.

① Włączyć urządzenie pomiarowe i przyłożyć do pionowej powierzchni, wyświetlaczem **6** w stronę osoby obsługującej, a poziomica **3** wskazywała do góry, a monitor zwrócony był do Państwa. Odczekać 10 sekund.

- ② Naciskać przycisk kalibrowania „Calibrate“ 9 tak dugo, aż na wyświetlaczu rozbłysnie na krótki okres czasu napis „CAL1“. Następnie na wyświetlaczu zacznie migać wartość pomiarowa.
- ③ Obrócić urządzenie pomiarowe o 180° dookoła osi pionowej – tak, by poziomica w dalszym ciągu wskazywała do góry, a wyświetlacz 6 znalazł się po stronie przeciwej. Odczekać 10 sekund.
- ④ Ponownie nacisnąć przycisk kalibrowania „Calibrate“ 9. Na wyświetlaczu ukaże się na krótko napis „CAL2“. Następnie na wyświetlaczu ukaże się wartość pomiarowa (tym razem nie migająca). Urządzenie pomiarowe jest teraz na nowo skalibrowane dla tej powierzchni przyłożenia.
- ⑤ Następnym krokiem jest kalibrowanie urządzenia pomiarowego dla powierzchni leżącej po przeciwej stronie. W tym celu należy obrócić urządzenie pomiarowe dookoła osi poziomej – tak, by poziomica 3 wskazywała do dołu, a wyświetlacz 6 skierowany był w stronę osoby obsługującej. Przyłożyć urządzenie pomiarowe do powierzchni pionowej. Odczekać 10 sekund.
- ⑥ Naciskać przycisk kalibrowania „Calibrate“ 9 tak dugo, aż na wyświetlaczu rozbłysnie na krótki okres czasu napis „CAL1“. Następnie na wyświetlaczu zacznie migać wartość pomiarowa.
- ⑦ Obrócić urządzenie pomiarowe o 180° dookoła osi pionowej – tak, by poziomica w dalszym ciągu wskazywała do dołu, a wyświetlacz 6 znalazł się po stronie przeciwej. Odczekać 10 sekund.
- ⑧ Ponownie przycisnąć przycisk kalibracji „Calibrate“ 9. Na wyświetlaczu ukaże się na krótko napis „CAL2“. Następnie na wyświetlaczu ukaże się wartość pomiarowa (tym razem nie migająca). Urządzenie pomiarowe jest na nowo skalibrowane dla obydwu pionowych powierzchni przyłożenia.

Wskazówka: Jeżeli urządzenie pomiarowe nie zostanie zgodnie z punktami ③ i ⑦ obrócone dookoła ukazanej na rysunku osi, kalibrowanie **nie może zostać zakończone** („CAL2“ nie ukazuje się na wyświetlaczu).

Wskazówki dotyczące pracy

Wskazówka: Powierzchnie przyłożenia narzędzia pomiarowego należy utrzymywać w czystości. Narzędzie pomiarowe należy chronić przed upadkiem i udarami. Cząstki brudu lub zniekształcona obudowa mogą być przyczyną błędów pomiarowych.

Wartość pomiarowa aktualizowana jest przy każdym poruszeniu urządzenia pomiarowego. Jeżeli urządzenie pomiarowe było poruszane, należy odczekać z odczytem wartości pomiarowej, aż przestanie się ona zmieniać.

Zmiana jednostki miary (zob. rys. C)

W każdej chwili można zmienić jednostkę miary z „°“ na „%“ albo „mm/m“. W tym celu należy nacisnąć przycisk **10**. Aktualna wartość mierzona zostanie automatycznie przeliczona.

Nastawa jednostki miary pozostaje zachowana przy wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia pomiarowego.

Sygnał akustyczny

Naciskając na przycisk **8** można włączyć i wyłączyć sygnał akustyczny. Przy włączonym sygnale na wyświetlaczu pojawia się symbol **c**. Symbol wskazuje wartości pomiarowe 0° i 90° .

Nastawa sygnalizatora akustycznego pozostaje zachowana przy wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia pomiarowego.

Wskaźniki położenia kątowego

Umięszczone na wyświetlaczu wskaźniki położenia kątowego **a** a wskazują kierunek, w jakim należy przekręcić urządzenie pomiarowe, aby osiągnąć poziom lub pion.

Przy $0,1^\circ$ do $44,9^\circ$ strzałki wskazują poziom, przy $45,1^\circ$ do $89,9^\circ$ pion. Przy 0° i 90° strzałki gasną.

Obracanie wskazań

W zależności od pozycji urządzenia pomiarowego, wartości pomiarowe i jednostka miary na wyświetlaczu obracane są o 180°. Umożliwia to odczytanie wskazań również w przypadku prac wymagających trzymania urządzenia nad głową.

Zatrzymanie/przeniesienie wyniku pomiarowego

Za pomocą przycisku „**HOLD/COPY**“

11 można obsłużyć dwie funkcje:

- Zatrzymanie („Hold“) wyniku pomiarowego, nawet w przypadku poruszenia narzędzia pomiarowego po zakończeniu pomiaru,
- Przeniesienie („Copy“) wyniku pomiarowego.

Funkcja „**Hold**“:

- Wyłączyć sygnalizator dźwiękowy (zob. „Sygnał akustyczny“).
- Nacisnąć przycisk „**HOLD/COPY**“ **11**. Aktualnie mierzona wartość zostanie zatrzymana na wyświetlaczu, a wskaźnik jednostki miary **e** i wskaźniki położenia kątowego **a** migają.
- Ponownie nacisnąć przycisk „**HOLD/COPY**“ **11**, aby rozpoczęć nowy pomiar.

Funkcja „**Copy**“:

- Włączyć sygnalizator dźwiękowy (zob. „Sygnał akustyczny“).
- Nacisnąć przycisk „**HOLD/COPY**“ **11**. Aktualnie mierzona wartość zostanie zapisana w pamięci. Rozlegnie się krótki sygnał, a wskaźnik jednostki miary **e** i sygnału dźwiękowego **c** migają.
- Przyłożyć urządzenie pomiarowe do miejsca, na które ma zostać przeniesiony wynik pomiaru. Wskaźniki położenia kątowego **a** ukazują kierunek, w jakim należy przesunąć urządzenie, aby uzyskać kąt, który ma zostać skośowany. Po osiągnięciu zapamiętanego kąta rozlegnie się sygnał, a wskaźniki położenia **a** zgasną.
- Ponownie nacisnąć przycisk „**HOLD/COPY**“ **11**, aby rozpoczęć nowy pomiar.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie pomiarowe należy przechowywać i transportować tylko w znajdującej się w wyposażeniu standardowym torbie ochronnej.

Aby zapewnić wydajną i bezpieczną pracę, urządzenie pomiarowe należy zawsze utrzymywać w czystości.

Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie używać żadnych środków czyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.

Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej, ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch.

Przy wszystkich zapytaniach i zamówieniań części zamiennej, proszę podać koniecznie 10 cyfrowy numer katalogowy podany na tabliczce znamionowej urządzenia pomiarowego.

W przypadku konieczności naprawy, urządzenie pomiarowe należy odesłać w futerale **5**.

Części zamienne

Pokrywa wnęki
na baterie **1** 1 609 203 525

Zamknięcie
nasadzane **4** 1 609 203 S39

Futerał **5**

- dla DNM 60 L.... 1 609 203 R95
- dla DNM 120 L... 1 609 203 R96

Serwis i porady dla klientów

Rysunki w rozłożeniu na części i informacje dotyczące części zamiennych znajdziecie Państwo pod adresem:
www.bosch-pt.com

Serwis Elektronarzędzi Bosch
 Ul. Szyszkowa 35/37
 02-285 Warszawa

① +48 (0)22 / 715 44-56
 ② +48 (0)22 / 715 44-60
 Fax +48 (0)22 / 715 44-41
 E-Mail: BSC@pl.bosch.com

Usuwanie odpadów

Urządzenia pomiarowe, sprzęt i opakowanie powinny zostać dostarczone do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Tylko dla państw należących do UE:



Nie należy wyrzucać urządzeń pomiarowych do odpadów domowych!
 Zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG

dotyczącą zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdolne do użycia urządzenia pomiarowe należy zbierać osobno i poddać wtórnej przeróbce zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Akumulatory/Baterie:

Akumulatorów/baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, nie wolno ich wrzucać do ognia lub do wody. Akumulatory/baterie należy zbierać, oddać do ponownej przetwarzki lub usuwać w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska.

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 91/157/EWG uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie muszą zostać poddane utylizacji.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Funkční popis



Optimální práce s měřícím přístrojem je možná jen tehdy, pokud si zcela přečtete návod k obsluze a pracovní upozornění a v nich obsaženými pokyny se budete striktně řídit. TYTO POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE.

Otočte vyklápěcí stranu se zobrazením měřicího přístroje a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otočenou.

Určující použití

Měřící přístroj je určen k rychlému a přesnému měření sklonů a úhlů.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřicího přístroje na obrázkové straně.

- 1 Kryt přihrádky baterie
- 2 Libela pro vodorovné vyrovnání
- 3 Libela pro svislé vyrovnání
- 4 Uzavírací kryt
- 5 Ochranná taška
- 6 Displej
- 7 Tlačítko „ON/OFF“
- 8 Tlačítko pro akustický signál
- 9 Kalibrační tlačítko „Calibrate“
- 10 Tlačítko pro změnu měřící jednotky „° % mm/m“
- 11 Tlačítko „HOLD/COPY“

Zobrazované prvky

- a Vyrovnávací pomůcky
- b Měřená hodnota
- c Akustický signál
- d Ukazatel baterie
- e Měřící jednotky: °; %; mm/m

Technická data

Digitální vodováha DNM 60 L PROFESSIONAL

Objednací číslo	3 601 K14 000
Délka	600 mm
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	0,7 kg

Digitální vodováha DNM 120 L PROFESSIONAL

Objednací číslo	3 601 K14 100
Délka	1200 mm
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Rozsah měření 0–360° (4 x 90°)

Přesnost měření

– 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°

Přesnost ±0,057°

nivelace libely (±1 mm/m)

Provozní teplota –5 °C ... +50 °C

Skladovací teplota –20 °C ... +85 °C

Baterie 1 x 9 V 6LR 61

Provozní doba ca. 200 h

Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku Vašeho měřicího přístroje, obchodní označení jednotlivých měřicích přístrojů se může měnit.

Montáž

Nasazení/výměna baterií

Výhradně používejte alkalicko-manganové baterie.

Objeví-li se na displeji 6 symbol musí být baterie vyměněna.

Odejměte opatrně kryt přihrádky baterie 1 s přídržkou baterie z měřicího přístroje. Dbejte na to, aby se přitom nepoškodily ani připojovací kabel baterie ani kryt přihrádky baterie.

Větší poškození na opěrných plochách krytu přihrádky baterie 1 mohou vést k chybným měřením.

Baterii vyměňte. Nasaděte kryt přihrádky baterie s přídržkou baterie do měřicího přístroje tak, aby připojovací kabel nebyl skřipnutý.

- ▶ Vyjměte baterie, pokud měřící přístroj delší dobu nepoužíváte.
Baterie může při delším skladování korodovat nebo se sama vybit.

PROVOZ

Uvedení do provozu

- ▶ Chraňte měřící přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.
- ▶ Nevystavujte měřící přístroj extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům.

Zapnutí – vypnutí

K zapnutí popř. vypnutí měřícího přístroje stlačte tlačítko „ON/OFF“ 7.

Po ca. 6 min bez provedení měření se měřící přístroj automaticky kvůli ochraně baterie vypne.

Kontrola přesnosti měření (viz obr. D)

Před každým začátkem práce, po velkých změnách teploty a také po silných úderech zkонтrolujte přesnost měřícího přístroje.

Před měřením úhlů $<45^\circ$ by měla být provedena kontrola na rovné zhruba vodorovné ploše, před měřením úhlů $>45^\circ$ na rovné přibližně svislé ploše.

Měřící přístroj zapněte a položte jej na vodorovnou popř. svislou plochu.

Zvolte měřící jednotku „°“ (viz „Změna měřících jednotek“).

Počkejte 10 s a naměřenou hodnotu zaznamenejte.

Otočte měřící přístroj (jak je ukázáno na obr. D) o 180° okolo svislé osy.

Počkejte znova 10 s a zaznamenejte druhou naměřenou hodnotu.

- ▶ Měřící přístroj zkalibrujte jen pokud je rozdíl Δ obou naměřených hodnot větší než $0,1^\circ$.

Zkalibrujte měřící přístroj v té poloze (svisle popř. vodorovně), v níž byl rozdíl naměřených hodnot zjištěn.

Kalibrace vodorovných přikládacích ploch (viz obr. E)

Plocha, na níž měřící přístroj položíte, **se nesmí o více než 5°** odchylit od horizontály. Je-li odchylka větší, bude kalibrace za zobrazení „---“ přerušena.

① Měřící přístroj zapněte a položte jej na vodorovnou plochu tak, aby libela **2** směřovala nahoru a displej **6** byl orientován k Vám. Počkejte 10 s.

② Potom stlačte kalibrační tlačítko „**Calibrate**“ **9**, až se krátce na displeji objeví „**CAL1**“. Na displeji poté bliká naměřená hodnota.

③ Otočte měřící přístroj o 180° kolem svislé osy tak, aby libela i nadále směřovala nahoru, displej **6** se však nachází na od Vás odvrácené straně. Počkejte 10 s.

④ Potom znova stlačte kalibrační tlačítko „**Calibrate**“ **9**. Na displeji se krátce zobrazí „**CAL2**“. Na displeji se poté ukáže naměřená hodnota (už neblíkající). Měřící přístroj je nyní pro tuto přikládací plochu nově zkalirován.

⑤ V návaznosti na to musíte měřící přístroj zkalirovat i pro protilehlou přikládací plochu. K tomu otočte měřící přístroj kolem vodorovné osy tak, aby libela **2** směřovala dolů a displej **6** k Vám. Položte měřící přístroj na vodorovnou plochu. Počkejte 10 s.

⑥ Potom stlačte kalibrační tlačítko „**Calibrate**“ **9**, až se krátce na displeji objeví „**CAL1**“. Na displeji poté bliká naměřená hodnota.

⑦ Otočte měřící přístroj o 180° kolem svislé osy tak, aby libela i nadále směřovala dolů, displej **6** se však nachází na od Vás odvrácené straně. Počkejte 10 s.

⑧ Potom znova stlačte kalibrační tlačítko „**Calibrate**“ **9**. Na displeji se krátce zobrazí „**CAL2**“. Na displeji se poté ukáže naměřená hodnota (už neblíkající). Měřící přístroj je nyní pro obě vodorovné přikládací plochy nově zkalirován.

Upozornění: Pokud nebude měřící přístroj u bodů ③ a ⑦ otočen kolem osy zobrazené na obrázku, **nemůže být kalibrace ukončena** („**CAL2**“ se na displeji neobjeví).

Kalibrace svislých přikládacích ploch (viz obr. F)

Plocha, na níž měřící přístroj položíte, **se nesmí o více než 5°** odchylkovat od vertikály. Je-li odchylka větší, bude kalibrace za zobrazení „---“ přerušena.

① Měřící přístroj zapněte a položte jej na svislou plochu tak, aby libela **3** směřovala nahoru a displej **6** byl orientován k Vám. Počkejte 10 s.

② Potom stlačte kalibrační tlačítko „**Calibrate**“ **9**, až se krátce na displeji objeví „**CAL1**“. Na displeji poté bliká naměřená hodnota.

③ Otočte měřící přístroj o 180° kolem svislé osy tak, aby libela i nadále směřovala nahoru, displej **6** se však nachází na od Vás odvrácené straně. Počkejte 10 s.

④ Potom znova stlačte kalibrační tlačítko „**Calibrate**“ **9**. Na displeji se krátce zobrazí „**CAL2**“. Na displeji se poté ukáže naměřená hodnota (už neblížající). Měřící přístroj je nyní pro tuto přikládací plochu nově zkalibrován.

⑤ V návaznosti na to musíte měřící přístroj zkalibrovat i pro protilehlou přikládací plochu. K tomu otočte měřící přístroj kolem vodorovné osy tak, aby libela **3** směřovala dolů a displej **6** k Vám. Položte měřící přístroj na svislou plochu. Počkejte 10 s.

⑥ Potom stlačte kalibrační tlačítko „**Calibrate**“ **9**, až se krátce na displeji objeví „**CAL1**“. Na displeji poté bliká naměřená hodnota.

⑦ Otočte měřící přístroj o 180° kolem svislé osy tak, aby libela i nadále směřovala dolů, displej **6** se však nachází na od Vás odvrácené straně. Počkejte 10 s.

⑧ Potom znova stlačte kalibrační tlačítko „**Calibrate**“ **9**. Na displeji se krátce zobrazí „**CAL2**“. Na displeji se poté ukáže naměřená hodnota (už neblížající). Měřící přístroj je nyní pro obě svislé přikládací plochy nově zkalibrován.

Upozornění: Pokud nebude měřící přístroj u bodů ③ a ⑦ otočen kolem osy zobrazené na obrázku, **nemůže být kalibrace ukončena** („**CAL2**“ se na displeji neobjeví).

Pracovní pokyny

Upozornění: Udržujte příkladací plochy měřícího přístroje čisté. Chraňte měřící přístroj před údery a nárazy. Častečky nečistot nebo deformace mohou vést k chybným měřením.

Naměřená hodnota se aktualizuje při každém pohybu měřícího přístroje. Při větších pohybech měřícího přístroje počkejte s odečtením naměřené hodnoty až se tato již nemění.

Změna měřících jednotek (viz obr. C)

Kdykoli můžete měnit mezi měřicími jednotkami „°“, „%“ a „mm/m“. K tomu stlačte tlačítko pro změnu měřící jednotky **10**. Aktuální naměřená hodnota se automaticky přepočítá.

Nastavení měřící jednotky zůstává při vypnutí a zapnutí přístroje zachováno.

Akustický signál

Stlačením tlačítka **8** můžete zapnout a vypnout akustický signál. Při zapnutém signálu se na displeji objeví symbol **c**. Signál ukazuje naměřené hodnoty 0° a 90° .

Nastavení akustického signálu zůstává při vypnutí a zapnutí měřícího přístroje zachováno.

Vyrovnávací pomůcky

Vyrovnávací pomůcky **a** na displeji ukazují, v jakém směru se měřící přístroj musí otočit, aby se dosáhlo horizontálny popř. vertikálny.

Při $0,1^\circ$ až $44,9^\circ$ ukazují šipky k horizontále, při $45,1^\circ$ až $89,9^\circ$ k vertikále. Při 0° a 90° šipky zmizí.

Otočení zobrazení

Podle polohy měřícího přístroje se naměřená hodnota a měřící jednotka na displeji ukážou otočeny o 180° . Tím lze hodnotu přečíst i při práci nad hlavou.

Podržení/přenesení naměřené hodnoty

Pomocí tlačítka „**HOLD/COPY**“ **11** lze řídit dvě funkce:

- Podržení („Hold“) naměřené hodnoty i pokud se měřící přístroj dodatečně pohně,
- Přenesení („Copy“) naměřené hodnoty.

Funkce „Hold“:

- Vypněte akustický signál (viz „Akustický signál“).
- Stlačte tlačítko „**HOLD/COPY**“ **11**. Aktuální naměřená hodnota se na displeji zachová, měřící jednotka **e** a výrovnávací pomůcky **a** blikají.
- Stlačte znova tlačítko „**HOLD/COPY**“ **11**, aby se nastartovalo nové měření.

Funkce „Copy“:

- Zapněte akustický signál (viz „Akustický signál“).
- Stlačte tlačítko „**HOLD/COPY**“ **11**. Aktuální naměřená hodnota se uloží. Ozve se krátký signál, ukazatel měřící jednotky **e** a akustického signálu **c** blikají.
- Přiložte měřící přístroj na cílové místo, kam má být naměřena hodnota přenesena. Výrovnávací pomůcky **a** ukazují směr, kam se musí měřící přístroj pohnout, aby se dosáhlo kopírováního úhlu. Při dosažení uloženého úhlu se ozve akustický signál, výrovnávací pomůcky **a** zhasnou.
- Stlačte znova tlačítko „**HOLD/COPY**“ **11**, aby se nastartovalo nové měření.

Údržba a servis

Údržba a čištění

Uskladňujte a převážejte měřící přístroj pouze v dodávané ochranné tašce.

Abyste pracovali dobře a bezpečně, udržujte měřící přístroj vždy čistý.

Měřící přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a rozpouštědla.

Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše přístroje, svěřte provedení opravy autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí Bosch.

Při všech dotazech a objednávkách nahradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku měřícího přístroje.

V případě opravy zašlete měřící přístroj v ochranné tašce **5**.

Náhradní díly

- Kryt příhrádky
 baterie **1** 1 609 203 525
 Uzavírací kryt **4** 1 609 203 S39
 Ochranná taška **5**
 • pro DNM 60 L ... 1 609 203 R95
 • pro DNM 120 L .. 1 609 203 R96

Servis a poradenství pro zákazníky

Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete na:
www.bosch-pt.com

Robert Bosch odbytová spol. s r.o.
 142 01 Praha 4 – Krč
 Pod višňovkou 19
 ☎ +420 261 300 565 – 6
 Fax +420 244 401 170

Zpracování odpadů

Měřící přístroje, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Pouze pro země EU:



Nevyhazujte měřící přístroje do domovního odpadu!
 Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné měřící přístroje rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Akumulátory/baterie:

Nevyhazujte akumulátory/baterie do domovního odpadu, do ohně nebo vody. Akumulátory/baterie by se měly shromažďovat, recyklovat nebo ekologicky zlikvidovat.

Pouze pro země EU:

Podle směrnice 91/157/EHS musí být vadné nebo vypotřebované akumulátory/baterie recyklovány.

Změny vyhrazeny.

Popis fungovania



Optimálna práca s týmto meracím prístrojom je možná len vtedy, ak si dôkladne prečítane tento Návod na používanie a pravové pokyny a príslušné budete dodržiavať pokyny, ktoré sú tam uvedené. **TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE.**

Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami meracieho prístroja a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

Používanie podľa určenia

Merací prístroj je určený na rýchle a precízne meranie sklonov a uhlov.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1 Viečko priečradky na batérie
- 2 Libela na nastavenie vodorovnej polohy
- 3 Libela na nastavenie zvislej polohy
- 4 Uzáver
- 5 Ochranná taška
- 6 Displej
- 7 Tlačidlo vypínača „ON/OFF“
- 8 Tlačidlo akustického signálu
- 9 Kalibrovacie tlačidlo „Calibrate“
- 10 Tlačidlo na zmenu meracej jednotky „° % mm/m“
- 11 Tlačidlo „HOLD/COPY“

Zobrazovacie (indikačné) prvky

- a Nastavovacie pomôcky
- b Nameraná hodnota
- c Akustický signál
- d Indikácia batérie
- e Meracie jednotky: °; %; mm/m

Technické údaje

Digitálny sklonomer DNM 60 L PROFESSIONAL

Vecné číslo	3 601 K14 000
Dĺžka	600 mm
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure	
01/2003	0,7 kg

Digitálny sklonomer DNM 120 L PROFESSIONAL

Vecné číslo	3 601 K14 100
Dĺžka	1200 mm
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure	
01/2003	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Merací rozsah	0–360° (4 x 90°)
Presnosť merania	
– 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°
Nivelačná presnosť libely	±0,057° (±1 mm/m)
Prevádzková teplota	–5 °C ... +50 °C
Skladovacia teplota	–20 °C ... +85 °C
Batéria	1 x 9 V 6LR 61
Doba prevádzky cca	200 h

Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku Vášho produktu, pretože obchodné názvy meracích prístrojov sa môžu odlišovať.

Montáž

Vkladanie/výmena batérií

Používajte výlučne alkalicko-mangánové batérie.

Ak sa na displeji objaví **6** symbol , je potrebné batériu vymeniť.

Vyberte veko priečadky na batérie **1** s držiakom batérie opatrne z meracieho prístroja. Dávajte pozor na to, aby sa nepoškodil pripojovací káblik batérie ani veko priečadky na batérie. Väčšie poškodenie dosadacích plôch priečadky na batérie **1** môže mať za následok chybné výsledky merania.

Batéria vymeňte. Do meracieho prístroja vložte veko priehradky na batérie s držiakom batérií tak, aby ste nepričvili pripojovací káblik.

- ▶ **Ked' merací prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.** Počas dlhšieho skladovania by mohli batérie korodovať, alebo by sa mohli samočinne vybijáť.

Používanie

Uvedenie do prevádzky

- ▶ **Merací prístroj chráňte pred vlhkou a pred priamym slnečným žiareniom.**
- ▶ **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani príliš veľkému kolísaniu teplôt.**

Zapínanie/vypínanie

Na zapnutie resp. na vypnutie meracieho prístroja stlačte tlačidlo vypínača „ON/OFF“ 7.

Po cca 6 min. bez vykonania merania sa merací prístroj automaticky vypne, aby sa šetrila batéria.

Kontrola presnosti merania (pozri obrázok D)

Presnosť merania meracieho prístroja skontrolujte pred každým začiatkom práce, po veľkej zmene teploty a rovnako aj po každom silnom náraze prístroja.

Pred meraním uhlov $<45^\circ$ treba urobiť kontrolu na rovnej, približne vodorovnej ploche, pred meraním uhlov $>45^\circ$ na rovnej, približne zvislej ploche.

Zapnite merací prístroj a položte ho na vodorovnú plochu, resp. ho priložte k zvislej ploche.

Zvoľte meraciu jednotku „°“ (pozri „Zmena meracej jednotky“).

Počkajte 10 sek. a poznačte si nameranú hodnotu.

Potom merací prístroj otočte (podľa vyobrazenia na obrázku D) o 180° okolo zvislej osi. Znova počkajte 10 sek. a poznačte si druhú nameranú hodnotu.

► **Kalibrujte merací prístroj len vtedy, ak je rozdiel Δ oboch nameraných hodnôt väčší ako $0,1^\circ$.**

Kalibrujte merací prístroj v tej polohe (zvislej, resp. vodorovnej), v ktorej bol zistený rozdiel v nameranej hodnote.

Kalibrovanie vodorovných prikladacích plôch (pozri obrázok E)

Plocha, na ktorú položíte merací prístroj, sa nesmie odchyľovať **o viac ako 5°** od vodorovnej roviny. Ak by bola odchýlka väčšia, kalibrácia sa s indikáciou „---“ preruší.

- ① Zapnite merací prístroj a položte ho na vodorovnú plochu tak, aby libela s **2** merovala hore a displej **6** ukazoval smerom k Vám. Počkajte 10 sek.
- ② Potom stlačte kalibračné tlačidlo „**Calibrate**“ **9**, až sa nakrátko zobrazí „**CAL1**“ na displeji. Nameraná hodnota potom bliká na displeji.
- ③ Otočte merací prístroj o 180° okolo zvislej osi **6** tak, aby libela nadáľ ukazovala smerom hore, ale aby sa displej nachádzal na strane odvrátenej od Vás. Počkajte 10 sek.
- ④ Potom stlačte kalibračné tlačidlo „**Calibrate**“ **9** znova. Na displeji sa nakrátko zobrazí „**CAL2**“. Potom sa objaví nameraná hodnota na displeji (teraz už nebliká). Merací prístroj je teraz znova kalibrovaný pre túto prikladaciu plochu.
- ⑤ Potom musíte merací prístroj kalibrovať pre protiľahlú prikladaciu plochu. Na tento účel otočte merací prístroj okolo horizontálnej osi tak, aby libela **2** merovala dole a displej **6** bol otočený smerom k Vám. Položte merací prístroj na vodorovnú plochu. Počkajte 10 sek.
- ⑥ Potom stlačte kalibračné tlačidlo „**Calibrate**“ **9**, až sa nakrátko zobrazí „**CAL1**“ na displeji. Nameraná hodnota potom bliká na displeji.
- ⑦ Otočte merací prístroj o 180° okolo zvislej osi tak, aby libela nadáľ ukazovala smerom hore, ale aby sa displej **6** nachádzal na strane odvrátenej od Vás. Počkajte 10 sek.

⑧ Potom stlačte kalibračné tlačidlo „**Calibrate**“ 9 znova. Na displeji sa zobrazí „**CAL2**“ na krátku chvíľu. Potom sa objaví nameraná hodnota na displeji (teraz už nebliká). Merací prístroj je teraz znova kalibrovaný pre obe vodorovné prikladacie plochy.

Upozornenie: Keď sa merací prístroj pri krokoch ③ a ⑦ neotočí okolo osi zobrazenej na obrázku, **nemôže sa kalibrácia ukončiť** (indikácia „**CAL2**“ sa na displeji nezobrazí).

Kalibrovanie zvislých prikladacích plôch (pozri obrázok F)

Plocha, na ktorú prikladáte merací prístroj, sa nesmie odlišovať o **viac ako 5°** od zvislej plochy. Ak by bola odchýlka väčšia, kalibrácia sa s indikáciou „---“ preruší.

① Zapnite merací prístroj a položte ho na vodorovnú plochu tak, aby libela 3 smerovala hore a displej 6 ukazoval smerom k Vám. Počkajte 10 sek.

② Potom stlačte kalibračné tlačidlo „**Calibrate**“ 9, až sa nakrátko zobrazí „**CAL1**“ na displeji. Nameraná hodnota potom bliká na displeji.

③ Otočte merací prístroj o 180° okolo zvislej osi 6 tak, aby libela nadálej ukazovala smerom hore, ale aby sa displej nachádzal na strane odvrátenej od Vás. Počkajte 10 sek.

④ Potom stlačte kalibračné tlačidlo „**Calibrate**“ 9 znova. Na displeji sa nakrátko zobrazí „**CAL2**“. Potom sa objaví nameraná hodnota na displeji (teraz už nebliká). Merací prístroj je teraz znova kalibrovaný pre túto prikladaciu plochu.

⑤ Potom musíte merací prístroj kalibrovať pre protiľahlú prikladaciu plochu. Na tento účel otočte merací prístroj okolo horizontálnej osi tak, aby libela 3 smerovala dole a aby displej 6 ukazoval smerom k Vám. Priložte merací prístroj na zvislú plochu. Počkajte 10 sek.

⑥ Potom stlačte kalibračné tlačidlo „**Calibrate**“ 9, až sa nakrátko zobrazí „**CAL1**“ na displeji. Nameraná hodnota potom bliká na displeji.

⑦ Otočte merací prístroj o 180° okolo zvislej osi tak, aby libela nadálej ukazovala smerom hore, ale aby sa displej 6 nachádzal na strane odvrátenej od Vás. Počkajte 10 sek.

⑧ Potom stlačte kalibračné tlačidlo „**Calibrate**“ 9 znova. Na displeji sa nakrátko zobrazí „**CAL2**“. Potom sa objaví nameraná hodnota na displeji (teraz už nebliká). Merací prístroj je teraz znova kalibrovaný pre obe zvislé prikladacie plochy.

Upozornenie: Keď sa merací prístroj pri krokoch ③ a ⑦ neotočí okolo osi zobrazenej na obrázku, **nemôže sa kalibrácia ukončiť** (indikácia „**CAL2**“ sa na displeji nezobrazí).

Pokyny na používanie

Upozornenie: Udržiavajte prikladacie plochy meracieho prístroja v čistote. Chráňte merací prístroj pred nárazom a úderom. Čiastočky nečistoty alebo deformácie môžu mať za následok nesprávne výsledky merania.

Nameraná hodnota sa aktualizuje pri každom pohybe meracieho prístroja. V prípade väčších pohybov meracieho prístroja počkajte s odčítaním nameranej hodnoty dovtedy, kým sa táto hodnota prestane meniť.

Zmena meracej jednotky (pozri obrázok C)

Kedykoľvek môžete meniť medzi meracími jednotkami „°“, „%“ a „mm/m“. Na tento účel stlačte tlačidlo pre zmenu jednotky merania **10**. Aktuálna nameraná hodnota sa automaticky prepočíta.

Nastavenie meracej jednotky zostane zachované v pamäti aj po vypnutí a novom zapnutí meracieho prístroja.

Akustický signál

Pomocou stlačenia tlačidla **8** môžete zapínať a vypínať akustický signál. Ak je akustický signál zapnutý, na displeji sa ukazuje symbol **c**. Signál indikuje hodnoty 0° a 90°.

Nastavenie akustického signálu zostane zachované v pamäti aj po vypnutí a novom zapnutí meracieho prístroja.

Nastavovacie pomôcky

Nastavovacie pomôcky **a** na displeji indikujú, ktorým smerom treba merací prístroj otočiť, aby sa dosiahla vodorovná, resp. zvislá poloha.

Pri 0,1° až 44,9° ukazujú šípky smerom k vodorovnej rovine, pri 45,1° až 89,9° k zvislej rovine. Pri 0° a 90° šípky zhasnú.

Otočenie indikácie

Podľa polohy meracieho prístroja sa nameraná hodnota a meracia jednotka na displeji zobrazia otočené o 180°. Vďaka tomu sa dá odčítať nameraná hodnota aj pri práci nad hlavou.

Zachovanie/prenesenie nameranej hodnoty

Pomocou tlačidla „**HOLD/COPY**“ 11 sa dajú ovládať dve funkcie:

- Zachovanie („Hold“) nameranej hodnoty, aj v tom prípade, keď sa následne merací prístroj pohne,
- Prenesenie („Copy“) nameranej hodnoty.

Funkcia „Hold“:

- Vypnite akustický signál (pozri „Akustický signál“).
- Stlačte tlačidlo „**HOLD/COPY**“ 11. Aktuálna nameraná hodnota sa zachová na displeji, meracie jednotka **e** a nastavovacie pomôcky **a** blikajú.
- Znova stlačte tlačidlo „**HOLD/COPY**“ 11, aby ste spustili nové meranie.

Funkcia „Copy“:

- Zapnите akustický signál (pozri „Akustický signál“).
- Stlačte tlačidlo „**HOLD/COPY**“ 11. Aktuálna nameraná hodnota sa uloží do pamäte. Zaznie krátke akustický signál, indikácia pre jednotku merania **e** a akustický signál **c** blikajú.
- Položte merací prístroj na cieľové miesto, kam sa má nameraná hodnota preniesť. Nastavovacie pomôcky **a** ukazujú smer, ktorým treba meracím prístrojom hýbať, aby sa dosiahol kopírovací uhol. Pri dosiahnutí uhla uloženého do pamäte zaznie akustický signál, nastavovacie pomôcky **a** zhasnú.
- Znova stlačte tlačidlo „**HOLD/COPY**“ 11, aby ste spustili nové meranie.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

Merací prístroj skladujte a transportujte v ochrannej taške, ktorá sa dodáva spolu s meracím prístrojom.

Merací prístroj udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.

Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Ak by merací prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Bosch.

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

V prípade potreby zasielajte merací prístroj do opravy v ochrannej taške **5**.

Náhradné súčiastky

Viečko priečradky
na batériu **1** 1 609 203 525

Uzáver **4** 1 609 203 S39

Ochranná taška **5**

- pre DNM 60 L ... 1 609 203 R95
- pre DNM 120 L .. 1 609 203 R96

Servis a poradenská služba zákazníkom

Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete na web-stránke:

www.bosch-pt.com

BSC SLOVAKIA

Elektrické ručné náradie

Hlavná 5

038 52 Sučany

① +421 (0)43 / 4 29 33 24

Fax +421 (0)43 / 4 29 33 25

E-Mail: bsc@bosch-servis.sk

Likvidácia

Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.

Len pre krajiny EÚ:



Neodhadzujte meračie prístroje do komunálneho odpadu!
Podľa Európskej smernice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separované a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Akumulátory/batérie:

Neodhadzujte ručné akumulátory/batérie do komunálneho odpadu, ani do ohňa alebo do vody.
Akumulátory/batérie treba zberať oddelene, recyklovať ich, alebo zlikvidovať tak, aby nemali negatívny vplyv na životné prostredie.

Len pre krajiny EÚ:

Podľa smernice 91/157/EWG sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie dať na recykláciu.

Zmeny vyhradené.

A működéleírása



A mérőműszerrel csak akkor lehet optimálisan dolgozni, ha a készülék használata előtt végig elolvassa a készülék kezelési útmutatóját és a munkával kapcsolatos előírásokat és szigorúan betartja az abban található utasításokat. KÉRJÜK GONDOSAN ÖRIZZÉ MEG EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.

Kérjük hajtsa ki a Kezelési Utasításnak a mérőműszer képét tartalmazó kihajtható lapját, miközben a Kezelési Utasítást olvassa.

Rendeltetésszerű használat

A mérőszerszám lejtési és egyéb szögek gyors és pontos mérésére szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik.

- 1 Az elemtártó fedele
- 2 Vízszintes beállító libella
- 3 Függőleges beállító libella
- 4 Zárósapka
- 5 Védőtáska
- 6 Kijelző
- 7 „ON/OFF” BE/KI-gomb
- 8 Akusztikus jel gomb
- 9 Kalibráló gomb „Calibrate”
- 10 Mértékegység átváltó gomb „° % mm/m”
- 11 Billentyű „HOLD/COPY”

Kijelző elemek

- a Beállítási segítség
- b Mért érték
- c Akusztikus jel
- d Elem-kijelzés
- e Mértékegységek: °; %; mm/m

Műszaki adatok

Digitális dőlési szög mérőműszer DNM 60 L PROFESSIONAL

Cikkszám	3 601 K14 000
Hosszúság	600 mm
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	0,7 kg

Digitális dőlési szög mérőműszer DNM 120 L PROFESSIONAL

Cikkszám	3 601 K14 100
Hosszúság	1200 mm
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Mérési tartomány	0–360° (4 x 90°)
Mérési pontosság	
– 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°
A libella szintezési pontossága	±0,057° (±1 mm/m)
Üzemelő hőmérséklet	–5 °C ... +50 °C
Tárolási hőmérséklet	–20 °C ... +85 °C
Elem	1 x 9 V 6LR 61
Üzemidő kb.	200 óra

Kérem ügyeljen a mérőműszer helyes cikkszámára, egyes mérőműszereknek több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.

Összeszerelés

Elemek behelyezése/kicserélése

Kizárálag alkáli-mangán-elemeket használjon.

Ha a 6 kijelzőn megjelenik a jel, ki kell cserélni az elemet.

Óvatosan vegye ki az **1** elemtartó-fedelet az elemtartóval együtt a mérőszerszámból. Ügyeljen arra, hogy eközben se a csatlakozó kábelt, se az elemfiók fedelét ne rongálja meg. Az **1** elemtartó-fedél felfekvő felületeinek nagyobb megrongálódásai hibás mérési eredményekhez vezethetnek.

Cserélje ki az elemet. Tegye be az elemtartó fedelét az elemtartóval együtt úgy a mérőszerszámba, hogy ne csípje be a csatlakozóvezetéket.

- ▶ **Vegye ki az elemet a mérőműszerből, ha hosszabb ideig nem használja.** Az elem egy hosszabb tárolás során korrodálhat, vagy magától kimerülhet.

Üzemeltetés

Üzembevitel

- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**
- ▶ **Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletingadozásoknak.**

Be- és kikapcsolás

A mérőszerszám be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg az „**ON/OFF**” be-/kikapcsoló gombot 7.

Ha a készülékkel kb. 6 percig nem hajt végre mérést, akkor a készülék az elemek kímélése céljából automatikusan kikapcsolódik.

A mérési pontosság ellenőrzése (lásd a „D” ábrát)

Minden munkakezdés előtt, minden nagyobb hőmérsékletváltozás valamint nagyobb lökések után ellenőrizze a mérőszerszám pontosságát.

A 45°-nál kisebb szögek mérése előtt az ellenőrzést lehetőleg egy vízszintes felületen, a 45°-ot meghaladó szögek mérése előtt pedig lehetőleg egy függőleges felületen kell végrehajtani.

Kapcsolja be a mérőszerszámot és helyezze fel a vízszintes, illetve függőleges felületre.

Jelölje ki a mérőegységet „°” (lásd „A mérési egység átváltása”).

Várjon 10 másodpercet, majd jegyezze fel a mért értéket.

Forgassa el a mérőszerszámot (a „D” ábrán látható módon) 180°-kal a merőleges tengely körül. Várjon ismét 10 másodpercet, majd jegyezze fel a második mért értéket.

► **A mérőszerszámot újra kell kalibrálni, ha a két mért érték közötti Δ különbség meghaladja a 0,1°.**

Kalibrálja a mérőszerszámot ugyanabban a helyzetben (függőleges, illetve vízszintes), amelyben a mért értékek különbsége meghaladta a megengedett mértéket.

A vízszintes felfekvő felületek kalibrálása (lásd az „E” ábrát)

Annak a felületnek, amelyre felfektetni a mérőszerszámot, **nem szabad 5° nál többel** eltérnie a vízszintes helyzettől. Ha az eltérés nagyobb ennél az értéknél, a szerszám kiadja a „---” jelet és megszakítja a mérést.

- ① Kapcsolja be a mérőműszert és tegye úgy fel egy vízszintes felületre, hogy a **2** libella felfelé és a **6** kijelző Ön felé mutasson. Várjon 10 másodpercet.
- ② Ezután nyomja meg addig a **9** „Calibrate” kalibráló billentyűt, amíg a kijelzőn rövid időre megjelenik a „CAL1” kijelzsés. Ezután a mért érték a kijelzőn villogni kezd.
- ③ Forgassa el a mérőműszert 180°-kal a függőleges tengely körül, úgy hogy a libella ismét felfelé mutasson, viszont a **6** kijelző most az Önnel ellentétes oldalon legyen. Várjon 10 másodpercet.
- ④ Ezután ismét nyomja meg a **9** „Calibrate” kalibráló billentyűt. A kijelzőn rövid időre megjelenik a „CAL2” kijelzsés. Ezután a kijelzőn megjelenik (most már nem villogva) a mért érték. Ezzel a mérőműszernek ezen felfekvő felületre való kalibrálása befejeződött.
- ⑤ Ezután most kalibrálni kell a mérőműszert az ellenkező oldali felfekvőfelületre is. Forgassa el ehhez a mérőműszert úgy a vízszintes tengely körül, hogy a **2** libella lefelé, és a **6** kijelző Ön felé mutasson. Tegye fel a mérőműszert a vízszintes felületre. Várjon 10 másodpercet.

⑥ Ezután nyomja meg addig a **9 „Calibrate”** kalibráló billentyűt, amíg a kijelzőn rövid időre megjelenik a **„CAL1”** kijelzsés. Ezután a mért érték a kijelzőn villogni kezd.

⑦ Forgassa el a mérőműszert 180° -kal a függőleges tengely körül, úgy hogy a libella ismét lefelé mutasson, viszont a **6** kijelző most az Önnel ellentétes oldalon legyen. Várjon 10 másodperct.

⑧ Ezután ismét nyomja meg a **9 „Calibrate”** kalibráló billentyűt. A kijelzőn rövid időre megjelenik a **„CAL2”** kijelzsés. Ezután a kijelzőn megjelenik (most már nem villogva) a mért érték. Ezzel a mérőműszernek mindenkor vízszintes felfekvő felületre való kalibrálása befejeződött.

Figyelem: Ha a mérőműszert a ③ és ⑦ lépésnél nem forgatja el az ábrán megadott tengely körül, a **kalibrációt nem lehet sikkerrel végrehajtani** (**„CAL2”** nem jelenik meg a kijelzőn).

A függőleges felfekvő felületek kalibrálása (lásd az „F” ábrát)

Annak a felületnek, amelyre felfekteti a mérőszerszámot, **nem szabad 5° nál többel** eltérnie a függőleges helyzettől. Ha az eltérés nagyobb ennél az értéknél, a szerszám kiadja a „---” jelet és megszakítja a mérést.

① Kapcsolja be a mérőműszert és tegye úgy fel a függőleges felületre, hogy a **3** libella felfelé és a **6** kijelző Ön felé mutasson. Várjon 10 másodperct.

② Ezután nyomja meg addig a **9 „Calibrate”** kalibráló billentyűt, amíg a kijelzőn rövid időre megjelenik a **„CAL1”** kijelzsés. Ezután a mért érték a kijelzőn villogni kezd.

③ Forgassa el a mérőműszert 180° -kal a függőleges tengely körül, úgy hogy a libella ismét felfelé mutasson, viszont a **6** kijelző most az Önnel ellentétes oldalon legyen. Várjon 10 másodperct.

④ Ezután ismét nyomja meg a **9 „Calibrate”** kalibráló billentyűt. A kijelzőn rövid időre megjelenik a **„CAL2”** kijelzsés. Ezután a kijelzőn megjelenik (most már nem villogva) a mért érték. Ezzel a mérőműszernek ezen felfekvő felületre való kalibrálása befejeződött.

⑤ Ezután most kalibrálni kell a mérőműszert az ellenkező oldali fel-fekvőfelületre is. Forgassa el ehhez a mérőműszert úgy a vízszintes tengely körül, hogy a **3** libella lefelé, és a **6** kijelző Ön felé mutasson. Tegye fel a mérőműszert a függőleges felületre. Várjon 10 másodperct.

⑥ Ezután nyomja meg addig a **9** „**Calibrate**” kalibráló billentyűt, amíg a kijelzőn rövid időre megjelenik a „**CAL1**” kijelzsés. Ezután a mért érték a kijelzőn villogni kezd.

⑦ Forgassa el a mérőműszert 180° -kal a függőleges tengely körül, úgy hogy a libella ismét lefelé mutasson, viszont a **6** kijelző most az Önnel ellentétes oldalon legyen. Várjon 10 másodperct.

⑧ Ezután ismét nyomja meg a **9** „**Calibrate**” kalibráló billentyűt. A kijelzőn rövid időre megjelenik a „**CAL2**” kijelzsés. Ezután a kijelzőn megjelenik (most már nem villogva) a mért érték. Ezzel a mérőműszernek minden függőleges felfekvő felületre való kalibrálása befejeződött.

Figyelem: Ha a mérőműszert a ③ és ⑦ lépésnél nem forgatja el az ábrán megadott tengely körül, a **kalibrációt nem lehet sikerrel végrehajtani** („**CAL2**” nem jelenik meg a kijelzőn).

Munkavégzési tanácsok

Megjegyzés: Tartsa minden tisztán a mérőműszer felfekvő felületeit. Ója meg a mérőműszert a lökésektől és ütésekktől. Szennyező részecskék és deformációk hibás mérésekhez vezethetnek.

A mért érték a mérőszerszám minden egyes elmozdításakor frissítésre kerül. Ezért nagyobb mozgások végrehajtása után várjon addig a mért érték leolvasásával, amíg az már nem változik tovább.

A mérési egység átváltása (lásd a „C” ábrát)

A „**°**”, „**%**” és „**mm/m**” mértékegységek között bármikor át lehet váltani. Nyomja ehhez meg a **10** mértékegység átváltó gombot. Az aktuális mért értéket a berendezés automatikusan átszámítja az új mértékegységre.

A beállított mértékegység a mérőszerszám ki- és bekapcsolásakor megmarad.

Akusztikus jel

A  8 gomb megnyomásával be és ki lehet kapcsolni egy akusztikus jelet. Bekapcsolt akusztikus jel esetén a kijelzőn megjelenik a **c** jel. A jel a 0° és 90° értékeket jelzi.

Az akusztikus jel beállítása a mérőszerszám ki- és bekapcsolásakor megmarad.

Beállítási segítség

A **a** beállítási segítségek a kijelzőn azt mutatják, milyen irányban kell elforgatni a mérőszerszámot a vízszintes, illetve függőleges helyzet eléréséhez.

$0,1^\circ$ és legfeljebb $44,9^\circ$ között a nyilak a vízszintes irány, $45,1^\circ$ és legfeljebb $89,9^\circ$ között a függőleges irány felé mutatnak. 0° és 90° helyzetben a nyilak kialszanak.

A kijelzés elforgatása

A mérőszerszám helyzetétől függően a mért érték és a mértékegység a kijelzőn 180° -kal elforgatott helyzetben jelenik meg. Így a kijelzés a fej feletti helyzetben végzett munkák során is leolvasható.

Egy mért érték fenntartása/átvitelle

A „**HOLD/COPY**” 11 gomb segítségével két különböző funkciót lehet vezérelni:

- Egy mért érték fenntartása („Hold”), akkor is, ha a mérőműszert utána elmozgatják,
- És egy mért érték átvitelle („Copy”).

Funkció: „Hold”:

- Kapcsolja ki az akusztikus jelet (lásd „Akusztikus jel”).
- Nyomja meg a következő gombot: „**HOLD/COPY**” 11. A pillanatnyi mért érték a kijelzőn fennmarad, az **e** mértékegység és a **a** beállítási segítségek villognak.
- Egy új mérés elindításához nyomja meg még egyszer a „**HOLD/COPY**” 11 gombot.

Funkció: „Copy”:

- Kapcsolja be az akusztikus jelet (lásd „Akusztikus jel”).
- Nyomja meg a következő gombot: „**HOLD/COPY**“ 11. Az aktuális mért értéket a berendezés menti. Ekkor felhangzik egy rövid hangjelzés és a **e** mértékegység kijelzés és az **c** akusztikus kijelzés villog.
- Tegye fel a mérőműszert arra a célpontra, amelyhez át akarja vinni a mért értéket. A **a** beállítási segítségek azt az irányt mutatják, amelyben a mérőműszert el kell mozgatni, hogy elérje a másolásra kerülő szöget. A tárolt szög elérésekor felhangzik egy hangjelzés és a **a** beállítási segítségek kialszanak.
- Egy új mérés elindításához nyomja meg még egyszer a „**HOLD/COPY**“ 11 gombot.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

A mérőműszert csak az azzal együtt szállított védőtáskában tárolja és szállítsa.

A mérőszerszámot tartsa tisztán és ügyeljen a kifogástalan élekre, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

Ne merítse vízbe vagy más folyadékokba a mérőszerszámot.

A szennyeződésekkel egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

Ha a mérőszerszám a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvellenül adja meg a mérőműszer típustábláján található 10-jegyű rendelési számot.

Ha javításra van szükség, a 5 védőtáskába csomagolva küldje be a mérőműszert.

Pótalkatrészek

- Az elemtartó
fedele 1 1 609 203 525
Zárósapka 4 1 609 203 S39
Védőtáska 5
• a DNM 60 L-hez ... 1 609 203 R95
• a DNM 120 L-hez .. 1 609 203 R96

Szerviz- és Vevőszolgálat

A tartalékkalkatrészekkel kapcsolatos
robbantott ábrák és egyéb infor-
máció a következő címen található:
www.bosch-pt.com

Robert Bosch Kft
1103 Budapest
Gyömrői út 120
Ø +36 (0)1 / 4 31 38 35
Fax +36 (0)1 / 4 31 38 88

Eltávolítás

A mérőműszereket, a tartozékokat
és a csomagolást a környezetvédel-
mi szempontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra előkészíteni.

Csak az EU-tagországok számára:



Ne dobja ki a mérő-
műszereket a háztar-
tási szemetbe!

A használt villamos és
elektronikus beren-
dezésekre vonatkozó

2002/96/EG sz. Európai Irányelvnek
és ennek a megfelelő országok jog-
harmonizációjának megfelelően a
már használhatatlan elektromos
kéziszerszámokat külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi
szempontból megfelelő újra felhas-
ználásra le kell adni.

Akkumulátorok/elemek:

Sohase dobja ki az akkumulátorokat/
elemeket a háztartási szemetbe,
tűzbe, vagy vízbe. Az akkumulátoro-
kat/elemeket össze kell gyűjteni, újra
fel kell használni, vagy a környezet-
védelmi előírásoknak megfelelően
kell azokat a hulladékba eltávolítani.

Csak az EU-tagországok számára:

A 91/157/EGK irányelv értelmében a
meghibásodott vagy elhasznált
akkumulátorokat/elemeket
újrafelhasználásra kell leadni.

A változtatások joga fenntartva.

Описание функций



Оптимальная работа с измерительным инструментом возможна только после ознакомления в полном объеме с руководством по эксплуатации и с рабочими инструкциями при неукоснительном соблюдении приведенных там предписаний. ХОРОШО СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями инструмента и оставляйте ее открытой пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для быстрого и точного измерения наклона и угла.

Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- 1 Крышка батарейного отсека
- 2 Уровень для выверки по горизонтали
- 3 Уровень для выверки по вертикали
- 4 Колпачок
- 5 Защитный чехол
- 6 Дисплей
- 7 Выключатель «ON/OFF»
- 8 Кнопка звукового сигнала «»
- 9 Кнопка калибрования «Calibrate»
- 10 Кнопка смены единицы измерения «° % mm/m»
- 11 Кнопка «HOLD/COPY»

Индикаторные элементы

- a Вспомогательные средства для выверки
- b Измеряемое значение
- c Звуковой сигнал
- d Индикатор заряда батареи
- e Единицы измерения: °; %; mm/m

Технические данные

Цифровой уклономер DNM 60 L PROFESSIONAL

Предметный № 3 601 K14 000

Длина 600 мм

Вес согласно
EPTA-Proce-
dure 01/2003 0,7 кг

Цифровой уклономер DNM 120 L PROFESSIONAL

Предметный № 3 601 K14 100

Длина 1200 мм

Вес согласно
EPTA-Proce-
dure 01/2003 1,3 кг

DNM 60 L/DNM 120 L

Диапазон измерений 0–360° (4 x 90°)

Точность измерения

– 0°/90° ±0,05°
– 1–89° ±0,2°

Точность нивелирования ±0,057°

уровня (±1 мм/м)

Рабочая температура –5 °C ... +50 °C

Температура хранения –20 °C ... +85 °C

Батарея 1 x 9 В 6LR 61

Продолжительность работы, ок.

200 ч

Учитывайте предметный номер на типовой табличке Вашего измерительного инструмента, торговые обозначения отдельных инструментов могут изменяться.

Сборка

Установка/смена батареи

Применяйте исключительно щелочные батареи.

Открывается на дисплее **6** символ  то батарея должна быть заменена.

Осторожно снимите крышку батарейного отсека **1** с креплением батареи. Будьте осторожны, чтобы не повредить присоединительный кабель батареи и крышку

отсека. Грубые повреждения поверхности прилегания крышки отсека 1 могут повлечь за собой ошибки измерений.

Смените батарею. Вставьте крышку батарейного отсека в измерительный инструмент не пережимая присоединительный кабель.

- **Если Вы продолжительное время не пользуетесь измерительным инструментом, то батарея должна быть вынута из инструмента.** При продолжительном хранении инструмента батарея может окислиться и разрядиться.

Работа с инструментом

Эксплуатация

- **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямой солнечной радиации.**
- **Защищайте измерительный инструмент от экстремальных температур или колебаний температуры.**

Включение/выключение

Для включения или выключения измерительного инструмента нажмите кнопку выключателя «ON/OFF» 7.

После приблизительно 6 минут без включения измерения инструмент автоматически выключается для сбережения заряда батареи.

Контроль точности измерения (см. рис. D)

Каждый раз до начала работы, при большом перепаде температуры и после сильных ударов проверяйте точность измерительного инструмента.

Перед измерением углов <45° инструмент следует проверять на плоской, горизонтальной (по возможности) поверхности, а перед измерением углов >45° – на вертикальной (по возможности) поверхности.

Включите измерительный инструмент и положите на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Выберите единицу измерения «°» (см. «Смена единицы измерения»).

Выждать 10 с и записать измеренное значение.

Поверните измерительный инструмент на 180° (согласно изображению на рис. D) вокруг вертикальной оси. Снова выждать 10 с и записать второе измеренное значение.

- **Измерительный инструмент должен быть откалиброван, если разница Δ между обоями измеренными значениями превышает 0,1°.**

Калибрование проводят в том положении измерительного инструмента (горизонтальное или вертикальное), в котором была установлена разница измерений.

Калибрование горизонтальных поверхностей прилегания (см. рис. E)

Поверхность, на которую Вы устанавливаете измерительный инструмент, не должна отклоняться от горизонтали **более чем на 5°**. Если отклонение больше, то калибрование прекращается с показанием «---».

- ① Включите измерительный инструмент и положите его на горизонтальную поверхность так, чтобы уровень **2** был обращен наверх, а дисплей **6** к Вам. Выждать 10 с.
- ② Затем нажмите на клавишу калибрования «**Calibrate**» **9**, пока на дисплее не появится «**CAL1**». Теперь на дисплее мигает измеренное значение.
- ③ Поверните измерительный инструмент на 180° вокруг вертикальной оси так, чтобы уровень был обращен наверх, а дисплей **6** находился на противоположной от Вас стороне. Выждать 10 с.
- ④ Снова нажмите клавишу калибрования «**Calibrate**» **9**. Дисплей коротко показывает «**CAL2**». Затем измеренное значение показы-

вается на дисплее (постоянно). Измерительный инструмент заново откалиброван для этой поверхности.

⑤ Затем измерительный инструмент следует откалибровать для противоположной поверхности прилегания. Для этого поверните измерительный инструмент вокруг горизонтальной оси так, чтобы уровень **2** был обращен вниз, а дисплей **6** к Вам. Установите измерительный инструмент на горизонтальную поверхность. Выждать 10 с.

⑥ Затем нажмайте на клавишу калибрования «**Calibrate**» **9**, пока на дисплее не появится «**CAL1**». Теперь на дисплее мигает измеренное значение.

⑦ Поверните измерительный инструмент на 180° вокруг вертикальной оси так, чтобы уровень был обращен вниз, а дисплей **6** находился на противоположной от Вас стороне. Выждать 10 с.

⑧ Снова нажмите клавишу калибрования «**Calibrate**» **9**. Дисплей коротко показывает «**CAL2**». Затем измеренное значение показывается на дисплее (постоянно). Измерительный инструмент заново откалиброван для обеих горизонтальных поверхностей.

Указание: Если измерительный инструмент во время операций ③ и ⑦ не будет повернут вокруг представленной на рисунке оси, то калибрование не может быть закончено (дисплей не показывает «**CAL2**»).

Калибрование вертикальных поверхностей прилегания (см. рис. F)

Поверхность, на которую Вы устанавливаете измерительный инструмент, не должна отклоняться от вертикали **более чем на 5°**. Если отклонение больше, то калибрование прекращается с показанием «---».

① Включите измерительный инструмент и приложите его к вертикальной поверхности так, чтобы уровень **3** был обращен наверх, а дисплей **6** к Вам. Выждать 10 с.

② Затем нажмите на клавишу калибрования «**Calibrate**» 9, пока на дисплее не появится «**CAL1**». Теперь на дисплее мигает измеренное значение.

③ Поверните измерительный инструмент на 180° вокруг вертикальной оси так, чтобы уровень был обращен наверх, а дисплей 6 находился на противоположной от Вас стороне. Выждать 10 с.

④ Снова нажмите клавишу калибрования «**Calibrate**» 9. Дисплей коротко показывает «**CAL2**». Затем измеренное значение показывается на дисплее (постоянно). Измерительный инструмент заново откалиброван для этой поверхности.

⑤ Затем измерительный инструмент следует откалибровать для противоположной поверхности прилегания. Для этого поверните измерительный инструмент вокруг горизонтальной оси так, чтобы уровень 3 был обращен вниз, а дисплей 6 к Вам. Приложите измерительный инструмент к вертикальной поверхности. Выждать 10 с.

⑥ Затем нажмайте на клавишу калибрования «**Calibrate**» 9, пока на дисплее не появится «**CAL1**». Теперь на дисплее мигает измеренное значение.

⑦ Поверните измерительный инструмент на 180° вокруг вертикальной оси так, чтобы уровень был обращен вниз, а дисплей 6 находился на противоположной от Вас стороне. Выждать 10 с.

⑧ Снова нажмите клавишу калибрования «**Calibrate**» 9. Дисплей коротко показывает «**CAL2**». Затем измеренное значение показывается на дисплее (постоянно). Измерительный инструмент заново откалиброван для обеих вертикальных поверхностей.

Указание: Если измерительный инструмент во время операций ③ и ⑦ не будет повернут вокруг представленной на рисунке оси, то калибрование не может быть закончено (дисплей не показывает «**CAL2**»).

Указания по применению

Указание: Поверхности прилегания измерительного инструмента должны быть чистыми. Защищайте измерительный инструмент от ударов и толчков. Частицы загрязнений или деформации могут привести к ошибкам измерения.

При каждом перемещении измерительного инструмента измеренное значение актуализируется. При большом перемещении измерительного инструмента следует выждать показание неизменяемого значения.

Смена единицы измерения (см. рис. С)

Вы можете в любое время менять единицы измерения «°», «%» и «мм/м». Нажмите для этого на кнопку смены единицы измерения **10**. Текущее измеряемое значение автоматически пересчитывается.

Настройка единицы измерения сохраняется при выключении и включении измерительного инструмента.

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал можно включить и выключить кнопкой **8**. При включенном сигнале на дисплее появляется символ **с**. Сигнал включается при измеренных значениях 0° и 90°.

Настройка единицы измерения сохраняется при выключении и включении измерительного инструмента.

Вспомогательные средства для выверки

Вспомогательные средства для выверки **а** на дисплее показывают в каком направлении должен быть повернут измерительный инструмент, чтобы достичь горизонталь или вертикаль.

От 0,1° до 44,9° стрелки показывают в направлении горизонтали, от 45,1° до 89,9° – в направлении вертикали. При значении 0° и 90° стрелки гаснут.

Поворот показания

В зависимости от положения измерительного инструмента измеренное значение и единица измерения показываются на дисплее в повернутом на 180° положении. Благодаря этому показание можно считывать и при работе над головой.

Фиксирование/перенос измеренного значения

С помощью кнопки «**HOLD/COPY**»

11 можно управлять двумя функциями:

- Фиксирование («Hold») измеренного значения, также и при последующем перемещении измерительного инструмента,
- Перенос («Copy») измеренного значения.

Функция «**Hold**»:

- Выключите звуковой сигнал (см. «Звуковой сигнал»).
- Нажмите кнопку «**HOLD/COPY**» **11**. Текущее измеренное значение фиксируется на дисплее, единица измерения **e** и вспомогательные средства для выверки **a** мигают.
- Снова нажмите кнопку „**HOLD/COPY**“ **11**, чтобы запустить новое измерение.

Функция «**Copy**»:

- Включите звуковой сигнал (см. «Звуковой сигнал»).
- Нажмите кнопку «**HOLD/COPY**» **11**. Текущее измеренное значение записывается в память. Раздается короткий сигнал, индикаторы единицы измерения **e** и звукового сигнала **c** мигают.
- Положите измерительный инструмент в цель, где должно быть перенесено измеренное значение. Вспомогательные средства для выверки **a** показывают направление, в котором должен быть передвинут измерительный инструмент для получения копируемого угла. При достижении сохраненного угла раздается звуковой сигнал, вспомогательные средства для выверки **a** гаснут.
- Снова нажмите кнопку „**HOLD/COPY**“ **11**, чтобы запустить новое измерение.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

Храните и транспортируйте измерительный инструмент только в поставленном защитном чехле.

Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать измерительный инструмент в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другие жидкости.

Загрязнения вытирайте влажной и мягкой салфеткой. Не используйте никаких очищающих средств или растворителей.

Если измерительный инструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы Бош.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах на запчасти обязательно указывайте 10-разрядный предметный номер по типовой табличке измерительного инструмента.

На ремонт посыпайте измерительный инструмент в защитном чехле 5.

Запчасти

Крышка батарейного отсека 1 1 609 203 525

Колпачок 4 1 609 203 S39

Защитный чехол 5

- для DNM 60 L . . . 1 609 203 R95
- для DNM 120 L . . 1 609 203 R96

Сервис и консультационные услуги

Монтажные чертежи и информации по запасным частям Вы найдете в Интернете на странице: www.bosch-pt.com

Россия

ООО «Роберт Бош»
129515, Москва, ул. Академика
Королева, 13

① +7 495 / 9 35 88 06
Факс +7 495 / 9 35 88 07

ООО «Роберт Бош»
198188, Санкт-Петербург, ул.
Зайцева, 41

① +7 (0)8 12 / 1 84 13 07
Факс +7 (0)8 12 / 1 84 13 61

Адреса региональных гарантийных
сервисных центров указаны в га-
рантийной карте, выдаваемой при
покупке инструмента в магазине.

Беларусь

СП Белорусьполь
220 064 Минск, ул. Курчатова, 7
① +375 (0)17 / 2 34 76 60

Утилизация

Отслужившие свой срок измери-
тельный инструменты, принад-
лежности и упаковку следует
сдавать на экологически чистую
рециркуляцию отходов.

Только для стран-членов ЕС:

Не выбрасывайте из-
мерительные ин-
струменты в комму-
нальный мусор!
Согласно Европей-
ской Директиве

2002/96/ЕС о старых электриче-
ских и электронных инструментах и
приборах и ее претворению в
национальное право, отслужившие
свой срок измерительные инстру-
менты должны собираться отдель-
но и быть переданы на экологически
чистую рециркуляцию отходов.

Аккумуляторы, батареи:

Не выбрасывайте аккумуляторы/
батареи в коммунальный мусор,
не бросайте их в огонь или в воду.
Аккумуляторы/батареи следует
собирать и сдавать на рециркуля-
цию или на экологически чистую
утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:

Неисправные или пришедшие в
негодность аккумуляторы/бата-
реи должны быть утилизированы
согласно Директиве 91/157/ЕЭС.

**Оставляем за собой право на
изменения.**

Опис принципу роботи



Оптимальна робота з вимірювальним пристроям можлива лише за умови, що Ви повністю прочитали інструкцію з експлуатації і вказівок щодо роботи з пристроям і будете точно дотримуватися цих вказівок. **ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.**

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням вимірювального пристроя і тримайте її розгорнутою весь час, поки будете читати інструкцію.

Призначення

Вимірювальний пристрій призначений для швидкого і точного вимірювання нахилів і кутів.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального пристроя на сторінці з малюнком.

- 1 Кришка секції для батарейок
- 2 Ватерпас для горизонтального вирівнювання
- 3 Ватерпас для вертикального вирівнювання
- 4 Кришка
- 5 Захисна сумка
- 6 Дисплей
- 7 Вимикач «ON/OFF»
- 8 Кнопка звукового сигналу (beep)
- 9 Кнопка калібрування «Calibrate»
- 10 Кнопка перемикання одиниці вимірювання «° % mm/m»
- 11 Кнопка «HOLD/COPY»

Елементи індикації

- a Допомога в орієнтації
- b Виміряне значення
- c Звуковий сигнал
- d Індикатор зарядженості батарейок
- e Одиниці вимірювання: °; %; mm/m

Технічні дані

Цифровий екліметр DNM 60 L PROFESSIONAL

Товарний номер	3 601 K14 000
Довжина	600 мм
Вага	
відповідно до ЕРТА-Proce- dure 01/2003	0,7 кг

Цифровий екліметр DNM 120 L PROFESSIONAL

Товарний номер	3 601 K14 100
Довжина	1200 мм
Вага	
відповідно до ЕРТА-Proce- dure 01/2003	1,3 кг

DNM 60 L/DNM 120 L

Діапазон вимірювання	0–360° (4 x 90°)
Точність вимірювання	
– 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°
Точність нівелювання ватерпаса	±0,057° (±1 мм/м)
Робоча температура	–5 °C ... +50 °C
Температура зберігання	–20 °C ... +85 °C
Батарея	1 x 9 В 6LR 61
Робочий ресурс, прибл.	200 год.

Будь ласка, зважайте на товарний номер, що зазначений на заводській таблиці Вашого вимірювального приставку, адже торговельні назви окремих приставків можуть розрізнятися.

Монтаж

Встромляння/заміна батарейок

Використовуйте лише лужно-марганцеві батареї.

Якщо на дисплей 6 з'явиться символ , батарею треба поміняти.

Обережно зніміть з вимірювального приладу кришку секції для батарейок **1** з кріпленням для батареї. Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити сполучні кабелі батареї та кришку секції для батарейок. Значні пошкодження кришки секції для батарейок **1** можуть призводити до неправильного вимірювання.

Поміняйте батарею. Встроміть кришку секції для батарейок з кріпленням для батареї у вимірювальний прилад таким чином, щоб не стиснути сполучні кабелі.

- ▶ **Якщо Ви не будете користуватися вимірювальним приладом протягом тривалого часу, виймайте батарею.** При тривалому зберіганні батарея може кородувати або саморозряджатися.

Експлуатація

Початок роботи

- ▶ **Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних променів.**
- ▶ **Не допускайте дії на вимірювальний прилад екстремальних температур та температурних перепадів.**

 
 
 
 
Вмикання/вимикання

Щоб увімкнути або вимкнути вимірювальний прилад, натисніть на кнопку «**ON/OFF**» **7**.

Якщо протягом прибл. 6 хвил. не здійнюється ніяких вимірювань, вимірювальний прилад для збереження батареї вимикається.

Перевірка точності вимірювань (див. мал. D)

Кожний раз перед початком роботи, а також після сильних змін температури і після сильних поштовхів перевіряйте точність роботи вимірювального приладу.



Перед вимірюванням кутів $<45^\circ$ треба перевірити прилад на рівній горизонтальній поверхні, перед вимірюванням кутів $>45^\circ$ – на рівній вертикальній поверхні.

Увімкніть прилад і покладіть його на горизонтальну або вертикальну поверхню.

Виберіть одиницю вимірювання « $^\circ$ » (див. «Зміна одиниці вимірювання»).

Зачекайте 10 с і запишіть виміряне значення.

Поверніть вимірювальний прилад (як це показано на мал. D) на 180° навколо вертикальної осі. Знову зачекайте 10 с і запишіть друге виміряне значення.

► **Здійснійте калібрування вимірювального приладу, лише якщо різниця Δ між обома виміряними значеннями перебільшує $0,1^\circ$.**

Вимірювальний прилад треба калібрувати в тому самому положенні (вертикально/горизонтально), в якому було встановлене відхилення.

Калібрування на горизонтальній поверхні (див. мал. E)

Поверхня, на яку Ви кладете вимірювальний прилад, не повинна відхилятися від горизонтали **більш ніж на 5°** . При більшому відхиленні калібрування переривається і на дисплеї з'являється значок «---».

- ① Увімкніть вимірювальний прилад і покладіть його на горизонтальну поверхню так, щоб ватерпас **2** дивився угору, а дисплей **6** на Вас. Зачекайте 10 с.
- ② Натисніть на кнопку калібрування «**Calibrate**» **9**, щоб на дисплеї коротко з'явився надпис «**CAL1**». Після цього на дисплеї починає мигати виміряне значення.
- ③ Поверніть вимірювальний прилад на 180° навколо вертикальної осі, щоб ватерпас залишився угорі, а дисплей **6** розвернувся в напрямку від Вас. Зачекайте 10 с.

④ Знову натисніть на кнопку калібрування «Calibrate» 9. На дисплей коротко висвічується надпис «CAL2». Після цього на дисплеї з'являється вимірюне значення (але цього разу воно не мигає). Тепер вимірювальний прилад заново калібрований для цього боку.

⑤ Тепер Вам треба калібрувати вимірювальний прилад для протилежного боку. Для цього поверніть вимірювальний прилад навколо горизонтальної осі так, щоб ватерпас 2 дивився угору, а дисплей 6 на Вас. Покладіть вимірювальний прилад на горизонтальну поверхню. Зачекайте 10 с.

⑥ Натисніть на кнопку калібрування «Calibrate» 9, щоб на дисплеї коротко з'явився надпис «CAL1». Після цього на дисплеї починає мигати вимірюне значення.

⑦ Поверніть вимірювальний прилад на 180° навколо вертикальної осі так, щоб ватерпас залишився унизу, а дисплей 6 розвернувся в напрямку від Вас. Зачекайте 10 с.

⑧ Знову натисніть на кнопку калібрування «Calibrate» 9. На дисплей коротко висвічується надпис «CAL2». Після цього на дисплеї з'являється вимірюне значення (але цього разу воно не мигає). Тепер вимірювальний прилад заново калібрований для обох горизонтальних боків.

Вказівка: Якщо в кроках ③ і ⑦ не розвернути вимірювальний прилад навколо зображененої на малюнку осі, **калібрування не завершується** («CAL2» на дисплеї не з'являється).

Калібрування на вертикальній поверхні (див. мал. F)

Поверхня, до якої Ви приставляєте вимірювальний прилад, не повинна відхилятися від вертикалі **більш ніж на 5°** . При більшому відхиленні калібрування переривається і на дисплеї з'являється значок «---».

① Увімкніть вимірювальний прилад і приставте його до вертикальної поверхні так, щоб ватерпас 3 дивився угору, а дисплей 6 на Вас. Зачекайте 10 с.

- ② Натисніть на кнопку калібрування «Calibrate» 9, щоб на дисплеї коротко з'явився надпис «CAL1». Після цього на дисплеї починає мигати вимірюване значення.
- ③ Поверніть вимірювальний прилад на 180° навколо вертикальної осі, щоб ватерпас залишився угорі, а дисплей 6 розвернувся в напрямку від Вас. Зачекайте 10 с.
- ④ Знову натисніть на кнопку калібрування «Calibrate» 9. На дисплеї коротко висвічується надпис «CAL2». Після цього на дисплеї з'являється вимірюване значення (але цього разу воно не мигає). Тепер вимірювальний прилад заново калібрований для цього боку.
- ⑤ Після цього Вам треба калібрувати вимірювальний прилад для протилежного боку. Для цього поверніть вимірювальний прилад навколо горизонтальної осі так, щоб ватерпас 3 дивився униз, а дисплей 6 на Вас. Приставте вимірювальний прилад до вертикальної поверхні. Зачекайте 10 с.
- ⑥ Натисніть на кнопку калібрування «Calibrate» 9, щоб на дисплеї коротко з'явився надпис «CAL1». Після цього на дисплеї починає мигати вимірюване значення.
- ⑦ Поверніть вимірювальний прилад на 180° навколо вертикальної осі так, щоб ватерпас залишився унизу, а дисплей 6 розвернувся в напрямку від Вас. Зачекайте 10 с.
- ⑧ Знову натисніть на кнопку калібрування «Calibrate» 9. На дисплеї коротко висвічується «CAL2». Після цього на дисплеї з'являється вимірюване значення (але цього разу воно не мигає). Тепер вимірювальний прилад заново калібрований для обох вертикальних боків.

Вказівка: Якщо в кроках ③ і ⑦ не розвернути вимірювальний прилад навколо зображененої на малюнку осі, **калібрування не завершується** («CAL2» на дисплеї не з'являється).

Вказівки щодо роботи

Вказівка: Тримайте опорні поверхні вимірювального приладу в чистоті. Захищайте вимірювальний прилад від поштовхів і ударів. Забруднення або деформації можуть призводити до неправильних вимірювань.

Виміряне значення актуалізується після кожного пересування вимірювального приладу. Після значного пересування вимірювального приладу, перш ніж зчитувати виміряне значення, зачекайте, поки воно не стабілізується.

Зміна одиниці вимірювання (див. мал. С)

Ви в будь-який час можете міняти одиницю вимірювання на «°», «%» чи «мм/м». Для цього натисніть на кнопку перемикання одиниці вимірювання **10**. Актуальне виміряне значення автоматично переважається.

При вмиканні/вимиканні вимірювального приладу встановлена одиниця вимірювання зберігається.

Звуковий сигнал

Натисненням на кнопку **8** можна увімкнути або вимкнути звуковий сигнал. При увімкнутому сигналі на дисплеї з'являється символ **c**. Сигнал показує вимірювані значення від 0° до 90°.

При вмиканні/вимиканні вимірювального приладу установка акустичного сигналу зберігається.

Допомога у вирівнюванні

Допомога у вирівнюванні **a** на дисплеї показує, в якому напрямку треба повернути вимірювальний прилад, щоб досягти горизонтальної чи вертикальної площини.

Від 0,1° до 44,9° стрілки показують в напрямку горизонтальної площини, від 45,1° до 89,9° – в напрямку вертикальної площини. При 0° і 90° стрілки зникають.

Поворот індикації

В залежності від положення вимірювального приладу виміряне значення і одиниця вимірювання показуються на дисплеї з поворотом на 180°. Завдяки цьому індикацію можна читати і при роботах над головою.

Утримання/перенос виміряного значення

За допомогою кнопки «**HOLD/COPY**» 11 можна управляти двома функціями:

- Утримання («Hold») виміряного значення навіть при пересуванні вимірювального приладу,
- Перенос («Copy») виміряного значення.

Функція «Hold»:

- Вимкніть звуковий сигнал (див. «Звуковий сигнал»).
- Натисніть на кнопку «**HOLD/COPY**» 11. Актуальне виміряне значення утримується на дисплеї, мигає одиниця вимірювання **e** і риски для допомоги в орієнтації **a**.
- Щоб розпочати нове вимірювання, ще раз натисніть на кнопку „**HOLD/COPY**“ 11.

Функція «Copy»:

- Увімкніть звуковий сигнал (див. «Звуковий сигнал»).
- Натисніть на кнопку «**HOLD/COPY**» 11. Актуальне виміряне значення записується в пам'ять. Лунає короткий сигнал, мигає індикатор одиниці вимірювання **e** і індикатор звукового сигналу **c**.
- Приложіть вимірювальний прилад до місця, куди треба передати виміряне значення. Риски для допомоги в орієнтації **a** показують напрямок, в якому треба пересувати вимірювальний прилад, щоб отримати кут, що копіюється. При досягненні записаного в пам'ять кута подається звуковий сигнал і риски для допомоги в орієнтації **a** гаснуть.
- Щоб розпочати нове вимірювання, ще раз натисніть на кнопку „**HOLD/COPY**“ 11.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

Зберігайте і переносьте вимірювальний прилад лише в захисній сумці, яка іде в комплекті.

Щоб вимірювальний прилад працював якісно і надійно, завжди тримайте його в чистоті.

Не занурюйте вимірювальний прилад у воду або інші рідини.

Витирайте забруднення вологою, м'якою ганчіркою. Не користуйтеся мийними засобами і розчинниками.

Якщо, незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки, вимірювальний прилад все-таки вийде з ладу, ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні електроприладів Bosch.

При будь-яких запитаннях і замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській табличці вимірювального приладу.

Надсилайте вимірювальний прилад на ремонт в захисній сумці 5.

Запчастини

Кришка секції для батарейок 1 1 609 203 525

Кришка 4 1 609 203 S39

Захисна сумка 5

- для DNM 60 L . . . 1 609 203 R95
- для DNM 120 L . . 1 609 203 R96

Сервіс і консультації для клієнтів

Детальні креслення і інформацію щодо запчастин див.:
www.bosch-pt.com

Україна

Авторизований сервісний центр
«Епос»
254071 м.Київ, вул. Верхній Вал, 32
(0) +380 (0)44 / 4 63 67 46
Факс. +380 (0)44 / 4 63 67 46
E-Mail: ASCEPOS@viaduk.net

Видалення

Вимірювальні прилади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Лише для країн ЄС:



Не викидайте вимірювальні прилади в побутове сміття!
Відповідно до європейської директиви 2002/96/EG про відпрацьовані електро- і електронні прилади і їх перетворення в національному законодавстві вимірювальні прилади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Акумулятори/батарейки:

Не викидайте акумулятори/батарейки в побутове сміття, не кидайте їх у вогонь або воду.

Акумулятори/батарейки повинні здаватися окремо на повторну переробку або видалятися іншим екологічно чистим способом.

Лише для країн ЄС:

Відповідно до директиви 91/157/EWG пошкоджені або відпрацьовані акумулятори/батарейки повинні здаватися на повторну переробку.

Можливі зміни.

Descrierea funcționării



Lucrul optim cu aparatul de măsură este posibil, numai dacă citiți în întregime instrucțiunile de folosire și indicațiile de lucru și respectați cu strictețe instrucțiunile cuprinse în acestea.

PĂSTRĂȚI ÎN BUNE CONDIȚII PREZENTELE INSTRUCȚIUNI.

Vă rugăm să desfaceți pagina pliantă cu ilustrarea aparatului de măsură și să o lăsați desfăcută cât timp citiți instrucțiunile de folosire.

Utilizare conform destinației

Aparatul de măsură este destinat măsurării rapide și precise a înclinărilor și unghiurilor.

Elemente componente

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița de la pagina grafică.

- 1 Capac compartiment baterii
- 2 Nivelă pentru aliniere orizontală
- 3 Nivelă pentru aliniere verticală
- 4 Capac de închidere
- 5 Geantă de protecție
- 6 Display
- 7 Tastă pornit-oprit „ON/OFF“
- 8 Tastă pentru semnal acustic
- 9 Tastă de calibrare „Calibrate“
- 10 Tastă pentru schimbarea unității de măsură „° % mm/m“
- 11 Tastă „HOLD/COPY“

Elemente afișaj

- a Ajutoare de orientare
- b Valoare măsurată
- c Semnal acustic
- d Indicator baterii
- e Unități de măsură: °; %; mm/m

Date tehnice

Clinometru digital DNM 60 L PROFESSIONAL

Număr de identificare	3 601 K14 000
Lungime	600 mm
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	0,7 kg

Clinometru digital DNM 120 L PROFESSIONAL

Număr de identificare	3 601 K14 100
Lungime	1200 mm
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Domeniu de măsurare	0–360° (4 x 90°)
---------------------	------------------

Precizie de măsurare – 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°

Precizie de nivelare nivelă	±0,057° (±1 mm/m)
-----------------------------	----------------------

Temperatură de lucru	-5 °C ... +50 °C
----------------------	------------------

Temperatură de depozitare	-20 °C ... +85 °C
---------------------------	-------------------

Baterie	1 x 9 V 6LR 61
---------	----------------

Durată de funcționare aprox.	200 h
------------------------------	-------

Vă rugăm să luați în considerare numărul de identificare de pe plăcuța indicatoare a tipului aparatului dumneavoastră de măsură, denumirile comerciale ale diferitelor aparate de măsură pot varia.

Montare

Montarea/schimbarea bateriilor

Folosiți numai baterii acaline cu mangan.

Dacă pe display **6** apare simbolul , bateria trebuie schimbată.

Scoateți cu atenție capacul compartimentului bateriei **1** cu suportul de baterie din aparatul de măsură. Aveți

grijă să nu deteriorați cablul de racordare și nici capacul compartimentului bateriei. Deteriorările mai importante ale suprafețelor de sprijin ale capacului compartimentului bateriei **1** pot duce la măsurări greșite.

Schimbați bateria. Introduceți astfel capacul compartimentului bateriei împreună cu suportul de baterie în aparatul de măsură, încât cablul de racordare să nu fie prins înăuntru.

- **Scoateți bateria afară din aparatul de măsură dacă nu-l veți folosi mai mult timp.** Bateria se poate coroda sau autodescărca în caz de depozitare mai îndelungată.

Funcționare

Punere în funcțiune

- **Feriți aparatul de măsură de umezeală și de expunere directă la radiații solare.**
- **Nu expuneți aparatul de măsură unor temperaturi extreme sau unor variații mari de temperatură.**

Pornire/oprire

Pentru conectarea resp. deconectarea aparatului de măsură apăsați tasta pornit-oprit „**ON/OFF**“ **7**.

După aprox. 6 min timp în care nu se execută măsurători, aparatul de măsură se deconectează automat, pentru menajarea bateriei.

Verificarea preciziei de măsurare (vezi figura D)

Verificați precizia de măsurare a aparatului de măsură de fiecare dată înaintea începerii lucrului, după modificări importante ale temperaturii cât și după șocuri puternice.

Înaintea măsurării unghiurilor $<45^\circ$ verificarea ar trebui efectuată pe o suprafață plană, aproximativ orizontală, iar înaintea măsurării unghiurilor $>45^\circ$ pe o suprafață plană, aproximativ verticală.

Conectați aparatul de măsură și așezați-l pe suprafață orizontală resp. verticală.

Selectați unitatea de măsură s „°“ (vezi „Schimbarea unității de măsură“).

Așteptați 10 s și notați valoarea măsurată.

Rotiți aparatul de măsură (cum este ilustrat în figura D) la 180° în jurul axei verticale. Așteptați încă 10 s și notați a doua valoare măsurată.

► **Calibrați aparatul de măsură numai dacă diferența Δ dintre cele două valori măsurate este mai mare de $0,1^\circ$.**

Calibrați aparatul de măsură în poziția (vertical resp. orizontal), în care s-a constatat diferența dintre valorile măsurate.

Calibrarea suprafețelor de așezare orizontale (vezi figura E)

Suprafața pe care așezați aparatul de măsură, **nu trebuie să se abată cu mai mult de 5°** de la orizontală. Dacă abaterea este mai mare, calibrarea se întrerupe iar pe afișaj apare „---“.

- ① Conectați aparatul de măsură și așezați-l astfel pe suprafața orizontală, încât nivela **2** să fie îndreptată în sus iar display-ul **6** să fie orientat spre dumneavoastră. Așteptați 10 s.
- ② Apăsați apoi tasta de calibrare „**Calibrate**“ **9**, până când pe display va apărea pentru scurt timp „**CAL1**“. Apoi pe display va clipi valoarea măsurată.
- ③ Rotiți aparatul de măsură la 180° în jurul axei verticale, astfel încât nivela să rămână mai departe îndreptată în sus, display-ul **6** aflându-se însă pe partea opusă dumneavoastră. Așteptați 10 s.
- ④ Apăsați apoi din nou tasta de calibrare „**Calibrate**“ **9**. Display-ul va afișa pentru scurt timp „**CAL2**“. Apoi pe display va apărea valoarea măsurată (fără a mai clipi). Acum aparatul de măsură este recalibrat pentru această suprafață de așezare.
- ⑤ În continuare trebuie să calibrați aparatul de măsură pentru suprafața de așezare opusă. În acel scop rotiți astfel aparatul de măsură în jurul axei orizontale, încât nivela **2** să arate în jos, iar display-ul **6** spre dumneavoastră. Așezați aparatul de măsură pe suprafața orizontală. Așteptați 10 s.

⑥ Apăsați apoi tasta de calibrare „Calibrate“ 9, până când pe display va apărea pentru scurt timp „CAL1“. Apoi pe display va clipi valoarea măsurată.

⑦ Rotiți aparatul de măsură cu 180° în jurul axei verticale, astfel încât nivela să arate în continuare în jos, display-ul 6 însă aflându-se pe partea opusă dumneavoastră. Așteptați 10 s.

⑧ Apăsați apoi din nou tasta de calibrare „Calibrate“ 9. Display-ul va afișa scurt timp „CAL2“. Apoi va apărea valoarea măsurată (fără a mai clipi). Acum aparatul este recalibrat pentru ambele suprafețe de așezare orizontale.

Indicație: Dacă aparatul de măsură nu este rotit pentru etapele ③ și ⑦ în jurul axei redate în figură, **calibrarea nu poate fi încheiată** (pe display nu va apărea „CAL2“).

Calibrarea suprafețelor de așezare verticale (vezi figura F)

Suprafața, pe care așezați aparatul de măsură, **nu trebuie să abată de la verticală cu mai mult de 5°**. Dacă abaterea este mai mare, calibrarea se va întrerupe cu afișajul „---“.

① Conectați aparatul de măsură și așezați-l astfel pe suprafață verticală, încât nivela 3 să fie orientată în sus iar display-ul 6 să fie îndreptat spre dumneavoastră. Așteptați 10 s.

② Apăsați apoi tasta de calibrare „Calibrate“ 9, până când pe display va apărea pentru scurt timp „CAL1“. Apoi pe display va clipi valoarea măsurată.

③ Rotiți aparatul de măsură la 180° în jurul axei verticale, astfel încât nivela să rămână mai departe îndreptată în sus, display-ul 6 aflându-se însă pe partea opusă dumneavoastră. Așteptați 10 s.

④ Apăsați apoi din nou tasta de calibrare „Calibrate“ 9. Display-ul va afișa pentru scurt timp „CAL2“. Apoi pe display va apărea valoarea măsurată (fără a mai clipi). Acum aparatul de măsură este recalibrat pentru această suprafață de așezare.

⑤ În continuare trebuie să calibrăți aparatul de măsură pentru suprafața de așezare opusă. În acest scop roțiți aparatul de măsură astfel în jurul axei orizontale, încât nivelă **3** să arate în jos iar display-ul **6** spre dumneavoastră. Așezați aparatul de măsură pe suprafața verticală. Așteptați 10 s.

⑥ Apăsați apoi tasta de calibrare „**Calibrate**“ **9**, până când pe display va apărea pentru scurt timp „**CAL1**“. Apoi pe display va clipi valoarea măsurată.

⑦ Rotiți aparatul de măsură cu 180° în jurul axei verticale, astfel încât nivelă să arate în continuare în jos, display-ul **6** însă aflându-se pe partea opusă dumneavoastră. Așteptați 10 s.

⑧ Apăsați apoi din nou tasta de calibrare „**Calibrate**“ **9**. Display-ul va afișa pentru scurt timp „**CAL2**“. Apoi pe display va apărea valoarea măsurată (fără a mai clipi). Acum aparatul de măsură este recalibrat pentru ambele suprafete de așezare verticale.

Indicație: Dacă aparatul de măsură nu este rotit pentru etapele ③ și ⑦ în jurul axei redate în figură, **calibrarea nu poate fi încheiată** (pe display nu va apărea „**CAL2**“).

Instrucțiuni de lucru

Indicație: Mențineți curate suprafetele de așezare ale aparatului de măsură. Protejați aparatul de măsură împotriva șocurilor și loviturilor. Particulele de murdărie sau deformările pot duce la măsurători greșite.

Valoarea măsurată se actualizează la fiecare mișcare a aparatului de măsură. După mișcări mai ample ale aparatului de măsură, înainte de a citi valoarea măsurată, așteptați ca aceasta să se stabilizeze.

Schimbarea unității de măsură (vezi figura C)

Puteți schimba oricând unitățile de măsură între „°“, „%“ și „mm/m“. Apăsați în acest scop tasta pentru schimbarea unității de măsură **10**. Valoarea măsurată actuală va fi transformată automat.

Reglajul unității de măsură se păstrează și în cazul deconectării și reconectării aparatului de măsură.

Semnal acustic

Prin apăsarea tastei **8** puteți activa și dezactiva un semnal acustic. Când semnalul acustic este activat pe display apare simbolul **c**. Semnalul indică valorile măsurate 0° și 90°.

Reglajul semnalului acustic se păstrează și în cazul deconectării și reconectării aparatului de măsură.

Ajutoare de orientare

Ajutoarele de orientare **a** de pe display arată direcția în care trebuie rotit aparatul de măsură, pentru a ajunge la orizontală resp. verticală.

Între marcajele de 0,1° și 44,9° săgețile indică orizontală, iar între 45,1° și 89,9° acestea arată verticală. La 0° și 90° săgețile se sting.

Rotirea afișajului

În funcție de poziția aparatului de măsură, valoarea măsurată și unitatea de măsură sunt redată pe display întoarsă la 180°. În acest fel afișajul poate fi citit și atunci când se lucrează deasupra capului.

Fixarea/transferarea unei valori măsurate

Cu tasta „**HOLD/COPY**“ **11** pot fi comandate două funcții:

- Fixarea („Hold“) unei valori măsurate, chiar dacă ulterior aparatul de măsură va fi mișcat,
- Transferarea („Copy“) unei valori măsurate.

Funcția „**Hold**“:

- Deconectați semnalul acustic (vezi „Semnal acustic“).
- Apăsați tasta „**HOLD/COPY**“ **11**. Valoarea măsurată actuală va rămâne fixată pe display, unitatea de măsură **e** și ajutoarele de orientare **a** vor clipe.
- Apăsați încă o dată tasta „**HOLD/COPY**“ **11**, pentru a începe o nouă măsurare.

Funcția „**Copy**“:

- Conectați semnalul acustic (vezi „Semnal acustic“).
- Apăsați tasta „**HOLD/COPY**“ **11**. Valoarea măsurată actuală este memorată. Se aude un semnal scurt, afișajul unităților de măsură **e** și al semnalului acustic **c** clipesc.

- Așezați aparatul de măsură în locul vizat pentru transferarea valorii măsurate. Ajutoarele de orientare **a** indică toate direcțiile, în care trebuie mișcat aparatul de măsură, pentru a obține unghiul care trebuie copiat. În momentul atingerii unghiului memorat se aude un semnal acustic, ajutoarele de orientare **a** se sting.
- Apăsați încă o dată tasta „**HOLD/COPY**” **11**, pentru a începe o nouă măsurare.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

Depozitați și transportați aparatul de măsură numai în geanta de protecție din setul de livrare.

Păstrați întotdeauna curat aparatul de măsură pentru a putea lucra bine și sigur.

Nu cufundați aparatul de măsurare în apă sau în alte lichide.

Ștergeți-l de murdărie cu o lavetă umedă, moale. Nu folosiți detergenți sau solventi.

Dacă, în ciuda procedurilor riguroase de fabricație și control, aparatul de măsură are totuși o defecțiune, repararea acestuia se va executa la un centru autorizat de asistență service pentru scule electrice Bosch.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare format din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului aparatului dumneavoastră de măsură.

Expediați aparatul de măsură în vederea reparării, ambalat în geanta sa de protecție **5**.

Piese de schimb

Capac compartiment
baterie **1** 1 609 203 525

Capac de
închidere **4** 1 609 203 S39

Geantă de protecție **5**

- pentru
DNM 60 L 1 609 203 R95
- pentru
DNM 120 L 1 609 203 R96

Service și consultanță clienti

Desene de ansamblu și informații privind piesele de schimb găsiți la:
www.bosch-pt.com

Robert Bosch SRL
 România
 Str. Horia Măcelariu 30–34, sector 1,
 București
 ☎ +40 (0)21 / 4 05 75 00
 Fax +40 (0)21 / 4 05 75 38

Bosch Service Center:
 România
 Str. Horia Măcelariu 30–34, sector 1,
 București
 ☎ +40 (0)21 / 4 05 75 40
 ☎ +40 (0)21 / 4 05 75 41
 ☎ +40 (0)21 / 4 05 75 81
 Fax +40 (0)21 / 4 05 75 66

Eliminare

Aparatele de măsură, accesorioile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Numai pentru țările UE:



Nu aruncați aparatele de măsură în gunoiul menajer!
 Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind aparatura și mașinile electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, aparatele de măsură scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Acumulatori/baterii:

Nu aruncați acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer, în foc sau în apă.
 Acumulatorii/bateriile trebuie colectate, reciclate sau eliminate ecologic.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei 91/157/CEE acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie reciclate.

Sub rezerva modificărilor.

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ



Оптимална работа с измервателния уред е възможна само ако прочетете напълно ръководството и инструкциите за експлоатация и спазвате стриктно съдържащите се в тях указания. СЪХРАНЯВАЙТЕ РЪКОВОДСТВОТО ГРИЖЛИВО.

Моля, отворете разгъващата се страница с фигураните на измервателния уред и, докато четете ръководството, я оставете отворена.

Предназначение на уреда

Измервателният прибор е предназначен за бързо и точно измерване на наклони и ъгли.

Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигураните.

- 1 Капак на гнездото за батерии
- 2 Либела за хоризонтално ориентиране
- 3 Либела за вертикално ориентиране
- 4 Предпазен капак
- 5 Предпазна чанта
- 6 Дисплей
- 7 Пусков прекъсвач «ON/OFF»
- 8 Бутон за звуков сигнал (■)
- 9 Бутон за калибиране «Calibrate»
- 10 Бутон за смяна на мерните единици «° % mm/m»
- 11 Бутон «HOLD/COPY»

Елементи на дисплея

- a Помощни стрелки за правилно позициониране
- b Измерена стойност
- c Звуков сигнал
- d Индикатор за състоянието на батерийте
- e Мерни единици: °; %; mm/m

Технически данни

Цифров нивелир DNM 60 L PROFESSIONAL

Каталожен номер	3 601 K14 000
Дължина	600 mm
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	0,7 kg

Цифров нивелир DNM 120 L PROFESSIONAL

Каталожен номер	3 601 K14 100
Дължина	1200 mm
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Диапазон на измерване	0–360° (4 x 90°)
Точност на измерване	
– 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°
Точност на нивелиране на либелата	±0,057° (±1 mm/m)
Работен температурен диапазон	–5 °C ... +50 °C
Температурен диапазон за съхраняване	–20 °C ... +85 °C
Батерии	1 x 9 V 6LR 61
Продължителност на работа, прибл.	200 h

Моля, обърнете внимание на каталожния номер на табелката на измервателния уред, търговските наименования могат в някои случаи да бъдат променяни.

Монтиране

Поставяне/смяна на батериите

Използвайте само алкално-манганови батерии.

Ако на дисплея **6** се появи символа , батерията трябва да бъде заменена.

Внимателно демонтирайте капака на гнездото за батерии **1**. При това внимавайте да не повредите съединителните проводници на батериите или капака. Значителни увреждания на контактните площи на капака на гнездото за батерии **1** могат да предизвикат грешки в измерването.

Сменете батерията. Поставете в измерителния прибор капака на гнездото за батерии с леглото за батерии така, че съединителните проводници да не бъдат преципани.

- ▶ **Ако няма да използвате измервателния уред продължително време, извадете от него батерията.** При продължително съхраняване батерията може да кородира или да се саморазреди.

Работа с уреда

Пускане в експлоатация

- ▶ Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на стънчеви лъчи.
- ▶ Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени.

Включване и изключване

За включване или изключване на измервателния прибор натиснете пусковия прекъсвач «**ON/OFF**» **7**.

За предпазване на батериите уредът се изключва автоматично, ако в продължение на прибл. 6 min не бъдат извършвани измервания.

Проверка на точността на измерване (вижте фиг. D)

Винаги преди започване на работа, след резки температурни промени, както и силни удари проверявайте точността на измерване на уреда.

Преди измерването на ъгли $<45^\circ$ проверката трябва да се извърши на равна, прилизително хоризонтална повърхност, преди измер-

ване на ъгли $>45^\circ$ – съответно на равна, приблизително вертикална повърхност.

Включете измервателния прибор и го поставете на хоризонтална, resp. вертикална равнина.

Изберете мernата единица « $^\circ$ » (вижте раздела «Смяна на мernата единица»).

Изчакайте 10 s и след това запишете резултата от измерването.

Завъртете измервателния прибор на 180° около вертикална ос (както е показано на фиг. D). Изчакайте отново 10 s и запишете втория резултат от измерването.

- **Извършвайте калибиране на измервателния прибор само ако разликата Δ между двете измерени стойности е по-голяма от $0,1^\circ$.**

Извършете калибирането на прибора в позицията, в която разликата на измерените стойности е надхвърлила пределно допустимата (вертикална или хоризонтална).

Калибиране спрямо повърхностите за поставяне хоризонтално (вижте фиг. E)

Повърхността, която ще използвате за калибиране на измервателния прибор, **не трябва да се отклонява от хоризонталната с повече от 5°** . Ако отклонението е по-голямо, процесът на калибиране се прекъсва и на дисплея се изобразява символът „---“.

- ① Включете измервателния прибор и го поставете така на хоризонтална повърхност, че либелата **2** да е обърната нагоре, а дисплеят **6** – съответно към Вас. Изчакайте 10 s.
- ② След това натиснете бутона за калибиране „**Calibrate**“ **9**, докато на дисплея за кратко се появи надпис „**CAL1**“. След това измерената стойност се изобразява на дисплея с мигане.
- ③ Завъртете измервателния прибор на 180° около вертикална ос, така че либелата да продължи да е обърната нагоре, а дисплеят **6** да се завърти на противоположната страна. Изчакайте 10 s.

④ След това отново натиснете бутона „Calibrate“ 9. На дисплея за кратко се изобразява „CAL2“. След това се появява измерената стойност (без да мига). С това измервателният прибор е калибриран за тази повърхност.

⑤ Сега трябва да калибрирате измервателния прибор спрямо другата хоризонтална повърхност за поставяне. За целта го завъртете около хоризонтална ос, така че либелата 2 да се обърне надолу, а дисплеят 6 – към Вас. Поставете измервателния прибор на хоризонтална повърхност. Изчакайте 10 s.

⑥ След това натиснете бутона за калибриране „Calibrate“ 9, докато на дисплея за кратко се появи надпис „CAL1“. След това измерената стойност се изобразява на дисплея с мигане.

⑦ Завъртете измервателния прибор на 180° около вертикална ос, така че либелата да продължи да е обърната надолу, а дисплеят 6 да се завърти на противоположната страна. Изчакайте 10 s.

⑧ След това отново натиснете бутона „Calibrate“ 9. На дисплея за кратко се изобразява „CAL2“. След това се появява измерената стойност (без да мига). С това измервателният прибор е калибриран спрямо двете повърхности за поставяне хоризонтално.

Упътване: Ако в стълките ③ и ⑦ измервателният прибор не бъде завъртан около изобразената на фигурата ос, **процесът на калибриране не може да завърши** („CAL2“ не се изобразява на дисплея).

Калибриране спрямо повърхностите за измерване на вертикални наклони (вижте фиг. F)

Повърхността, която ще използвате за калибриране на измервателния прибор, **не трябва да се отклонява от вертикалата с повече от 5°** . Ако отклонението е по-голямо, процесът на калибриране се прекъсва и на дисплея се изобразява символът „---“.

- ① Включете измервателния прибор и го допрете така до вертикална повърхност, че либелата **3** да е обърната нагоре, а дисплеят **6** – към Вас. Изчакайте 10 s.
- ② След това натиснете бутона за калибиране „**Calibrate**“ **9**, докато на дисплея за кратко се появи надпис „**CAL1**“. След това измерената стойност се изобразява на дисплея с мигане.
- ③ Завъртете измервателния прибор на 180° около вертикална ос, така че либелата да продължи да е обърната нагоре, а дисплеят **6** да се завърти на противоположната страна. Изчакайте 10 s.
- ④ След това отново натиснете бутона „**Calibrate**“ **9**. На дисплея за кратко се изобразява „**CAL2**“. След това се появява измерената стойност (без да мига). С това измервателният прибор е калибриран за тази повърхност.
- ⑤ Сега трябва да калибрирате измервателния прибор спрямо другата повърхност за измерване на вертикални наклони. За целта го завъртете за целта го завъртете около хоризонтална ос така, че либелата **3** да се обърне надолу, а дисплеят **6** – към Вас. Допрете измервателния прибор до вертикална повърхност. Изчакайте 10 s.
- ⑥ След това натиснете бутона за калибиране „**Calibrate**“ **9**, докато на дисплея за кратко се появи надпис „**CAL1**“. След това измерената стойност се изобразява на дисплея с мигане.
- ⑦ Завъртете измервателния прибор на 180° около вертикална ос, така че либелата да продължи да е обърната надолу, а дисплеят **6** да се завърти на противоположната страна. Изчакайте 10 s.
- ⑧ След това отново натиснете бутона „**Calibrate**“ **9**. На дисплея за кратко се изобразява „**CAL2**“. След това се появява измерената стойност (без да мига). С това измервателният прибор е калибриран спрямо двете повърхности за измерване на вертикални наклони.

Упътване: Ако в стъпките ③ и ⑦ измервателният прибор не бъде завъртан около изобразената на фигурана ос, **процесът на калибриране не може да завърши** („CAL2“ не се изобразява на дисплея).

Указания за работа

Упътване: Пазете допирните повърхности на измервателния уред чисти. Предпазвайте измервателния уред от резки натоварвания и удари. Замърсявания или деформации могат да предизвикат грешни измервания.

При всяко преместване на измервателния прибор измерената стойност се променя. При резки промени на положението на прибора изчаквайте с отчитането, докато изобразяваната на дисплея стойност престане да се променя.

Смяна на мерната единица (вижте фиг. С)

Можете да превключвате по всяко време между мерните единици ${}^{\circ}$, $\%$ и mm/m . За целта натиснете бутона за смяна на мерната единица **10**. Акулалната стойност автоматично се преизчислява в новата единица.

При изключване и повторно включване на измервателния прибор се запазва последно използваната мерна единица.

Звуков сигнал

Чрез натискане на бутона **8** можете да включвате и изключвате звуков сигнал. При включен звуков сигнал на дисплея се появява символът **c**. Сигналът указва измерени стойности 0° и 90° .

При изключване и повторно включване се запазва последно установеното състояние на звуковия сигнал.

Помощни стрелки за правилно позициониране

Помощните стрелки за правилно позициониране **a** показват в каква посока трябва да бъде завъртан измервателният прибор, за да застане в хоризонтално,resp. вертикално положение.

При $0,1^\circ$ до $44,9^\circ$ стрелките указват посока за хоризонтално установяване на уреда, при $45,1^\circ$ до $89,9^\circ$ – за вертикално. При 0° и 90° стрелките се скриват.

Завъртане на изображението на дисплея

В зависимост от положението на измервателния прибор измерената стойност и мерната единица се изобразяват завъртени на 180° . Така стойността може лесно да се отчете и в таванна позиция.

Задържане/пренасяне на измерена стойност

С бутона «**HOLD/COPY** 11» могат да бъдат управлявани две функции:

- Задържане («Hold») на измерена стойност, също и когато впоследствие измервателният уред се премества,
- Пренасяне («Copy») на измерена стойност.

Функция «**Hold**» (Задържане):

- Изключете звуковия сигнал (вижте раздела «Звуков сигнал»).
- Натиснете бутона «**HOLD/COPY** 11». Текущата измерена стойност се запазва на дисплея, мерната единица **е** и помощните стрелки за ориентиране **а** мигат.
- За да започнете ново измерване, натиснете отново бутона „**HOLD/COPY**“ 11.

Функция «**Copy**» (Копиране):

- Включете звуковия сигнал (вижте раздела «Звуков сигнал»).
- Натиснете бутона «**HOLD/COPY** 11». Текущата измерена стойност се запаметява. Чува се кратък звуков сигнал, символите за мерна единица **е** и звуков сигнал **с** на дисплея мигат.
- Допрете измервателния уред до повърхностите на мястото, където трябва да бъде пренесена измерената стойност. Помощните стрелки за ориентиране **а** показват посоката, в която трябва да бъде преместен измервателният уред, за

да бъде достигнат копирания ъгъл. При достигане на запаметения ъгъл се чува звуков сигнал, помощните стрелки за ориентиране **a** уgasват.

- За да започнете ново измерване, натиснете отново бутона „**HOLD/COPY**“ 11.

Поддържане и сервис

Поддържане и почистване

Съхранявайте и пренасяйте уреда само във включена в окомплектовката предпазна чанта.

За да работите качествено и сигурно, поддържайте измервателния прибор винаги чист.

Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности.

Избърсвайте замърсяванията с мека, легко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Ако въпреки прецизното производство и строгия контрол възникне дефект, ремонтът трябва да се извърши в оторизиран сервис за електроинструменти на Бош.

Моля, когато се обръщате към представителите на Бош с въпроси и когато поръчвате резервни части, непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер от табелката на измервателния уред.

При необходимост от ремонт предоставяйте измервателния уред в чантата **5**.

Резервни части

Капак на гнездото за батерията **1** 1 609 203 525

Предпазен капак **4** 1 609 203 S39

Предпазна чанта **5**

- за DNM 60 L 1 609 203 R95
- за DNM 120 L . . . 1 609 203 R96

Сервиз и консултации

Монтажни чертежи и информация за резервни части ще намерите в Интернет на адрес:
www.bosch-pt.com

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център
 Гаранционни и извънгаранционни
 ремонти
 ул. Сребърна № 3 – 9
 1907 София

Ø +359 (0)2 / 9 62 53 02
 Ø +359 (0)2 / 9 62 54 27
 Ø +359 (0)2 / 9 62 52 95
 Факс +359 (0)2 / 62 46 49

Бракуване

Измервателния уред, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на екологична преработка за усвояване на съдържащите се в тях сировини.

Само за страни от ЕС:



Не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци!
 Съгласно Директива на ЕС 2002/96/EG относно бракуването

електрически и електронни устройства и утвърждаването ѝ като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични сировини.

Акумулаторни или обикновени батерии:

Не изхвърляйте батерии при битовите отпадъци или във водохранилища, не ги изгаряйте. Обикновени или акумулаторни батерии трябва да бъдат събираны, рециклирани или унищожавани по екологичен начин.

Само за страни от ЕС:

съгласно Директива 91/157/EWG дефектни или изхабени акумулаторни или обикновени батерии трябва да бъдат рециклирани.

Правата за изменения запазени.

Opis funkcija



Optimalan rad sa alatom za merenje je smao moguć, ako pročitate kompletna uputstvo za rad i opsluživanje i striktno se pridržavate uputstava u njima. ČUVAJTE DOBRO OVA UPUTSTVA.

Molimo da otvorite preklopjenu stranicu sa prikazom mernog alata, i ostavite ovu stranicu otvorenu dok čitate uputstvo za rad.

Upotreba koja odgovara svrsi

Merni alat je određen za brzo i precizno merenje nagiba i uglova.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

- 1 Poklopac prostora za bateriju
- 2 Libela za horizontalno centriranje
- 3 Libela za vertikalno centriranje
- 4 Poklopac zatvarač
- 5 Zaštitna torba
- 6 Displej
- 7 Dirka za uključivanje-isključivanje „ON/OFF“
- 8 Dirka za akustični signall (b)
- 9 Dirka za kalibraciju „Calibrate“
- 10 Dirka za promenu merne jedinice „° % mm/m“
- 11 Dirka „HOLD/COPY“

Elementi za pokazivanje

- a Pomoć pri centriranju
- b Merna vrednost
- c Akustični signal
- d Pokazivanje baterije
- e Merna jedinica °; %; mm/m

Tehnički podaci

Digitalni merač nagiba DNM 60 L PROFESSIONAL

Broj predmeta	3 601 K14 000
Dužina	600 mm
Težina prema EPTA-Procedura 01/2003	0,7 kg

Digitalni merač nagiba DNM 120 L PROFESSIONAL

Broj predmeta	3 601 K14 100
Dužina	1200 mm
Težina prema EPTA-Procedura 01/2003	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Merno područje 0–360° (4 x 90°)

Tačnost u merenju
– 0°/90° ±0,05°
– 1–89° ±0,2°

Tačnost nivelišanja libele ±0,057°
(±1 mm/m)

Radna temperatura –5 °C ... +50 °C

Temperatura skladišta –20 °C ... +85 °C

Baterija 1 x 9 V 6LR 61

Trajanje rada ca. 200 h

Molimo obratite pažnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vašeg mernog alata, trgovачke označe pojedinih mernih alata mogu varirati.

Montaža

Ubacivanje baterije/ promena

Upotrebljavajte isključivo alkalno manganske baterije.

Ako se pojavljuje na displeju **6**. Simbol, baterija se mora promeniti .

Skinite poklopac baterije **1** oprezno sa držačem baterije iz mernog alata. Pazite na to, da se pritom ne oštete ni priključni kabl baterije ni poklopac prostora za bateriju. Veća oštećenja na površinama naleganja poklopca prostora za bateriju **1** mogu voditi pogrešnim merenjima.

Promenite bateriju. Ubacite poklopac prostora za bateriju sa držačem baterije tako u merni alat, da se priključni kablovi ne prgnječe.

- **Izvadite bateriju iz mernog alata, ako ga duže vreme ne koristite.** Baterija može kod dužeg čuvanja korodirati ili se isprazniti.

Rad

Puštanje u rad

- **Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**
- **Ne izlažite merni alat ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima.**

Uključivanje-isključivanje

Pritisnite za uključivanje odnosno isključivanje mernog alata dirku za uključivanje-isključivanje „ON/OFF“ 7.

Posle oko 6 min bez izvodjenja merenja isključuje se automatski merni alat radi čuvanja baterije.

Kontrola tačnosti merenja (pogledajte sliku D)

Prokontrolišite tačnost mernog alata pre svakog početka rada, posle jakih promena temperature kao i posle jakih udaraca.

Pre merenja uglova $<45^\circ$ trebalo bi ispitivanje da se izvrši na nekoj ravnoj, otprilike horizontalnoj površini, dok pre merenja uglova $>45^\circ$ na jednoj ravnoj, odprilike vertikalnoj površini.

Uključite merni alat i postavite ga na horizontalnu odnosno vertikalnu površinu.

Izaberite mernu jedinicu „°“ (pogledajte „Promena merne jedinice“).

Sačekajte 10 s i zapišite mernu vrednost.

Okrenite merni alat (kao na slici D) za 180° oko vertikalne ose. Sačekajte ponovo 10 s i zapišite drugu mernu vrednost.

- **Kalibrišite merni alat samo ako je razlika obe merne vrednosti veća Δ od $0,1^\circ$.**

Kalibrišite merni alat u položaju (vertikalnoj odnosno horizontalan) u kojem je utvrđena razlika mernih vrednosti.

Kalibriranje horizontale površina naleganja (pogledajte sliku E)

Površina na koju naleže merni alat, **nesme odstupati više od 5°** od horizontale. Ako je odstupanje veće, prekida se kalibriranje sa pokazivanjem „---“.

- ① Uključite merni alat i postavite ga tako na horizontalnu površinu, da libela **2** pokazuje na gore i displej **6** je upravljen na Vas. Čekajte 10 s.
- ② Pritisnite potom dirku za kalibriranje **Calibrate** **9**, dok se na kratko ne pojavi na displeju „**CAL1**“. Potom će trepereti merna vrednost na displeju.
- ③ Okrenite merni alat za 180° oko vertikalne ose, tako da libela dalje pokazuje na gore dok se displej **6** medjutim nalazi na strani suprotno od Vas. Čekajte 10 s.
- ④ Pritisnite onda dirku za kalibriranje „**Calibrate**“ **9** ponovo. Na displeju će se na kratko pokazati „**CAL2**“. Potom će se pojaviti merna vrednost (više neće trepereti) na displeju. Merni alat je sada ponovo kalibriran za ovu površinu naleganja.
- ⑤ U nastavku morate kalibrirati merni alat za suprotnu stranu naleganja. Za ovo okrenite merni alat tako oko horizontalne ose, da libela pokazuje na dole **2** und displej **6** pokazuje prema Vama. Postavite merni alat na horizontalnu površinu. Čekajte 10 s.
- ⑥ Pritisnite potom dirku za kalibriranje **Calibrate** **9**, dok se na kratko ne pojavi na displeju „**CAL1**“. Potom će trepereti merna vrednost na displeju.
- ⑦ Okrenite merni alat za 180° oko vertikalne ose, tako da libela i dalje pokazuje na dole dok se displej. Display **6** medjutim nalazi na strani nasuprot Vama. Sačekajte 10 s.
- ⑧ Potom ponovo pritisnite dirku za kalibriranje „**Calibrate**“ **9**. Na displeju se pokazuje na kratko „**CAL2**“. Potom se pojavljuje merna vrednost (koja više ne treperi) na displeju. Merni alat je sada ponovo kalibriran za obe horizontalne površine naleganja.

Pažnja: Ako se merni alat ne okreće oko ose prikazane na slici a prilikom sledećih radnji ③ i ⑦ **ne može se kalibriranje završiti** („**CAL2**“ se ne pojavljuje na displeju).

Kalibriranje vertikalnih površina naleganja (pogledajte sliku F)

Površina na koju naleže merni alat, **nesme odstupati više od 5°** od vertikale. Ako je odstupanje veće, prekida se kalibriranje sa pokazivanjem „---“.

- ① Uključite merni alat i postavite ga tako na vertikalnu površinu, da libela pokazuje na gore **3** a displej je okrenut prema **6** Vama. Sačekajte 10 s.
- ② Pritisnite potom dirku za kalibriranje **Calibrate** **9**, dok se na kratko ne pojavi na displeju „**CAL1**“. Potom će trepereti merna vrednost na displeju.
- ③ Okrenite merni alat za 180° oko vertikalne ose, tako da libela dalje pokazuje na gore dok se displej **6** medjutim nalazi na strani suprotno od Vas. Čekajte 10 s.
- ④ Pritisnite onda dirku za kalibriranje „**Calibrate**“ **9** ponovo. Na displeju će se na kratko pokazati „**CAL2**“. Potom će se pojaviti merna vrednost (više neće trepereti) na displeju. Merni alat je sada ponovo kalibriran za ovu površinu naleganja.
- ⑤ U nastavku morate kalibrirati merni alat za suprotnu stranu naleganja. Za ovo okrenite merni alat oko horizontalne ose, da libela **3** pokazuje na dole a displej **6** prema Vama. Stavite merni alat na vertikalnu površinu. Sačekajte 10 s.
- ⑥ Pritisnite potom dirku za kalibriranje **Calibrate** **9**, dok se na kratko ne pojavi na displeju „**CAL1**“. Potom će trepereti merna vrednost na displeju.
- ⑦ Okrenite merni alat za 180° oko vertikalne ose, tako da libela i dalje pokazuje na dole dok se displej. Display **6** medjutim nalazi na strani nasuprot Vama. Sačekajte 10 s.
- ⑧ Potom pritisnite ponovo dirku za kalibriranje „**Calibrate**“ **9**. Na displeju se pokazuje na kratko „**CAL2**“. Potom se pojavljuje merna vrednost (više ne treperi) na displeju. Merni alat je sada ponovo kalibriran za obe vertikalne površine naleganja.

Pažnja: Ako se merni alat ne okreće oko ose prikazane na slici a prilikom sledećih radnji ③ i ⑦ **ne može se kalibriranje završiti** („**CAL2**“ se ne pojavljuje na displeju).

Uputstva za rad

Uputstvo: Održavajte površine naleganja mernog alata čiste. Čuvajte merni alat od potresa i udarca. Čestice prljavštine ili deformacije mogu uticati na greške u merenju. Merna vrednost se aktuelizuje kod svakog pokretanja mernog alata. Sačekaje posle većih pokreta mernog alata sa očitavanjem merne vrednosti, dok se ona ne umiri.

Promena merne jedinice (pogledajte sliku C)

Možete u svako doba menjati izmedju mernih jedinica „°“, „%“ i „mm/m“. Za ovo pritisnite taster za promenu merne jedinice **10**. Aktuelna merna vrednost se automatski preračunava.

Podešavanje merne jedinice ostaje sačuvano prilikom isključivanja i uključivanja mernog alata.

Akustični signal

Možete pritiskivanjem tastera **8** uključiti i isključiti akustični signal. Kod uključenog signala pojavljuje se simbol na displeju **c**. Signal pokazuje merne vrednosti 0° i 90°.

Podešavanje skustičnog signala ostaje sačuvano kod isključivanja-uključivanja mernog alata.

Pomoć pri centriranju

Pomoć pri centriranju **a** pokazuje na displeju, u kojem pravcu se mora okrenuti merni alat, da bi se postigla horizontala odnosno vertikala.

Kod 0,1° do 44,9° pokazuju strelice horizontalu, kod 45,1° do 89,9° vertikalnu. Kod 0° i 90° gase se strelice.

Okretanje pokazivanja

Zavisno od položaja mernog alata pokazuju se merna vrednost i merna jedinica na displeju okrenute za 180°. Tako se mogu očitavati pokazivanja i kod radova iznad glave.

Održavanje/prenošenje merne vrednosti

Sa tasterom „**HOLD/COPY**“ **11** možete kontrolisati dve funkcije.

- Održavanje („Hold“) merne vrednosti, čak ako se merni alat kasnije pokreće,
- Prenošenje („Copy“) merne vrednosti.

Funkcija „Hold“:

- Isključite akustični signal (pogledajte „Akustični signal“).
- Pritisnite taster „**HOLD/COPY**“
11. Aktuelna merna vrednost se održava na displeju, merna jedinica **e** i pomoć za centriranje **a** trepere.
- Pritisnite taster „**HOLD/COPY**“
11 ponovo, da bi startovali novo merenje.

Funkcija „Copy“:

- Uključite akustični signal (pogledajte „Akustični signal“).
- Pritisnite taster „**HOLD/COPY**“
11. Aktuelna merna vrednost se memorije. Čuće se kratak signal, pokazivanje za mernu jedinicu **e** i akustični signal **c** trepere.
- Postavite merni alat na odredište, na koje treba da se prenese merna vrednost. Pomoć za centriranje **a** pokazuje pravce, u kojima mora da se pokreće merni alat, da bi postigli ugao koji treba kopirati. Pri dostizanju memorisanog ugla čuće se akustični signal, a pomoć za centriranje **a** se gasi.
- Pritisnite taster „**HOLD/COPY**“
11 ponovo, da bi startovali novo merenje.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

Čuvajte i transportujte merni pribor samo u isporučenoj zaštitnoj futroli.

Držite merni alat uvek čist da bi dobro i sigurno radili.

Ne uranjajte merni alat u vodu ili druge tečnosti.

Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Ako bi merni alat i pored brižljivog postupka izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neko autorizovano servisno mesto za Bosch-električne alate.

Kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova navedite neizostavno broj predmeta prema tipskoj tablici mernog alata koja ima 10 brojčanih mesta.

U slučaju popravke šaljite merni alat u zaštitnoj torbi **5**.

Rezervni delovi

- Poklopac prostora za bateriju **1** 1 609 203 525
 Poklopac zatvarač **4** 1 609 203 S39
 Zaštitna torba **5**
 • za DNM 60 L 1 609 203 R95
 • za DNM 120 L ... 1 609 203 R96

Servis i savetnici kupaca

Prezentacione crteže i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete pod:
www.bosch-pt.com

Bosch-Service
 Takovska 46
 11000 Beograd
 ☎ +381 11 75 33 73
 Fax +381 11 75 33 73
 E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Samo za EU-zemlje:



Ne bacajte merni alati u kućno djubre!
 Prema evropskoj smernici 2002/96/EG o starim električnim i elektronskim uredjajima i njihovom pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više merni alati sposobni za upotrebu da se odvojeno sakupljaju i dovode na regeneraciju koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Akku/baterije:

Ne bacajte akku/baterije u kućno djubre, u vatu ili vodu. Akku/baterije treba sakupljati, regenerisati ili uklanjati na način koji odgovara zaštiti čovekove sredine.

Samo za EU-zemlje:

Prema smernici 91/157/EWG moraju se akku/baterije koje su u kvaru ili istrošene, regenerisati.

Zadržavamo pravo na promene.

Opis delovanja



Z merilnim orodjem boste lahko optimalno delali samo, če boste navodilo za delo in delovna opozorila v celoti prebrali in dosledno upoštevali napotila, ki so navedena v njih. NAVODILA SKRBNO SHRANITE.

Prosimo odprite zloženo stran, kjer je prikazano merilno orodje in pustite to stran med branjem navodila za uporabo odprto.

Uporaba v skladu z namenom

Merilno orodje je namenjeno za hitro in natančno merjenje naklonov in kotov.

Komponente na sliki

Oštrevljenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz merilnega orodja na strani z grafiko.

- 1 Pokrov predalčka za baterije
- 2 Libela za vodoravno usmerjanje
- 3 Libela za navpično usmerjanje
- 4 Pokrov
- 5 Zaščitna torba
- 6 Zaslon
- 7 Vklopno-izklopna tipka „ON/OFF“
- 8 Tipka za vklop akustičnega signala (■)
- 9 Kalibrirna tipka „Calibrate“
- 10 Tipka za menjavanje merskih enot „° % mm/m“
- 11 Tipka „HOLD/COPY“

Prikazovalni elementi

- a Usmerjevalne puščice
- b Merska vrednost
- c Akustični signal
- d Prikaz napolnjenosti baterije
- e Merski enoti: °; %; mm/m

Tehnični podatki

Digitalni merilnik naklona DNM 60 L PROFESSIONAL

Številka artikla	3 601 K14 000
Dolžina	600 mm
Teža po EPTA-Proce- dure 01/2003	0,7 kg

Digitalni merilnik naklona DNM 120 L PROFESSIONAL

Številka artikla	3 601 K14 100
Dolžina	1200 mm
Teža po EPTA-Proce- dure 01/2003	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Merilno območje	0–360° (4 x 90°)
Natančnost meritve	
– 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°
Natančnost nivелiranja libele	±0,057° (±1 mm/m)
Delovna temperatura	–5 °C ... +50 °C
Temperatura skladiščenja	–20 °C ... +85 °C
Baterija	1 x 9 V 6LR 61
Trajanje obrato- vanja pribl.	200 h

Prosimo upoštevajte številko artikla na tipski ploščici Vašega merilnega orodja – trgovske oznake posameznih merilnih orodij so lahko drugačne.

Montaža

Vstavljanje/zamenjava baterij

Uporabljajte samo alkalijsko-manga-
novne baterije.

Če se na zaslonu **6** prikaže simbol
, je potrebno baterijo zamenjati.

Iz merilnika naklona previdno odstra-
nite **1** pokrov predalčka in držalo za
baterijo. Pazite, da pri tem ne poško-
dujete priključnih kablov in pokrova
predalčka. Večje poškodbe na površi-
nah, kjer nalega pokrov predalčka **1**
so lahko vzrok za napačne meritve.

Zamenjajte baterijo. Pokrov predalčka z držalom za baterijo vložite v merilnik naklona tako, da priključna kabla ne bosta vkleščena.

- ▶ **Če merilnega orodja dalj časa ne boste uporabljali, odstranite iz njega baterijo.** Med daljšim skladiščenjem lahko baterija korodira ali se samodejno izprazni.

Delovanje

Zagon

- ▶ **Zavarujte merilno orodje pred vlago in direktnim sončnim sevanjem.**
- ▶ **Ne izpostavljajte merilnega orodja izrednim temperaturam ali temperurnim nihanjem.**

Vklop/izklop

Za vklop oziroma izklop merilnika naklona pritisnite vklopno/izklopno tipko „**ON/OFF**“ 7.

Po približno 6 min brez izvajanja meritve se bo naprava zaradi očuvanja baterije samodejno izklopila.

Preizkus natančnosti meritve (glejte sliko D)

Natančnost delovanja merilnika naklona je potrebno preizkusiti pred začetkom dela, pa tudi po velikih temperturnih spremembah in močnih udarcih.

Pred merjenjem kotov $<45^\circ$ opravite preizkus na ravni, čim bolj vodoravni ploskvi, pred merjenjem kotov $>45^\circ$ pa na ravni, čim bolj navpični ploskvi.

Vklopite merilnik naklona in ga položite na vodoravno oziroma navpično ploskev.

Izberite mersko enoto „°“ (glejte „Spreminjanje merske enote“).

Počakajte 10 s in nato zabeležite izmerjeno vrednost.

Merilnik naklona obrnите (kot prikazuje slika D) za 180° okrog navpične osi. Ponovno počakajte 10 s in zabeležite še drugo izmerjeno vrednost.

► **Merilno orodje kalibrirajte samo, če je razlika med Δ obema vrednostima večja kot $0,1^\circ$.**

Merilnik naklona kalibrirajte v položaju (navpičnem oz. vodoravnem), v katerem je bila ugotovljena razlika med izmerjenima vrednostima.

Kalibriranje vodoravnih naležnih površin (glejte sliko E)

Površina, na katero boste postavljali merilno orodje, ne sme odstopati **več kot 5°** od vodoravnice. Če je odstopanje večje, se kalibriranje ob prikazu „---“ prekine.

- ① Vklopite merilno orodje in ga položite na vodoravno površino tako, da bo libela **2** kazala navzgor, displej **6** pa bo obrnjen proti Vam. Počakajte 10 s.
- ② Pritisnjte kalibrirno tipko „**Calibrate**“ **9**, dokler se na displeju kratko ne prikaže napis „**CAL1**“. Zatem se na displeju prikaže utripajoča merska vrednosti.
- ③ Merilno orodje obrnite za 180° okrog navpične osi, tako da bo libela še vedno kazala navzgor, displej **6** pa bo obrnjen stran od Vas. Počakajte 10 s.
- ④ Ponovno pritisnjte kalibrirno tipko „**Calibrate**“ **9**. Na displeju se kratko prikaže napis „**CAL2**“. Zatem bo na displeju vidna merska vrednost (brez utripanja). Merilno orodje je zdaj kalibrirano za to naležno površino.
- ⑤ Tako nato opravite kalibriranje merilnega orodja še za nasproti ležečo naležno površino. Pri tem obrnite merilno orodje okrog vodoravne osi, tako da bo libela **2** kazala navzdol, displej **6** pa bo obrnjen proti Vam. Počakajte 10 s.
- ⑥ Pritisnjte kalibrirno tipko „**Calibrate**“ **9**, dokler se na displeju kratko ne prikaže napis „**CAL1**“. Zatem se na displeju prikaže utripajoča merska vrednosti.
- ⑦ Merilno orodje obrnite za 180° okrog navpične osi, tako da bo libela še vedno obrnjena navzdol, displej **6** pa bo obrnjen stran od Vas. Počakajte 10 s.

⑧ Nato znova pritisnite kalibrirno tipko „**Calibrate**“ 9. Na displeju se kratko prikaže napis „**CAL2**“. Zatem bo na displeju vidna merska vrednost (brez utripanja). Merilno orodje je zdaj na novo kalibrirano za obe vodoravni naležni površini.

Opozorilo: Če merilnega orodja pri korakih ③ in ⑦ ne boste obrnili okrog osi, kot je prikazano na sliki, **postopka kalibriranja ne boste mogli zaključiti** (napis „**CAL2**“ se na displeju ne pojavi).

Kalibriranje navpičnih naležnih površin (glejte sliko F)

Površina, na katero boste položili merilno orodje, ne sme **več kot 5°** odstopati od navpičnice. Če je odstopanje večje, bo kalibriranje ob prikazu „---“ prekinjeno.

① Vklopite merilno orodje in ga položite na navpično ploskev, tako da bo libela **3** kazala navzgor, displej **6** pa bo obrnjen proti Vam. Počakajte 10 s.

② Pritisnjte kalibrirno tipko „**Calibrate**“ 9, dokler se na displeju kratko ne prikaže napis „**CAL1**“. Zatem se na displeju prikaže utripajoča merska vrednosti.

③ Merilno orodje obrnite za 180° okrog navpične osi, tako da bo libela še vedno kazala navzgor, displej **6** pa bo obrnjen stran od Vas. Počakajte 10 s.

④ Ponovno pritisnjte kalibrirno tipko „**Calibrate**“ 9. Na displeju se kratko prikaže napis „**CAL2**“. Zatem bo na displeju vidna merska vrednost (brez utripanja). Merilno orodje je zdaj kalibrirano za to naležno površino.

⑤ Tako nato opravite kalibriranje merilnega orodja še za nasproti ležečo naležno površino. Pri tem merilno orodje obrnite okrog vodoravne osi, tako da bo libela **3** kazala navzdol, displej **6** pa bo obrnjen proti Vam. Položite merilno orodje ob navpično površino. Počakajte 10 s.

⑥ Pritisnjte kalibrirno tipko „**Calibrate**“ 9, dokler se na displeju kratko ne prikaže napis „**CAL1**“. Zatem se na displeju prikaže utripajoča merska vrednosti.

⑦ Merilno orodje obrnite za 180° okrog navpične osi, tako da bo libela še vedno obrnjena navzdol, displej **6** pa bo obrnjen stran od Vas.
Počakajte 10 s.

⑧ Ponovno pritisnite kalibrirno tipko „**Calibrate**“ **9**. Na displeju se kratko prikaže napis „**CAL2**“. Zatem bo na displeju vidna merska vrednost (ne utripa). Merilno orodje je zdaj na novo kalibrirano za obe navpični naležni površini.

Opozorilo: Če merilnega orodja pri korakih ③ in ⑦ ne boste obrnili okrog osi, kot je prikazano na sliki, **postopka kalibriranja ne boste mogli zaključiti** (napis „**CAL2**“ se na displeju ne pojavi).

Navodila za delo

Opozorilo: Naležne ploskve merilnega orodja naj bodo vedno čiste. Zavarujte merilno orodje pred sunki in udarci. Delci umazanje ali deformacije so lahko vzrok za napačne meritve.

Z vsakim premikanjem merilnika naklona se izmerjena vrednost aktualizira. Pri večjih premikanjih naprave počakajte z odčitavanjem, dokler se izmerjena vrednost nič več ne spreminja.

Spreminjanje merske enote (glejte sliko C)

Zamenjava med merskimi enotami „°“, „%“ in „mm/m“ je možna kadar-koli. V ta namen pritisnite tipko za menjavjanje merskih enot **10**. Preračunavanje aktualne merske enote se opravi samodejno.

Pri izklopu in vklopu merilne naprave se nastavitev merske enote ohrani.

Akustični signal

Akustični signal lahko vključite in izključite s pritiskanjem tipke **8**. Pri vključenem signalu se na zaslonu prikaže simbol **c**. Signal javlja izmerjeni vrednosti 0° in 90°.

Pri izklopu in vklopu merilnika naklona se nastavitev akustičnega signala ohrani.

Usmerjevalne puščice

Usmerjevalne puščice **a** na zaslonu kažejo, v katero smer je potrebno obrniti merilnik naklona, da bi bil poravnан z navpičnico oziroma vodoravnico.

Pri $0,1^\circ$ do $44,9^\circ$ puščice kažejo k vodoravnici, pri $45,1^\circ$ do $89,9^\circ$ pa k navpičnici. Pri 0° in 90° puščice ugasnejo.

Obračanje prikaza

Glede na položaj merilnika naklona sta prikaza izmerjene vrednosti in merske enote na zaslonu obrnjena za 180° . Na ta način je odčitavanje prikaza zagotovljeno tudi pri delu nad glavo.

Ohranitev/prenos merske vrednosti

S pomočjo tipke „**HOLD/COPY**“ 11 lahko krmilite dve funkciji:

- Ohranitev („Hold“) merske vrednosti, tudi če merilno orodje kasneje premaknete,
- Prenos („Copy“) merske vrednosti.

Funkcija „Hold“:

- Izklopite akustični signal (glejte „Akustični signal“).
- Pritisnite tipko „**HOLD/COPY**“ 11. Aktualna merska vrednost se ohrani na displeju, merska vrednost **e** in usmerjevalne puščice **a** utripajo.
- Ponovno pritisnite tipko „**HOLD/COPY**“ 11 in startajte novo meritev.

Funkcija „Copy“:

- Vklopite akustični signal (glejte „Akustični signal“).
- Pritisnite tipko „**HOLD/COPY**“ 11. Aktualna merska vrednost se shrani v spomin. Zasliši se kratek signal, prikaz merske enote **e** in akustičnega signala **c** utripata.
- Položite merilno orodje na cilj, na katerega naj se prenese merska vrednost. Usmerjevalne puščice **a** naznačujejo smer, v katero morate premikati merilno orodje, če želite doseči kot, ki na bi se kopiral. Ko je kot dosežen, se zasliši akustični signal, usmerjevalne puščice **a** ugasnejo.
- Ponovno pritisnite tipko „**HOLD/COPY**“ 11 in startajte novo meritev.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

Merilno orodje lahko hranite in transportirate samo v priloženi zaščitni torbi.

Merilnik naklona naj bo vedno čist, kar bo zagotovilo dobro in zanesljivo delo.

Merilnega orodja nikoli ne potapljajte v vodo ali v druge tekočine.

Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Uporaba čistil in topil ni dovoljena.

Če bi kljub skrbni izdelavi in testiranju prišlo do izpada merilnega orodja, naj popravilo opravi servisna delavnica, pooblaščena za električna orodja Bosch.

V primeru kakršnihkoli vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov obvezno navedite 10-mestno številko artikla, ki se nahaja na tipski ploščici merilnega orodja.

Merilno orodje pošljite na popravilo v zaščitni torbi **5**.

Nadomestni deli

Pokrov predalčka
za baterijo **1** 1 609 203 525

Pokrov **4** 1 609 203 S39

Zaščitna torba **5**

- za DNM 60 L 1 609 203 R95
- za DNM 120 L 1 609 203 R96

Servis in svetovalna služba

Detajlirane risbe in informacije o nadomestnih delih boste našli na:
www.bosch-pt.com

Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
① +386 (0)1 / 5 19 42 25
① +386 (0)1 / 5 19 42 05
Fax +386 (0)1 / 5 19 34 07

Odlaganje

Merilna orodja, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo.

Samo za države EU:



Merilnega orodja ne odlagajte med hišne odpadke!
V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odsluženih električnih in elektronskih aparatih in njenim tolmačenjem v nacionalnem pravu je treba neuporabna merilna orodja ločeno zbirati in jih nato oddati v okolju prijazno ponovno predelavo.

Akumulatorji/baterije:

Akumulatorjev/baterij ne odlagajte med hišne odpadke ali v vodo in jih ne sežigajte. Akumulatorje/baterije je treba zbirati, reciklirati ali jih odlagati na okolju prijazen način.

Samo za države EU:

V skladu s smernico 91/157/EWG je treba defektne ali izrabiljene akumulatorje/baterije reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Opis djelovanja



**Optimalni radovi s mjernim alatom mogući su ako se temeljito pročitaju upute za uporabu i upute za rad i ako se strogo poštuju u njima sadržani napuci.
OVE UPUTE SPREMITE NA SIGURNO MJESTO.**

Molimo otvorite preklopnu stranicu s prikazom mjernog alata i držite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.

Uporaba za određenu namjenu

Mjerni alat je predviđen za brzo i precizno mjerjenje nagiba i kutova.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.

- 1 Poklopac pretinca za baterije
- 2 Libela za vodoravno izravnavanje
- 3 Libela za okomito izravnavanje
- 4 Kapa za zatvaranje
- 5 Zaštitna torbica
- 6 Displej
- 7 Tipka za uključivanje/isključivanje „ON/OFF“
- 8 Tipka za zvučni signal
- 9 Tipka za baždarenje „Calibrate“
- 10 Tipka za promjenu mjerne jedinice „° % mm/m“
- 11 Tipka „HOLD/COPY“

Pokazni elementi

- a Pomoć pri izravnavanju
- b Izmjerena vrijednost
- c Zvučni signal
- d Pokazivač baterije
- e Mjerne jedinice: °; %; mm/m

Tehnički podaci

Digitalni mjerač nagiba DNM 60 L PROFESSIONAL

Kataloški br.	3 601 K14 000
Dužina	600 mm
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	0,7 kg

Digitalni mjerač nagiba DNM 120 L PROFESSIONAL

Kataloški br.	3 601 K14 100
Dužina	1200 mm
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Mjerno područje 0–360° (4 x 90°)

Točnost mjerjenja – 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°
Točnost nivелiranja libele	±0,057° (±1 mm/m)
Radna temperatura	–5 °C ... +50 °C
Temperatura usklađenja	–20 °C ... +85 °C
Baterija	1 x 9 V 6LR 61
Trajanje rada cca	200 h

Molimo pridržavajte se kataloškog broja na tipskoj pločici vašeg mjernog alata, jer trgovачke oznake pojedinih mjernih alata mogu varirati.

Montaža

Stavljanje/zamjena baterije

Koristite isključivo alkalno-mangan-ske baterije.

Ako bi se na displeju **6** pojavio simbol , baterija se mora zamijeniti.

Oprezno uklonite poklopac pretinca za baterije **1** držačem baterije iz mjernog alata. Pazite da se kod toga ne ošteti priključni kabel baterije niti poklopac pretinca za baterije. Veća oštećenja na nalijegajućim površinama poklopca pretinca za baterije **1** mogu dovesti do pogrešnih mjerena.

Zamijenite bateriju. Poklopac pretinca za baterije s držačem baterije tako stavite u mjerni alat da se ne ukliješti priključni kabel.

- ▶ **Ako mjerni alat dulje vrijeme ne koristite izvadite iz njega bateriju.** Kod duljeg uskladištenja baterija može korodirati ili se sama isprazniti.

Rad

Puštanje u rad

- ▶ **Zaštitite mjerni alat od vlage i izravnog djelovanja sunčevih zraka.**
- ▶ **Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature.**

Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje odnosno isključivanje mjernog alata pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje „ON/OFF“ 7.

Nakon cca 6 min bez provođenja mjerena, mjerni alat će se sam isključiti u svrhu čuvanja baterija.

Provjera točnosti mjerena (vidjeti sliku D)

Točnost mjernog alata provjerite prije svakog početka rada, nakon jakih temperturnih promjena, kao i nakon jačih udaraca.

Prije mjerena kutova $<45^\circ$ treba se provesti provjera na ravnoj, približno vodoravnoj površini, a prije mjerena kutova $>45^\circ$ treba se provesti provjera na ravnoj, približno okomitoj površini.

Uključite mjerni alat i položite ga na vodoravnu, odnosno okomitu površinu.

Odaberite mjernu jedinicu „°“ (vidjeti „Promjena mjerne jedinice“).

Pričekajte 10 s i zabilježite izmjerenu vrijednost.

Okrenite mjerni alat (kako je prikazano na slici D) za 180° oko okomite osi. Pričekajte ponovno 10 s i zabilježite drugu izmjerenu vrijednost.

► **Mjerni instrument baždarite samo ako je razlika Δ obje izmjerene vrijednosti veća od $0,1^\circ$.**

Baždariti mjerni alat u položaju (okomitom odnosno vodoravnom) u kojem se određuje razlika izmjerene vrijednosti.

Baždarenje vodoravnih površina nalijeganja (vidjeti sliku E)

Površina na koju stavljate mjerni alat, **ne smije više od 5°** odstupati od vodoravnosti. Ako je odstupanje veće, baždarenje će se prekinuti s pokazivanjem „---“.

- ① Uključite mjerni alat i položite ga tako na vodoravnu površinu da je libela **2** usmjerenja prema gore, a displej **6** je usmjeren prema vama. Pričekajte 10 s.
- ② Nakon toga pritisnite tipku za baždarenje „**Calibrate**“ **9**, sve dok se na kratko na displeju ne pojavi „**CAL1**“. Nakon toga će na displeju zatreptati izmjerena vrijednost.
- ③ Okrenite mjerni alat za 180° oko okomite osi, tako da je libela i dalje usmjerenja prema gore, a displej **6** se nalazi na strani okrenutoj od vas. Pričekajte 10 s.
- ④ Nakon toga ponovno pritisnite tipku za baždarenje „**Calibrate**“ **9**. Na displeju će se na kratko pokazati „**CAL2**“. Nakon toga se na displeju pojavljuje izmjerena vrijednost (ne više treptava). Mjerni alat je sada ponovno baždaren za ovu površinu nalijeganja.
- ⑤ Nakon toga morate mjerni alat baždariti za nasuprotnu površinu nalijeganja. U tu svrhu okrenite mjerni alat tako oko horizontalne osi, tako da je libela **2** usmjerenja prema dolje, a displej **6** prema vama. Položite mjerni alat na vodoravnu površinu. Pričekajte 10 s.
- ⑥ Nakon toga pritisnite tipku za baždarenje „**Calibrate**“ **9**, sve dok se na kratko na displeju ne pojavi „**CAL1**“. Nakon toga će na displeju zatreptati izmjerena vrijednost.
- ⑦ Okrenite mjerni alat za 180° oko okomite osi, tako da je libela i dalje usmjerenja prema dolje, a displej **6** se nalazi na strani okrenutoj od vas. Pričekajte 10 s.

⑧ Nakon toga ponovno pritisnite tipku za baždarenje „Calibrate“ 9. Na displeju će se na kratko pokazati „CAL2“. Nakon toga se na displeju pojavljuje izmjerena vrijednost (ne više treptava). Mjerni alat je sada ponovno baždaren za obje vodoravne površine nalijeganja.

Napomena: Ako se mjerni alat kod koraka ③ i ⑦ ne okreće oko osi prikazanih na slici, **baždarenje se ne može završiti** („CAL2“ se ne pojavljuje na displeju).

Baždarenje okomitih površina nalijeganja (vidjeti sliku F)

Površina na koju stavljate mjerni alat, **ne smije više od 5°** odstupati od okomitosti. Ako je odstupanje veće, baždarenje će se prekinuti s pokazivanjem „---“.

① Uključite mjerni alat i položite ga tako na okomitu površinu da je libela 3 usmjerenja prema gore, a displej 6 je usmjeren prema vama. Pričekajte 10 s.

② Nakon toga pritisnite tipku za baždarenje „Calibrate“ 9, sve dok se na kratko na displeju ne pojavi „CAL1“. Nakon toga će na displeju zatreptati izmjerena vrijednost.

③ Okrenite mjerni alat za 180° oko okomite osi, tako da je libela i dalje usmjerenja prema gore, a displej 6 se nalazi na strani okrenutoj od vas. Pričekajte 10 s.

④ Nakon toga ponovno pritisnite tipku za baždarenje „Calibrate“ 9. Na displeju će se na kratko pokazati „CAL2“. Nakon toga se na displeju pojavljuje izmjerena vrijednost (ne više treptava). Mjerni alat je sada ponovno baždaren za ovu površinu nalijeganja.

⑤ Nakon toga morate mjerni alat baždariti za nasuprotnu površinu nalijeganja. U tu svrhu okrenite mjerni alat oko horizontalne osi, tako da je libela 3 usmjerenja prema dolje, a displej 6 prema vama. Položite mjerni alat na okomitu površinu. Pričekajte 10 s.

⑥ Nakon toga pritisnite tipku za baždarenje „Calibrate“ 9, sve dok se na kratko na displeju ne pojavi „CAL1“. Nakon toga će na displeju zatreptati izmjerena vrijednost.

⑦ Okrenite mjerni alat za 180° oko okomite osi, tako da je libela i dalje usmjerena prema dolje, a displej **6** se nalazi na strani okrenutoj od vas. Pričekajte 10 s.

⑧ Nakon toga ponovno pritisnite tipku za baždarenje „**Calibrate**“ **9**. Na displeju će se na kratko pokazati „**CAL2**“. Nakon toga se na displeju pojavljuje izmjerena vrijednost (ne više treptava). Mjerni alat je sada ponovno baždaren za obje okomite površine nalijeganja.

Napomena: Ako se mjerni alat kod koraka ③ i ⑦ ne okreće oko osi prikazanih na slici, **baždarenje se ne može završiti** („**CAL2**“ se ne pojavljuje na displeju).

Upute za rad

Napomena: Površinu nalijeganja mjernog alata održavajte čistom. Zaštitite mjerni alat od udaraca. Čestice prljavštine ili deformacije mogu dovesti do pogrešnih mjerena. Izmjerena vrijednost se aktualizira kod svakog pomicanja mjernog alata. Nakon većeg pomicanja mjernog alata, pričekajte s očitanjem izmjerene vrijednosti dok se ova više neće mijenjati.

Promjena mjerne jedinice (vidjeti sliku C)

U svakom trenutku možete mijenjati između mjernih jedinica „°“, „%“ i „mm/m“. Pritisnite u tu svrhu tipku za promjenu mjerne jedinice **10**. Trenutačna izmjerena vrijednost će se odmah preračunati.

Namještanje mjerne jedinice ostaje zadržano kod isključivanja i uključivanja mjernog alata.

Zvučni signal

Pritiskom na tipku  **8** možete uključiti i isključiti zvučni signal. Kod uključenog signala na displeju se pojavljuje simbol **c**. Signal pokazuje izmjerenu vrijednost 0° i 90° .

Namještanje zvučnog signala ostaje zadržano kod isključivanja i uključivanja mjernog alata.



Pomoć pri izravnavanju

Pomoć pri izravnavanju **a** na displeju pokazuje u kojem se smjeru mjerni alat mora okrenuti kako bi se postigla horizontala, odnosno vertikala.

Kod $0,1^\circ$ do $44,9^\circ$ strelica pokazuje na horizontalu, kod $45,1^\circ$ do $89,9^\circ$ pokazuje na vertikalnu. Kod 0° i 90° strelica se briše.

Okretanje pokazivanja

Ovisno od položaja mjernog alata, na displeju se izmjerena vrijednost i mjerna jedinica pokazuju zaokrenuti za 180° . Time se pokazivanje može očitati i kod rada iznad glave.

Zadržavanje/prijenos izmjerene vrijednosti

Sa tipkom „**HOLD/COPY 11**“ možete upravljati dvjema funkcijama:

- Zadržavanje („Hold“) neke izmjerene vrijednosti, i ako će se mjerni alat naknadno pomicati,
- Prijenos („Copy“) neke izmjerene vrijednosti.

Funkcija „Hold“:

- Isključite zvučni signal (vidjeti „Zvučni signal“).
- Ponovno pritisnite tipku „**HOLD/COPY 11**“. Trenutačna izmjerena vrijednost će se zadržati na displeju i zatreperiti će mjerna jedinica **e** i pomoć u usmjeravanju **a**.
- Ponovno pritisnite tipku „**HOLD/COPY 11**“, za početak novog mjerjenja.

Funkcija „Copy“:

- Uključite zvučni signal (vidjeti „Zvučni signal“).
- Ponovno pritisnite tipku „**HOLD/COPY 11**“. trenutačna izmjerena vrijednost će se memorirati. Oglasit će se kratki signal, zatreperit će pokazivač mjerne jedinice **e** i oglasit će se zvučni signal **c**.

- Položite mjerni alat na ciljno mjesto, na koje se treba prenijeti izmjerena vrijednost. Pomoć u usmjeravanju **a** pokazuje smjer u kojem se mjerni alat mora pomjerati, kako bi se postigao kopirani kut. Kod dosizanja memoriranog kuta oglasit će se zvučni signal i ugasiće se pomoć u usmjeravanju **a**.
- Ponovno pritisnite tipku „**HOLD/COPY**“ **11**, za početak novog mjerjenja.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

Mjerni alat spremite i transportirajte samo u za to isporučenoj zaštitnoj torbici.

Kako bi mogli dobro i sigurno raditi, mjerni alat uvijek održavajte čistim.

Ne uranljajte mjerni alat u vodu ili u druge tekućine.

Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. U tu svrhu ne koristite nikakva sredstva za čišćenje i otapala.

Ako bi mjerni alat unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, za popravak se obratite ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.

Kod svih povratnih upita i naručivanja rezervnih dijelova, molimo neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice mjernog alata.

U slučaju popravka pošaljite mjerni alat u zaštitnoj torbici **5**.

Rezervni dijelovi

Poklopac pretinca za baterije **1** 1 609 203 525

Kapa za zatvaranje **4** 1 609 203 S39

Zaštitna torbica **5**

- za DNM 60 L 1 609 203 R95
- za DNM 120 L ... 1 609 203 R96

Servisiranje i savjetnik za kupce

Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

www.bosch-pt.com

Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
100 40 Zagreb

Ø +385 (0)1 / 2 95 80 51
Fax +385 (0)1 / 2 95 80 60

Zbrinjavanje

Mjerne alate, pribor i ambalažu treba dostaviti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Samo za zemlje EU:



Ne bacajte mjerne alate u kućni otpad!
Prema Europskoj smjernici 2002/96/EG za električne i elektro- ničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dostaviti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Aku-baterije/baterije:

Ne bacajte aku-baterije/baterije u kućni otpad, u vatru ili u vodu. Aku-baterije/baterije trebaju se sakupiti, reciklirati ili zbrinuti na ekološki prihvatljiv način.

Samo za zemlje EU:

Prema smjernicama 91/157/EWG, neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se reciklirati.

Zadržavamo pravo na promjene.

Tööpõhimõtte kirjeldus



Optimaalne töö mõõteseadmega on võimalik üksnes siis, kui olete kasutusjuhendi ja tööjuhised täielikult läbi lugenud ning peate neis toodud nõuetest täpselt kinni. HOIDKE KÕIK JUHISED HOOLIKALT ALLES.

Voltige lahti kasutusjuhendi ümbris seadme joonistega ja jätkke see kasutusjuhendi lugemise ajaks avatuks.

Nõuetekohane kasutus

Mõõteseade on ette nähtud kallete ja nurkade kiireks ja täpseks mõõtmiseks.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 Patareikorpuse kaas
- 2 Libell horisontaalseks riitmiseks
- 3 Libell vertikaalseks riitmiseks
- 4 Kate
- 5 Kaitsekott
- 6 Ekraan
- 7 Lülit (sisse/välja) „ON/OFF“
- 8 Helisignaali lülit ()
- 9 Kalibreerimislülit „Calibrate“
- 10 Mõõtühiku valiku lülit „ ° % mm/m“
- 11 Näidu fiksaatornupp „HOLD/COPY“

Ekraani näidud

- a Justeerimist abistavad sümbolid
- b Mõõtetulemuse sümbol
- c Helisignaal
- d Patarei madala pinge sümbol
- e Mõõtühikud: °; %; mm/m

Tehnilised andmed

**Digitaalne
lood DNM 60 L
PROFESSIONAL**

Tootenumber	3 601 K14 000
Pikkus	600 mm
Kaal EPTA-Procedure	
01/2003 järgi	0,7 kg

**Digitaalne
lood DNM 120 L
PROFESSIONAL**

Tootenumber	3 601 K14 100
Pikkus	1200 mm
Kaal EPTA-Procedure	
01/2003 järgi	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Mõõteulatus	0–360° (4 x 90°)
Mõõtetäpsus	
– 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°
Libelli nivelleeri-mistäpsus	±0,057° (±1 mm/m)
Töö-temperatuur	–5 °C ... +50 °C
Hoiu-temperatuur	–20 °C ... +85 °C
Patarei	1 x 9 V 6LR 61
Tööaeg ca	200 h
Pöörake tähelepanu oma mõõteseadme tootenumbrile, mõõteseadmete kaubanduslik tähistus võib olla erinev.	

Montaaž

**Patareide paigaldamine/
vahetamine**

Kasutage üksnes alkaline-mangaan-patareisid.

Kui ekraanile **6** ilmub sümbol , tuleb patarei välja vahetada.

Võtke patareikorpuse kaas **1** koos patarei alusega mõõteseadmest ettevaatlikult välja. Jälgige, et Te ei vigasta seejuures ei patarei ühen-dusjuhet ega patareikorpuse kaant. Patareikorpuse kaane **1** kinnitus-pindade tõsisem vigastamine võib põhjustada ebaõigeid mõõtetule-musi.

Vahetage patarei välja. Asetage patareikorpuse kaas koos patarei alusega mõõteseadmesse nii, et ühendusjuhe ei kiilduks kinni.

- ▶ **Kui Te mõõteseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patarei seadmost välja.** Patarei võib pikemal seismisel korrodeeruda või iseeneslikult tühjeneda.

Kasutamine

Kasutuselevõtt

- ▶ **Kaitske mõõteseadet niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.**
- ▶ **Ärge hoidke mõõteseadet väga kõrgtel ja väga madalatel temperatuuridel, samuti vältige temperatuurikõikumisi.**

Sisse-/väljalülitus

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks vajutage lülitile (sisse/välja) „**ON/OFF**“ 7.

Kui mõõtmist ei teostata, siis lülitub seade umbes 6 minuti möödudes patarei säästmiseks automaatselt välja.

Mõõtetäpsuse kontroll (vt joonist D)

Kontrollige mõõteseadme täpsust iga kord enne töö alustamist, pärast tugevaid temperatuurikõikumist ning tugevaid lööke.

Enne nurkade $<45^\circ$ mõõtmist tuleb kontroll läbi viia võimalikult siledal horisontaalsel pinnal, enne nurkade $>45^\circ$ mõõtmist võimalikult siledal vertikaalsel pinnal.

Lülitage mõõteseade sisse ja asetage see horisontaalsele või vertikaalsele pinnale.

Valige mõõtühik „°“ (vt „Mõõtühiku valik“).

Oodake 10 sekundit ja fikseerige siis mõõtetulemus.

Keerake mõõteseadet (vastavalt joonisele D) 180° ümber vertikaalse telje. Oodake veel 10 sekundit ja fikseerige seejärel teine mõõtetulemus.

► **Kalibreerige seade üksnes siis, kui Δ mõötetulemuste vahemaa on suurem kui $0,1^\circ$.**

Kalibreerige mõõteseadet selles asendis (vertikaalselt või horisontaalselt), milles tuvatasite mõõtetulemuste vahelise erinevuse.

Horisontaalsete pindade kalibreerimine (vt joonist E)

Pind, millele mõõteseadme asetate, ei tohi **rohkem kui 5°** horisontaalist kõrvale kalduda. Kui kõrvalekalle on suurem, katkeb kalibreerimine näiduga „---“.

- ① Lülitage seade sisse ja asetage see horisontaalsele pinnale nii, et libell **2** on suunatud üles ja ekraan **6** on suunatud Teie poole. Oodake 10 sekundit.
- ② Seejärel vajutage kalibreerimislülitile „**Calibrate**“ **9**, kuni ekraanile ilmub korraks „**CAL1**“. Seejärel hakkab mõõtetulemus ekraanil vilkuma.
- ③ Keerake seadet 180° vertikaaltelje ümber nii, et libell oleks suunatud edasi üles, ekraan **6** oleks aga seadme sellel küljel, mis ei jäää Teie poole. Oodake 10 sekundit.
- ④ Seejärel vajutage uuesti kalibreerimislülitile „**Calibrate**“ **9**. Ekraanile ilmub korraks „**CAL2**“. Seejärel ilmub ekraanile mõõtetulemus (enam ei vilgu). Mõõteseade on nüüd selle asendi jaoks uuesti kalibreeritud.
- ⑤ Seejärel peate seadme vastasuvu pinna jaoks uuesti kalibreerima. Selleks keerake seadet horisontaaltelje ümber nii, et libell **2** oleks suunatud alla ja ekraan **6** oleks suunatud Teie poole. Asetage seade horisontaalsele pinnale. Oodake 10 sekundit.
- ⑥ Seejärel vajutage kalibreerimislülitile „**Calibrate**“ **9**, kuni ekraanile ilmub korraks „**CAL1**“. Seejärel hakkab mõõtetulemus ekraanil vilkuma.
- ⑦ Keerake seadet 180° vertikaaltelje ümber nii, et libell oleks suunatud edasi alla, ekraan **6** oleks aga seadme sellel küljel, mis ei jäää Teie poole. Oodake 10 sekundit.

⑧ Seejärel vajutage uuesti kalibreerimislülitile „**Calibrate**“ 9. Ekraanile ilmub korraks „**CAL2**“. Seejärel ilmub ekraanile mõõtetulemus (enam ei vilgu). Mõõteseade on nüüd mõlema horisontaalse pinna jaoks kalibreeritud.

Märkus: Kui mõõteseadet sammude ③ ja ⑦ puhul ei keerata joonisel näidatud telje ümber, **siis ei ole võimalik kalibreerimist lõpule viia** („**CAL2**“ ei ilmu ekraanile).

Vertikaalsete pindade kalibreerimine (vt joonist F)

Pind, millele mõõteseadme asetate, ei tohi **rohkem kui 5°** vertikaalist kõrvale kalduda. Kui kõrvalekalle on suurem, katkeb kalibreerimine näiduga „---“.

① Lülitage seade sisse ja asetage see vertikaalsele pinnale nii, et libell **3** on suunatud üles ja ekraan **6** on suunatud Teie poole. Oodake 10 sekundit.

② Seejärel vajutage kalibreerimislülitile „**Calibrate**“ 9, kuni ekraanile ilmub korraks „**CAL1**“. Seejärel hakkab mõõtetulemus ekraanil vilkuma.

③ Keerake seadet 180° vertikaaltelje ümber nii, et libell oleks suunatud edasi üles, ekraan **6** oleks aga seadme selle küljel, mis ei jäää Teie poole. Oodake 10 sekundit.

④ Seejärel vajutage uuesti kalibreerimislülitile „**Calibrate**“ 9. Ekraanile ilmub korraks „**CAL2**“. Seejärel ilmub ekraanile mõõtetulemus (enam ei vilgu). Mõõteseade on nüüd selle asendi jaoks uuesti kalibreeritud.

⑤ Seejärel peate seadme kalibreerima vastasasuva pinna jaoks. Selleks keerake seadet horisontaaltelje ümber nii, et libell **3** oleks suunatud alla ja ekraan **6** oleks suunatud Teie poole. Asetage seade vertikaalsele pinnale. Oodake 10 sekundit.

⑥ Seejärel vajutage kalibreerimislülitile „**Calibrate**“ 9, kuni ekraanile ilmub korraks „**CAL1**“. Seejärel hakkab mõõtetulemus ekraanil vilkuma.

⑦ Keerake seadet 180° vertikaaltelje ümber nii, et libell oleks suunatud edasi alla, ekraan **6** oleks aga seadme sellel küljel, mis ei jäää Teie poole. Oodake 10 sekundit.

⑧ Seejärel vajutage uuesti kalibreerimislülitile „**Calibrate**“ **9**. Ekraanile ilmub korraks „**CAL2**“. Seejärel ilmub ekraanile mõõtetulemus (enam ei vilgu). Mõõteseade on nüüd mõlema vertikaalse pinna jaoks kalibreeritud.

Märkus: Kui mõõteseadet sammude ③ ja ⑦ puhul ei keerata joonisel näidatud telje ümber, **siis ei ole võimalik kalibreerimist lõpule viia** („**CAL2**“ ei ilmu ekraanile).

Tööjuhised

Märkus: Hoidke mõõteseadme toetuspinnad puhtad. Kaitske mõõteseadet kukkumise ja lõökide eest. Mustuseosakesed ja deformatsioonid võivad muuta mõõtetulemused ebatäpseks.

Ekraanile ilmub aktuaalne mõõtetulemus iga kord, kui seadet liigutatakse. Pärast seadme liigutamist oodake mõõtetulemuse lugemisega seni, kuni mõõtetulemus enam ei muudu.

Mõõtühiku valik (vt joonis C)

Mõõtühikuid „°“, „%“ ja „mm/m“ võite igal ajal ümber lülitada. Selleks vajutage mõõtühiku valiku lülitile **10**. Aktuaalne mõõtetulemus arvutatakse automaatselt ümber. Seadistatud mõõtühik seadme sisse- ja väljalülitamisel ei muudu.

Helisignaal

Vajutades lülitile  **8** saate helisignaali sisse ja välja lülitada. Kui helisignal on sisse lülitatud, ilmub ekraanile sümbol **c**. Helisignaal näitab mõõtetulemusi 0° ja 90° puhul.

Seadistatud mõõtühik seadme sisse- ja väljalülitamisel ei muudu.

Justeerimist abistavad sümbolid

Justeerimist abistavad sümbolid **a** ekraanil näitavad, millisesse suunda tuleb mõõteseadet pöörata, et käte saada horisontaali või vertikaali.

0,1° kuni 44,9° puhul osutavad nooled horisontaali suunas, 45,1° kuni 89,9° puhul vertikaali suunas. 0° ja 90° puhul nooled kustuvad.

Näidiku pööramine

Sõltuvalt mõõtesedme asendist saab mõõtetulemust ja mõõtühikut ekraanil 180° võrra pöörata. Tänu sellele on näit loetav ka pea kohal töötades.

Mõõtetulemuse fikseerimine/ ülekandmine

Nupuga „**HOLD/COPY**“ 11 saab juhtida kahte funktsiooni:

- Mõõtetulemuse fikseerimine („Hold“) ka mõõteseadme järgneva liigutamise korral,
- Mõõtetulemuse ülekandmine („Copy“).

Funktsioon „**Hold**“:

- Lülitage helisignaal välja (vt „Helisignaal“).
- Vajutage fiksaatornupule „**HOLD/COPY**“ 11. Aktuaalne mõõtetulemus on ekraanil, mõõtühik **e** ja justeerimist abistavad sümbolid **a** vilguvad.
- Uue mõõtmise alustamiseks vajutage uuesti nupule „**HOLD/COPY**“ 11.

Funktsioon „**Copy**“:

- Lülitage helisignaal sisse (vt „Helisignaal“).
- Vajutage fiksaatornupule „**HOLD/COPY**“ 11. Aktuaalne mõõtetulemus salvestatakse. Kõlab lühike signaal, mõõtühikute näit **e** ja helisignaali näit **c** vilguvad.
- Asetage mõõteseade kohta, kuhu soovite mõõtetulemust üle kanda. Justeerimist abistavad sümbolid **a** näitavad suunda, kuhu tuleb mõõteseade kopeeritava nurga saavutamiseks liigutada. Salvestatud nurga saavutamisel kõlab helisignaal, justeerimist abistavad sümbolid **a** kustuvad.
- Uue mõõtmise alustamiseks vajutage uuesti nupule „**HOLD/COPY**“ 11.

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

Hoidke ja transportige seadet üksnes komplekti kuuluvas kaitsekotis.

Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilaatsiooniavad puhtad.

Ärge kastke mõõtseadet vette ega teistesse vedelikesse.

Pühkige seade puhtaks niiske, pehme lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada Bosch elektriliste käsitööriistade volitatud klienditeenindustöökojas.

Järeletpärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Parandustöökotta toimetamisel asetage seade kaitsekotti **5**.

Varuosad

Patareikorpuse kaas **1** 1 609 203 525
Kate **4** 1 609 203 S39

Kaitsekott **5**

- mudelile DNM 60 L 1 609 203 R95
- mudelile DNM 120 L 1 609 203 R96

Hooldus ja klienditeenindus

Joonised ja info varuosade kohta leiate internetiaadressil:
www.bosch-pt.com

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
① + 372 6 79 11 22
Fax + 372 6 79 11 29

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus

Mõõtseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Üksnes EL liikmesriikidele:



Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmega!
Vastavalt Euroopa

Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Akud/patareid:

Ärge visake akusid/patareisid olmejäätmete hulka, tulle või vette. Akud/patareid tuleb kokku koguda, ringlusse võtta või keskkonnasõbralikul viisil hävitada.

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 91/157/EMÜ tuleb defektsed või kasutusressursi ammendantud akud/patareid ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Funkciju apraksts



Optimāls darbs ar mērinstrumentu iespējams tikai tad, ja pilnībā ir izlasīta lietošanas pamācība un stingri tiek ievēroti tajā ietvertie norādījumi.

**PĒC IZLASĪŠANAS UZGLABĀJIET
ŠO PAMĀCĪBU TURPMĀKAI
IZMANTOŠANAI.**

Atveriet atlokāmo lāpu ar mērinstrumenta attēlu un turiet to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

Pielietojums

Mērinstruments ir paredzēts slīpuma un leņķa vērtību ātrai un precīzai mērišanai.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegs grafiskajā lappusē.

- 1 Bateriju nodalījuma vāciņš
- 2 Līmenrādis līmeniskai izlīdzināšanai
- 3 Līmenrādis stateniskai izlīdzināšanai
- 4 Nosegvāciņš
- 5 Aizsargsoma
- 6 Displejs
- 7 Ieslēdzēja/izslēdzēja taustiņš „ON/OFF“
- 8 Akustiskā signāla ieslēgšanas taustiņš (■)
- 9 Kalibrēšanas taustiņš „Calibrate“
- 10 Taustiņš mērvienību pārslēgšanai „° % mm/m“
- 11 Taustiņš „HOLD/COPY“

Indikācijas elementi

- a Izlīdzināšanas paīgindikatori
- b Mērījuma rezultāts
- c Akustiskais signāls
- d Bateriju indikators
- e Mērvienības: °; %; mm/m

Tehniskie parametri

**Ciparu
nolieces
mērītājs** **DNM 60 L
PROFESSIONAL**

Izstrādājuma numurs	3 601 K14 000
Garums	600 mm
Svars atbilstoši EPTA-Procedūre 01/2003	0,7 kg

**Ciparu
nolieces
mērītājs** **DNM 120 L
PROFESSIONAL**

Izstrādājuma numurs	3 601 K14 100
Garums	1200 mm
Svars atbilstoši EPTA-Procedūre 01/2003	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Mērišanas diapazons	0–360° (4 x 90°)
Mērišanas precīzitāte	
– 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°
Izlīdzināšanas precīzitāte	±0,057°
līmeņrādim	(±1 mm/m)
Darba temperatūra	–5 °C ... +50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	–20 °C ... +85 °C
Baterija	1 x 9 V 6LR 61
Darbības ilgums, apt.	200 st.
Lūdzam vadīties pēc izstrādājuma numura, kas atrodams uz mērinstrumenta markējuma plāksnītes, jo tā tirdzniecības apzīmējums var mainīties.	

Salikšana

**Bateriju ievietošana/
nomaiņa**

Lietojiet tikai sausās sārma-mangāna baterijas.

Ja uz displeja **6** parādās simbols , bateriju nepieciešams nomainīt.

Šim nolūkam uzmanīgi izņemiet no mērinstrumenta baterijas nodalījuma vāciņu **1** kopā ar baterijas

turētāju. Pie tam sekojiet, lai netiku bojāts baterijas savienojošais vads un baterijas nodalījuma vāciņš. Stipri bojātas baterijas nodalījuma vāciņa **1** atbalsta plaknes var būt par cēloni kļūdainiem mērījumiem.

Nomainiet bateriju. Iestipriniet mērinstrumentā baterijas nodalījuma vāciņu kopā ar baterijas turētāju tā, lai netiku saspiests baterijas savienojošais vads.

- **Ja mērinstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā bateriju.** Ilgstošas uzglabāšanas laikā var notikt baterijas korozija vai pašizlāde.

Instrumenta lietošana

Darbs ar instrumentu

- **Sargājet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- **Nepakļaujiet mērinstrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.**

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu mērinstrumentu, nos piediet ieslēdzēja/izslēdzēja taustiņu „**ON/OFF**“ **7**.

Ja mērījumi netiek izdarīti aptuveni 6 minūtes, mērinstruments automātiski izslēdzas, šādi nodrošinot baterijas resursu taupīgu izmantošanu.

Precizitātes pārbaude (skatīt attēlu D)

Mērinstrumenta precizitāte jāpārbauda ik reizi pirms mērījumu uzsākšanas, pie ievērojamām apkārtējās vides temperatūras izmaiņām vai arī pēc stipriem triecieniem.

Veicot precizitātes pārbaudi pirms leņķu mērīšanas, kuru lielums $<45^\circ$, mērinstruments jānovieto uz līdzennes virsmas, kuras stāvoklis ir tuvs līmeniskam, bet, veicot pārbaudi pirms leņķu mērīšanas, kuru lielums $>45^\circ$, mērinstruments jāpiespiež līdzenei virsmai, kuras stāvoklis ir tuvs stateniskam.

Ieslēdziet mērinstrumentu un novietojiet to uz līmeniskas virsmas vai pies piediet stateniskai virsmai.

Izvēlieties mērvienību „°“ (skatīt sadaļu „Mērvienību pārslēgšana“).

Nogaidiet 10 sekundes un pierakstiet mēriņuma rezultātu.

Tad pagrieziet mērinstrumentu par 180° ap statenisko asi (kā parādīts attēlā D). Atkal nogaidiet 10 sekundes un pierakstiet otrā mēriņuma rezultātu.

► **Kalibrējiet mērinstrumentu tikai tad, ja starpība Δ starp abām izmērītajām vērtībām pārsniedz $0,1^{\circ}$.**

Kalibrēšanas laikā mērinstruments jānovieto tādā pašā stāvoklī (stateniskā vai līmeniskā), kādā tika iegūta mēriņumu rezultātu starpība.

Līmenisko balstplakņu kalibrēšana (skatīt attēlu E)

Noliece virsmai, uz kurās kalibrēšanas laikā tiek novietots mērinstrumenti, nedrīkst būt lielāka par **5° no līmeniska stāvokļa**. Ja šī noliece ir lielāka, kalibrēšana tiek pārtraukta un uz displeja parādās indikācija „---“.

① Ieslēdziet mērinstrumentu un novietojiet to uz līmeniskas virsmas tā, lai līmenrādis **2** būtu vērsti augšup un displejs **6** būtu vērsti jūsu virzienā. Nogaidiet 10 s.

② Nospiediet kalibrēšanas taustiņu „**Calibrate**“ **9**, līdz uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts „**CAL1**“. Pēc tam uz displeja sāk mirgot izmērītā vērtība.

③ Pagrieziet mērinstrumentu par 180° ap statenisko asi tā, lai līmenrādis joprojām būtu vērsti augšup, bet displejs **6** būtu vērsti prom no jums. Nogaidiet 10 s.

④ Vēlreiz nospiediet kalibrēšanas taustiņu „**Calibrate**“ **9**. Uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts „**CAL2**“. Pēc tam uz displeja tiek izvadīta izmērītā vērtība (tagad tā vairs nemirgo). Līdz ar to mērinstruments ir no jauna nokalibrēts šai balstplaknei.

⑤ Noslēgumā mērinstruments jākalibrē pretējai balstplaknei. Šim nolūkam pagrieziet mērinstrumentu ap tā līmenisko asi tā, lai līmenrādis

2 būtu vērsts lejup un displejs **6** būtu vērsts jūsu virzienā. Novietojiet mērinstrumentu uz līmeniskas virsmas. Nogaidiet 10 s.

⑥ Nospiediet kalibrēšanas taustiņu „**Calibrate**“ **9**, līdz uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts „**CAL1**“. Pēc tam uz displeja sāk mirgot izmērītā vērtība.

⑦ Pagrieziet mērinstrumentu par 180° ap statenisko asi tā, lai līmenrādis joprojām būtu vērsts lejup, bet displejs **6** atrastos mērinstrumenta pusē, kas vērsta prom no jums. Nogaidiet 10 s.

⑧ Vēlreiz nospiediet kalibrēšanas taustiņu „**Calibrate**“ **9**. Uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts „**CAL2**“. Pēc tam uz displeja tiek izvadīta izmērītā vērtība (tagad tā vairs nemirgo). Līdz ar to mērinstruments ir no jauna nokalibrēts abām līmeniskajām balstplaknēm.

Piezīme. Ja punktu ③ un ⑦ izpildes laikā mērinstruments netiek pagriezts ap attēlā parādīto asi, **kalibrēšana nevar tikt pabeigta** (uz displeja neparādās uzraksts „**CAL2**“).

Statenisko balstplakņu kalibrēšana (skatīt attēlu F)

Noliece virsmai, pie kuras kalibrēšanas laikā tiek piespiests mērinstruments, nedrīkst būt lielāka par **5° no līmeniska stāvokļa**. Ja šī noliece ir lielāka, kalibrēšana tiek pārtraukta un uz displeja parādās indikācija „---“.

① Ieslēdziet mērinstrumentu un piespiediet to pie līmeniskas virsmas tā, lai līmenrādis **3** būtu vērsts augšup (prom no šīs virsmas) un displejs **6** būtu vērsts jūsu virzienā. Nogaidiet 10 s.

② Nospiediet kalibrēšanas taustiņu „**Calibrate**“ **9**, līdz uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts „**CAL1**“. Pēc tam uz displeja sāk mirgot izmērītā vērtība.

③ Pagrieziet mērinstrumentu par 180° ap statenisko asi tā, lai līmenrādis joprojām būtu vērsts augšup, bet displejs **6** būtu vērsts prom no jums. Nogaidiet 10 s.

④ Vēlreiz nospiediet kalibrēšanas taustiņu „**Calibrate**“ 9. Uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts „**CAL2**“. Pēc tam uz displeja tiek izvadīta izmērītā vērtība (tagad tā vairs nemirgo). Līdz ar to mērinstruments ir no jauna nokalibrēts šai balstplaknei.

⑤ Noslēgumā mērinstruments jākalibrē pretējai balstvirsmai. Šim nolūkam pagrieziet mērinstrumentu ap tā līmenisko asi tā, lai līmenrādis **3** būtu vērsts lejup (virsmas virzienā, kurai ir piespiests mērinstruments) un displejs **6** būtu vērsts jūsu virzienā. Piespiediet mērinstrumentu pie stateniskas virsmas. Nogaidiet 10 s.

⑥ Nospiediet kalibrēšanas taustiņu „**Calibrate**“ 9, līdz uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts „**CAL1**“. Pēc tam uz displeja sāk mirgot izmērītā vērtība.

⑦ Pagrieziet mērinstrumentu par 180° ap statenisko asi tā, lai līmenrādis joprojām būtu vērsts lejup, bet displejs **6** atrastos mērinstrumenta pusē, kas vērsta prom no jums. Nogaidiet 10 s.

⑧ Vēlreiz nospiediet kalibrēšanas taustiņu „**Calibrate**“ 9. Uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts „**CAL2**“. Pēc tam uz displeja tiek izvadīta izmērītā vērtība (tagad tā vairs nemirgo). Līdz ar to mērinstruments ir no jauna nokalibrēts abām stateniskajām balstplaknēm.

Piezīme. Ja punktu ③ un ⑦ izpildes laikā mērinstruments netiek pagriezts ap attēlā parādīto asi, **kalibrēšana nevar tikt pabeigta** (uz displeja neparādās uzraksts „**CAL2**“).

Norādījumi darbam

Piezīme. Uzturiet mērinstrumenta balstplaknes tīras. Sargājet mērinstrumentu no grūdieniem un triecieniem. Netīrumu daļīgas vai mērinstrumenta daļu deformācija var būt par cēloni mēriju kļūdām.

Mērišanas process tiek aktivēts ik reizi pēc mērinstrumenta pārviešanas. Nolasot mēriju rezultātu pēc ievērojamām mērinstrumenta stāvokļa izmaiņām, nogaidiet, līdz stabilizējas tā rādījumi.



Mērvienību pārslēgšana (skatīt attēlu C)

Mērinstrumentu var pārslēgt mēri-
šanai šādās mērvienībās: „°“, „%“
un „mm/m“. Šim nolūkam nospie-
diet taustiņu mērvienību pārslēg-
šanai **10**. Mērījuma rezultāta
pārrēķināšana izvēlētajās mērvienī-
bās notiek automātiski.

Izvēlētā mērvienība saglabājas arī
laikā, kamēr mērinstruments ir iz-
slēgts.

Akustiskais signāls

Nospiežot taustiņu **8**, var ieslēgt
un izslēgt akustisko signālu. Pēc šā
signāla ieslēgšanas uz displeja
parādās simbols **c**. Signāls ieslēdzas
pie mērījumu vērtībām 0° un 90° .

Akustiskā signāla iestādījums sa-
glabājas arī laikā, kamēr mērinstru-
ments ir izslēgts.

Izlīdzināšanās palīgindikatori

Izlīdzināšanas palīgindikatori **a**
parāda uz displeja, kādā virzienā
jāpagriež mērinstruments, lai tas
nonāktu līmeniskā vai stateniskā
stāvoklī.

Pie mērījumu vērtībām no $0,1^\circ$ līdz
 $44,9^\circ$ indikatora bulta norāda līme-
nisko stāvokli, bet pie vērtībām no
 $45,1^\circ$ līdz $89,9^\circ$ bulta norāda state-
nisko stāvokli. Pie mērījumu vēr-
tībām 0° un 90° palīgindikatoru
bultas no displeja izzūd.

Indikācijas virziena maiņa

Mainot instrumenta stāvokli,
mērījumu rezultāta un mērvienības
rādījumi uz tā displeja tiek parādīti
apgrieztā veidā (par 180°). Tāpēc
mērījumu rezultāti ir ērti nolasāmi arī
tad, ja instruments darba laikā tiek
turēts virs galvas.

Mērījumu rezultāta fiksēšana/ pārnešana

Ar taustiņu „**HOLD/COPY**“ **11** var
vadīt divas mērinstrumenta funk-
cijas.

- Mērījuma rezultāta fiksēšana
(„Hold“), kas ļauj to saglabāt arī
pēc mērinstrumenta pārvieto-
šanas.
- Mērījuma rezultāta pārnešana
(„Copy“).



Funkcija „Hold“ (Fiksēšana)

- Izslēdziet akustisko signālu (skatīt sadaļu „Akustiskais signāls“).
- Nospiediet taustiņu „**HOLD/COPY 11**“. Uz displeja izvadāmais mērījuma rezultāts tiek fiksēts, pie tam mirgo mērvienības apzīmējums **e** un izlīdzināšanas palīgindikatori **a**.
- Lai uzsāktu jaunu mērījumu, vēlreiz nospiediet taustiņu „**HOLD/COPY 11**“.

Funkcija „Copy“ (Pārnešana)

- Ieslēdziet akustisko signālu (skatīt sadaļu „Akustiskais signāls“).
- Nospiediet taustiņu „**HOLD/COPY 11**“. Uz displeja izvadāmais mērījuma rezultāts tiek fiksēts, pie tam mirgo mērvienības apzīmējums **e** un akustiskā signāla apzīmējums **c**.
- Novietojiet mērinstrumentu mērķa vietā, uz kuru jāpārnes izmērītā leņķa vērtība. Izlīdzināšanas palīgindikatori **a** norāda, kurā virzienā jāpārvieto mērinstruments, lai tiktu sasniegta pārnesamā leņķa vērtība. Novietojot mērinstrumentu stāvoklī, kas atbilst tā atmiņā fiksētajai pārnesamā leņķa vērtībai, skan akustiskais signāls un no displeja izzūd izlīdzināšanas palīgindikatori **a**.
- Lai uzsāktu jaunu mērījumu, vēlreiz nospiediet taustiņu „**HOLD/COPY 11**“.

Apkope un apkalpošana

Apkope un tīrīšana

Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ievietojiet mērinstrumentu kopā ar to piegādātajā aizsargsomā.

Lai mērinstruments darbos droši un nevainojami, uzturiet to tīru.

Neiegredmējiet mērinstrumentu ūdenī vai citos šķidrumos.

Apslaukiet mērinstrumenta korpusu ar mitru, mīkstu lupatiņu. Nelietojiet mērinstrumenta apkopei ķīmiski aktīvus tūrišanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus.

Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, mērinstruments tomēr sabojājas, nogādājiet to remontam firmas Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remontu darbnīcā.

Veicot saraksti un nomainot rezerves daļas, lūdzam noteikti uzrādīt 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz mērinstrumenta markējuma plāksnītes.

Nosūtot mērinstrumentu remontam, ievietojiet to aizsargsomā **5**.

Rezerves daļas

Bateriju nodalījuma vāciņš **1** 1 609 203 525

Nosegvāciņš **4** 1 609 203 S39

Aizsargsoma **5**

- mērinstrumentam
DNM 60 L 1 609 203 R95
- mērinstrumentam
DNM 120 L 1 609 203 R96

Apkalpošana un konsultācijas klientiem

Kopsalikuma zīmējumi un informācija par rezerves daļām ir atrodama datortīkla vietnē:

www.bosch-pt.com

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
① + 371 7 14 62 62
Telefakss + 371 7 14 62 63

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie mērinstrumenti, to piede-
rumi un iesaiņojuma materiāli jā-
pārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā
veidā.

Tikai ES valstīm



Neizmetiet mērinstru-
mentu sadzīves
atkritumu tvertnē!
Saskaņā ar Eiropas
Savienības direktīvu
2002/96/ES par

nolietotajām elektriskajām un
elektroniskajām ierīcēm un to
pārstrādi, kā arī atbilstoši šīs
direktīvas atspoguļojumiem nacio-
nālajā likumdošanā, lietošanai
nederīgie mērinstrumenti jāsavāc
un izjauktā veidā jānogādā
pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā
veidā, lai tos sagatavotu otrreizējai
izmantošanai.

Akumulatori un baterijas

Neizmetiet akumulatorus un
baterijas sadzīves atkritumu tvertnē,
nemēģiniet no tiem atbrīvoties,
sadedzinot vai nogremdējot
ūdenskrātuvē. Akumulatori un
baterijas jāsavāc un jānogādā otrrei-
zējai pārstrādei vai arī no tiem
jāatbrīvojas apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.

Tikai ES valstīm

Saskaņā ar direktīvu 91/157/EES,
bojātie vai nolietotie akumulatori un
baterijas jānodod otrreizējai
pārstrādei.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Funkcijų aprašymas



Su matavimo prietaisu optimaliai dirbtį galėsite tik tada, kai perskaitysite visą naudojimo instrukciją ir darbo nuorodas ir griežtai laikysitės pateiktų reikalavimų. IŠSAUGOKITE ŠIAZ INSTRUKCIJĄ.

Atverskite išlankstomajį lapą su matavimo prietaiso schema ir, skaitydami naudojimo instrukciją, palikite šį lapą atverstą.

Prietaiso paskirtis

Šis matavimo prietaisas yra skirtas greitai ir preciziškai tiksliai nuolaidžiams ir kampams matuoti.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamujų dalių numeriai atitinka matavimo prietaiso schemas numerius.

- 1 Baterijų skyriaus dangtelis
- 2 Horizontalioji gulsčiuko ampulė su skysčiu
- 3 Vertikalioji gulsčiuko ampulė su skysčiu
- 4 Gaubtelis
- 5 Apsauginis krepšys
- 6 Displėjus
- 7 J jungimo-išjungimo mygtukas „ON/OFF“
- 8 Garsinio signalo j jungimo mygtukas ()
- 9 Kalibravimo mygtukas „Calibrate“
- 10 Matavimo vienetų keitimo mygtukas „% mm/m“
- 11 Mygtukas „HOLD/COPY“

Ekrano simboliai

- a Pagalbinės rodyklės
- b Matavimo rodmuo
- c Garsinis signalas
- d Baterijų įkrovos indikatorius
- e Matavimo vienetai: °; %; mm/m

Techniniai duomenys

Skaitmeninis posvyrio kam- pū matuoklis DNM 60 L PROFESSIONAL

Gaminio numeris	3 601 K14 000
Ilgis	600 mm
Svoris pagal „EPTA-Procedūre 01/2003“	0,7 kg

Skaitmeninis posvyrio kam- pū matuoklis DNM 120 L PROFESSIONAL

Gaminio numeris	3 601 K14 100
Ilgis	1200 mm
Svoris pagal „EPTA-Procedūre 01/2003“	1,3 kg

DNM 60 L/DNM 120 L

Matavimo ribos 0–360° (4 × 90°)

Matavimo tikslumas – 0°/90°	±0,05°
– 1–89°	±0,2°

Gulsčiuko am-pulės nivelia-vimo tikslumas	±0,057° (±1 mm/m)
---	----------------------

Darbinė temperatūra	–5 °C ... +50 °C
---------------------	------------------

Sandėliavimo temperatūra	–20 °C ... +85 °C
--------------------------	-------------------

Maitinimo šaltinio baterija	1 x 9 V 6LR 61
-----------------------------	----------------

Veikimo laikas apie	200 val.
---------------------	----------

Atkreipkite dėmesį! Jūsų matavimo prietaiso gaminio numeris, nes atskirų matavimo prietaisų modelių pavadinimai gali skirtis.

Montavimas

Baterijų įdėjimas ir pakeitimas

Naudokite tik šarmines mangano baterijas.

Jei displejuje **6** pasirodo iškrovos simbolis, bateriją reikia pakeisti .

Atsargiai išimkite baterijos lizdo dangtelį **1** su baterijos laikikliu iš prietaiso. Saugokite, kad nebūtų

pažeistas baterijos prijungimo laidas ar baterijos lizdo dangtelis. Didesni baterijų lizdo dangtelio **1** pažeidimai gali tapti klaidingų matavimų priežastimi.

Pakeiskite bateriją. Baterijos lizdo dangtelį su baterijos laikikliu įstatykite į prietaisą taip, kad neprispaustumėte prijungimo laido.

- ▶ **Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, išimkite iš jo bateriją.** Ilgai sandėliuojant prietaisą, bateriją gali paveikti korozija arba ji gali išsikrauti.

Naudojimas

Parengimas naudoti

- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.**
- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo ypač aukštos/žemos temperatūros ir smarkių temperatūros svyravimų.**

Ijungimas ir išjungimas

Norédami ijungti arba išjungti matavimo prietaisą, paspauskite mygtuką „**ON/OFF**“ **7**.

Jei matavimai neatliekami, maždaug po 6 min prietaisas išsijungia savaimė, kad nebūtų veltui eikvojama baterija.

Matavimo tikslumo patikrinimas (žiūr. pav. D)

Prieš pradedant matuoti, žymiai pasikeitus temperatūrai bei po smarkių sutrenkimų (pavyzdžiui, numetus gulsciuką) reikia patikrinti prietaiso tikslumą.

Jei matuojami kampai iki $<45^\circ$, patikrą atlikite padėjė prietaisą ant lygios horizontalios plokštumos, jei bus matuojami $>45^\circ$ kampai – prietaisą tikrinkite pridėjė prie vertikalios plokštumos.

Ijunkite prietaisą ir priglauskite jį prie horizontalios arba vertikalios plokštumos.

Parinkite matavimo vienetą „**°**“ (žr. „**Matavimo vienėtų keitimasis**“).

Po 10 sekundžių užsirašykite prie-taiso rodmenis.

Apsukite jį 180° kampu kitu galu (kaip parodyta pav. D), vėl 10 sekundžių palaukite ir užsirašykite matavimo rezultatus.

- **Kalibravimą prietaisą reikia tik tuomet, jei abiejų matavimų rezultatai skiriasi daugiau, nei $\Delta 0,1^\circ$.**

Kalibravimą toje padėtyje (horizonta-lijoje ar vertikaliuje), kurioje nustatėte rodmenų skirtumą.

Kalibravimas horizontalioje plokštumoje (žiūr. pav. E)

Plokštumos, pagal kurią kalibravo-jamas prietaisas, leistinas nukrypimas nuo horizontalios padėties **gali būti ne didesnis kaip 5°** . Jei nuokrypis yra didesnis, displėjuje bus mato-mas ženklas „---“ ir kalibravimas nebus atliekamas.

- ① Prietaisą reikia įjungti ir pridėti prie horizontalios plokštumos taip, kad gulsčiuko ampulė **2** būtų viršuje, o displėjus **6** būtų atsuktas į Jūsų pusę. Palaukite 10 s.
- ② Tuomet nuspauskite kalibravimo mygtuką „**Calibrate**“ **9**, kol displėjuje trumpam pasirodys užrašas „**CAL1**“. Paskui displėjuje ima blykčioti matavimo rezultatas.
- ③ Apsukite matavimo prietaisą 180° kampu apie vertikalią ašį taip, kad gulsčiuko ampulė būtų viršuje, o displėjus **6** būtų nukreiptas į prie-šingą nuo Jūsų pusę. Palaukite 10 s.
- ④ Tuomet vėl nuspauskite kalibra-vimo mygtuką „**Calibrate**“ **9**. Dis-plėjuje trumpam pasirodys užrašas „**CAL2**“. Paskui displėjuje pasirodo matavimo rezultatas (nebeblykčio-jantis). Dabar matavimo prietaisas šioje plokštumoje yra sukalibruotas iš naujo.
- ⑤ Paskui reikia sukalibruti prie-taisą kitos briaunos atžvilgiu. Apsu-kite prietaisą apie horizontalią ašį taip, kad gulsčiuko ampulė **2** būtų nukrepta žemyn, o displėjus **6** būtų atsuktas į Jūsų pusę. Padékite prie-taisą ant horizontalios plokštumos. Palaukite 10 s.

⑥ Tuomet nuspauskite kalibravimo mygtuką „**Calibrate**“ **9**, kol displejue trumpam pasirodys užrašas „**CAL1**“. Paskui displejue ima blykčioti matavimo rezultatas.

⑦ Apsukite matavimo prietaisą 180° kampu apie vertikalią ašį taip, kad gulsčiuko ampulė būtų viršuje, o displejus **6** būtų atsuktas į priešingą nuo Jūsų pusę. Palaukite 10 s.

⑧ Tuomet vėl nuspauskite kalibravimo mygtuką „**Calibrate**“ **9**. Displejue trumpam pasirodys užrašas „**CAL2**“. Paskui displejue pasirodo matavimo rezultatas (nebeblykčiojantis). Dabar matavimo prietaisas yra sukalibruotas iš naujo horizontaliaje plokštumoje pagal abi briaunas.

Nuoroda: jei matavimo prietaisas, atliekant žingsnius ③ ir ⑦, nebus apsuktas apie paveikslėlyje **parodytą ašį, kalibravimo nebus galima užbaigti** (užrašas „**CAL2**“ nepasirodys displejue).

Kalibravimas vertikalioje plokštumoje (žiūr. pav. F)

Plokštumos, pagal kurią kalibruojamas prietaisas, leistinas nukrypimas nuo vertikalios padėties **gali būti nedidesnis kaip 5°** . Jei nuokrypis yra didesnis, displejue bus matomas ženklas „---“ ir kalibravimas nebus atliekamas.

① Prietaisą reikia įjungti ir pridėti prie vertikalios plokštumos taip, kad gulsčiuko ampulė **3** būtų viršuje, o displejus **6** būtų nukreiptas į Jūsų pusę. Palaukite 10 s.

② Tuomet nuspauskite kalibravimo mygtuką „**Calibrate**“ **9**, kol displejue trumpam pasirodys užrašas „**CAL1**“. Paskui displejue ima blykčioti matavimo rezultatas.

③ Apsukite matavimo prietaisą 180° kampu apie vertikalią ašį taip, kad gulsčiuko ampulė būtų viršuje, o displejus **6** būtų nukreiptas į priešingą nuo Jūsų pusę. Palaukite 10 s.

④ Tuomet vėl nuspauskite kalibravimo mygtuką „**Calibrate**“ **9**. Displejue trumpam pasirodys užrašas „**CAL2**“. Paskui displejue pasirodo matavimo rezultatas (nebeblykčiojantis). Dabar matavimo prietaisas šioje plokštumoje yra sukalibruotas iš naujo.

⑤ Paskui reikia sukalibruoti prietaisą kitos briaunos atžvilgiu. Apsukite prietaisą apie horizontalią ašį taip, kad gulsčiuko ampulė **3** būtų apšioje, o displėjus **6** būtų nukreiptas į Jūsų pusę. Priglauskite matavimo prietaisą prie vertikalaus paviršiaus. Palaukite 10 s.

⑥ Tuomet nuspauskite kalibravimo mygtuką „**Calibrate**“ **9**, kol displėjuje trumpam pasirodys užrašas „**CAL1**“. Paskui displėjuje ima blykčioti matavimo rezultatas.

⑦ Apsukite matavimo prietaisą 180° kampu apie vertikalią ašį taip, kad gulsčiuko ampulė būtų viršuje, o displėjus **6** būtų atsuktas į priešingą nuo Jūsų pusę. Palaukite 10 s.

⑧ Tuomet vėl nuspauskite kalibravimo mygtuką „**Calibrate**“ **9**. Displėjuje trumpam pasirodys užrašas „**CAL2**“. Paskui displėjuje pasirodo matavimo rezultatas (nebeblykčiantis). Dabar matavimo prietaisas yra sukalibruotas iš naujo vertikalioje plokštumoje pagal abi briaunas.

Nuoroda: jei matavimo prietaisas, atliekant žingsnius ③ ir ⑦, nebus apsuktas apie paveikslėlyje parodytą ašį, kalibravimo nebus galima užbaigti (užrašas „**CAL2**“ nepasirodys displėjuje).

Darbo patarimai

Nuoroda: Matavimo prietaiso atraminės plokštumos turi būti švarios. Saugokite matavimo prietaisą nuo smūgių ir sutrenkimų. Dėl nešvarumų ir deformacijos matavimai gali būti klaidingi.

Matavimų rezultatai yra atnaujinami po kiekvieno prietaiso judesio. Daugiau pajudinę prietaisą, palaukite, kol rodmenys nebesikeis, ir tik tuomet užfiksuojite matavimo rezultatą.

Matavimo vienetų keitimas (žiūr. pav. C)

Bet kada galite perjungti reikiamus matavimo vienetus: „°“, „%“ ir „mm/m“. Tuo tikslu paspauskite matavimo vienetų keitimo mygtuką **10**. Rodoma matavimo vertė bus automatiškai perskaiciuojama.

Pasirinkti matavimo vienetai išliks ir išjungus bei vėl įjungus prietaisą.



Garsinis signalas

Paspaudę mygtuką **8** galite jiungti arba išjungti garsinį signalą. Kuomet signalas yra išjungtas, displėjuje matosi simbolis **c**. Signalas pasigirsta tuomet, kai rodmenys yra lygūs 0° arba 90° . Šis garsinio signalo nustatymas išlieka ir tuomet, kai prietaisas yra išjungiamas ir vėl išjungiamas.

Pagalbinės rodyklės

Pagalbinės rodyklės **a** šviečiančios displėjuje, parodo, kuria kryptimi reikia pasukti prietaisą, norint surasti horizontalią arba vertikalią padėtį.

Kuomet matuojami nuo $0,1^\circ$ iki $44,9^\circ$ kampai, rodyklės rodo kryptį link horizontalios padėties, o matuojant $45,1^\circ$ iki $89,9^\circ$ kampus – link vertikalios. Pasiekus 0° arba 90° padėtis, rodyklės dingsta.

Rodmenų apvertimas

Priklausomai nuo matavimo prie-taiso padėties, matavimo rezultatai ir matavimo vienetai gali būti rodomi apversti 180° kampu. Tuomet galiama lengvai perskaityti rodmenis ir laikant prietaisą virš galvos.

Matavimo vertės fiksavimas/ perkėlimas

Mygtuku „**HOLD/COPY**“ **11** galima valdyti dvi funkcijas:

- Matavimo vertės fiksavimo funkciją („Hold“), net ir tada, kai matavimo prietaisas dar pajudinamas,
- Matavimo vertės perkėlimo funkciją („Copy“).

Funkcija „Hold“:

- Išjunkite garsinį signalą (žr. „Garsinis signalas“).
- Paspauskite mygtuką „**HOLD/COPY**“ **11**. Rodoma matavimo vertė užfiksuojama ekrane, o matavimo vienetų simbolis **e** ir pagalbinės rodyklės **a** mirksi.
- Kad vėl išjungtumėte matavimo funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką „**HOLD/COPY**“ **11**.



Funkcija „Copy“:

- Ijunkite garsinį signalą (žr. „Garsinis signalas“).
- Paspauskite mygtuką „**HOLD/COPY**“ 11. Rodoma matavimo vertė išsaugoma. Pasigirsta trumpas signalas, o matavimo vienetų simbolis **e** ir garsinio signalo simbolis **c** mirks.
- Padékite prietaisą į tą vietą, į kurią turi būti perkelta matavimo vertė. Pagalbinės rodyklės **a** rodo kryptį, kuria reikia stumti prietaisą, kad būtų pasiekta kopijuojamas kampas. Pasiekus išsaugotą kampą, pasigirsta garsinis signalas, rodyklės **a** dingsta.
- Kad vėl įjungtumėte matavimo funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką „**HOLD/COPY**“ 11.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

Sandėliuokite ir transportuokite matavimo prietaisą tik jidėję į jį komplekte esantį apsauginį krepšį.

Jei norite gerai ir patikimai dirbtini, reguliariai valykite prietaisą.

Nepanardinkite matavimo prietaiso į vandenį ir kitokius skysčius.

Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštu skudurėliu.

Negalima naudoti jokių aštirių plovimo priemonių ar skiediklių.

Jeigu prietaisas, nepaisant kruopštaus gamybos ir kontrolės proceso, vis dėlto suges, tai jo taisymą patikėkite įgaliotoms Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėms.

Teiraudamiesi informacijos ir užsakydami atsargines dalis, būtinai nurodykite dešimtzenklį gaminio numerj, nurodytą prietaiso firminėje lentelėje.

Remonto atveju matavimo prietaisą atsiuskite apsauginiame krepšyje 5.

Atsarginės dalys

- Baterijų skyriaus
dangtelis **1** 1 609 203 525
Gaubtelis **4** 1 609 203 S39
Apsauginis krepšys **5**
 • DNM 60 L 1 609 203 R95
 • DNM 120 L 1 609 203 R96

Aptarnavimas ir klientų konsultavimas

Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis galite rasti interneto puslapyje:
www.bosch-pt.com

Lietuvos Respublika

UAB „Elremta“
 Bosch įrankių servisas
 Neries kr. 16e
 48402 Kaunas
 ☎ + 370 37 37 01 38
 Faks..... + 370 37 35 01 08

Sunaikinimas

Matavimo prietaisai, papildoma įranga ir pakuotė turi būti surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Tik ES šalims:



Nemeskite matavimo prietaisų į buitinių atliekų konteinerius!
 Pagal ES direktyvą 2002/96/EB dėl naujotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimo ir pagal vietinius šalies įstatymus atitarnavę elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami arba perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Akumulatoriai/baterijos:

Nemeskite akumulatorių ar baterijų į buitinių atliekų dėžes, ugnį ar vandenį.
 Akumulatoriai ar baterijos turi būti surenkami ir perdirbami arba sunaikinami nekenksmingu aplinkai būdu.

Tik ES šalims:

 
 
 

Susidėvėję akumulatoriai ar akumulatoriai su defektais turi būti perdirbtai pagal Direktyvos 91/157/EEB reikalavimus.

Galimi pakeitimai.



BOSCH

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
1 609 929 K07 (06.06) T / 136

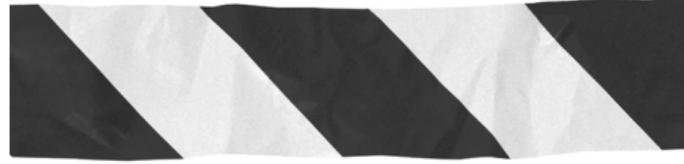

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В
УКРАИНЕ:
storgom.ua**

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/uklonomer-bosh-dnm-120-l.html>

Другие товары:

<https://storgom.ua/stroitelnye-urovni.html>